



أشغال المعادن

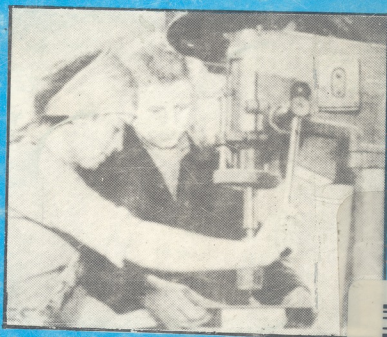

الأساس
التكنولوجية

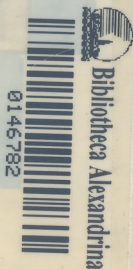

أشغال المعادن

مؤسسة الأهرام بالقاهرة
المؤسسة الشعبية للتأليف بليبزج

Edition Leipzig and Al-Ahram Cairo

الأسس التكنولوجية

الترجمة العربية بإشراف

دكتور مهندس أنور محمود عبد الواحد

أشغال المعادن

تأليف : هاينز جراف

ترجمة : المهندس عيد المنعم عاكف

C) Edition Leipzig, German Democratic Republic
Arabian Edition by Al-Ahram Cairo

Printed by AL-AHRAM, CAIRO

هذا الكتاب هو الترجمة الكاملة لكتاب

Metal Working

من سلسلة : **TECHNICAL FUNDAMENTALS**

تصدير

هذه السلسلة - الأسس التكنولوجية - ثمرة تعاون وثيق هادف بين دارين من أكبر دور النشر العالمية ، إحداهما دار النشر في ليبزج Edition Leipzig ، والثانية مؤسسة الأهرام .

ولقد تضافرت جهود الدارين على تحقيق النشر العربى لهذه السلسلة الرفيعة التى لقيت كتبها المنشورة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إقبالا متقطع النظر . ولا عجب أن تنتق مؤسسة الأهرام هذه السلسلة بالذات لتكون طليعة نشاطها فى مجال النشر العلمى والتكنولوجى .

فالمتصفح لأى كتاب من كتب السلسلة ، أو المستعرض لعناوين الكتب التى صدرت منها حتى الآن ، يجد أن التخطيط لهذه السلسلة يقوم على تبصر عميق باحتياجات الطبقة العريضة من الملاحظين والفنيين الذين يمثلون عصب الإنتاج الصناعى وقوته الكامنة الحقيقية . لذلك فإن دار النشر فى ليبزج قد عهدت إلى أعلام التأليف التكنولوجى فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية بتصنيف كتب هذه السلسلة ، كما عهدت مؤسسة الأهرام إلى خيرة المهندسين ورجال العلم ممن لهم نشاط واسع فى مجال الترجمة الفنية للقيام بهذه المهمة .

وواقع الأمر أن فائدة هذه السلسلة غير مقصورة على الملاحظين والفنيين فحسب ، بل هى بالغة الأهمية أيضاً للمهندسين الذين يبتغون توسيع آفاق خبراتهم بالاطلاع على التخصصات الأخرى ، ولغير الفنيين الذين يريدون أن تتكامل معلوماتهم فى مختلف المجالات التكنولوجية .

أنور محمود عبد الواحد

مقدمة

نحن نعرف أن المكونات والآلات والعدد المستخدمة في مختلف الأغراض تصنع أساساً من الحديد والصلب ، وينطبق نفس القول على وسائل النقل . ويرجع الفضل في بناء السفن والطائرات والسكك الحديدية والمركبات ذات المحركات ، والدراجات إلى معرفة الإنسان بكيفية تشغيل المعادن .

وتتكون البلمة التي يستخدمها قاطع الأخشاب من مقبض خشبي ورأس من الحديد صنته الحداد ، كما أن المكونات والآلات المستخدمة في الصناعة ، تتكون من أجزاء مختلفة الأشكال سبق تصنيعها . ومعظم هذه الأجزاء صنعت من خامات نصف مشغولة : كالفصبان والمواسير والألواح المعدنية (الصاج) . ويحتاج إعداد تلك الأجزاء بالجودة المطلوبة إلى مهارة يدوية كبيرة ، حتى يمكن أن تفي باحتياجات التشغيل سواء من ناحية الشكل أو الخواص .

وبطبيعة الحال ، ليست الأساليب اليدوية هي الوسيلة الوحيدة لصنع الأجزاء الجاهزة ، بل تصمم المكونات الحديثة التي تؤدي العمل بسرعة ودقة لمساعدة الإنسان . وعلى كل من يريد إتادة تشغيل هذه المكونات بكفاءة ، أن يلم بالمهارات الأساسية ، وأن يتقن البعض منها .

ولقد حرصنا على أن نبدأ هذا الكتاب بشرح المبادئ الأولى لموضوع « أشغال المعادن » ، مفترضين أن المسام القارئ بالمعلومات النظرية أو العملية محدود جداً . لذلك عطينا في الفصل الأول بمعالجة الخطوات الأولية مثل : علام ومراجعة الشغلة ، ذلك لأنه من العسير على من يبتغى إتادة عمله والتفوق فيه ، أن يصل إلى ما يريد ، إلا بالمراجعة المتكررة والقياس الدقيق . فدقة العلام إذن من الأهمية بمكان ، حيث يتوقف على هذه الدقة مدى صحة المقاسات المطلوبة .

ويتعرض الكتاب في الفصل الثاني لشرح عمليات القطع المختلفة ، مبتدئاً بالتأجين باعتباره أبسط أساليب القطع . ثم عمليات الثقب وكيفية استخدام المثاقيب ، باعتبارها إحدى المهارات الأساسية في أشغال المعادن ، كما هو ثابت عملياً .

ويقصر الفصل الثالث « بتشكيل المعادن » على شرح المهارات اليدوية فحسب . كما يحتوي على بعض الجداول التي لا يمكن إغفالها لما تتضمنه من علاقات ببنية ذات ارتباط وثيق بموضوع التشكيل .

والفصل الأخير من الكتاب مخصص لمعالجة موضوع « وصل المعادن » ، فيتناول بالشرح عمليات التوصيل بالمسامير اللولبية ومسامير البرشام التي تستخدم كثيراً في الحياة العملية ، كما يتناول أيضاً عمليات التوصيل بالهام .

وعمليات التوصيل هذه ، تعتبر أساساً عملياً لازماً لكثير من الصناعات الفنية . وليس في وسع أحد أن يتخصص في أى فرع من الأشغال المعدنية ، دون أن يتقن هذه المهارات إتقاناً تاماً .

ومن اليسير ، حتى على القارئ العادى ، الذى لا يتوفر لديه القدر الكافى من المعلومات الفنية الأولية ، أن يستوعب المهارات الأساسية الضرورية لأشغال المعادن . وقد راعينا عدم الخوض في التفاصيل عند شرح القوانين الرياضية والطبيعية ، واكتفينا بمرء بعض التفسيرات والأمثلة الرياضية التي لا غنى عنها في بعض الأعمال ، كوصلات البرشام على سبيل المثال . وحين اخترنا أن تكون هذه الأمثلة في أضيق الحدود ، قصدنا من وراء ذلك تشجيع القارئ وحثه على محاولة دراستها وفهمها . وفي نفس الوقت زدنا الكتاب بأكثر عدد ممكن من الصور للمعاونة على استيعاب المعلومات والعلاقات الفنية في سهولة ويسر .

ولقد أدى تعدد وتنوع العمليات التي يطلب أداؤها من العاملين في مجال الأشغال المعدنية إلى نوع من التخصص الدقيق . ففي الصناعة الحديثة يوجد ما يقرب من الثمانين فرعاً من فروع التخصص التي تعتمد كلها دون استثناء على المهارات الأساسية الواردة في هذا الكتاب ، ولو أنها تتطلب مزيداً من المعلومات ، وقدراً معيناً من الاستعداد . ونذكر من بين هذه المهن الخاصة : الخراطة ، والهام ، والبرادة ، وميكانيكا السيارات ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر .

ونرجو أن تصدر في هذه السلسلة مجموعة من الكتب المبسطة التي تعالج العمليات النوعية المختلفة في أشغال المعادن ، كالخراطة ، والكشط ، والتفريز ، والهام ، والتجليخ .

هذا بالإضافة إلى موضوعات أخرى لا تقل أهمية ، مثل : الاسطوانات ووسائل التثبيت ، ووصلات المسامير الملولبة ، والبرشام ، وصيانة المكثات ، وقراءة الرسومات الهندسية .

« محتويات الكتاب »

صفحة

١٣	الفصل الأول : المراجعة والعلام
١٣	أولاً - المراجعة
١٣	١ - المقارنة بالقياس
٢٢	٢ - المقارنة بنموذج معيار
٢٣	ثانياً - العلام
٢٣	١ - الأساليب الفنية الصحيحة للعلام
٢٦	٢ - أدوات العلام وملحقاتها
٢٣	الفصل الثاني : قطع المعادن
٢٣	أولاً - القطع بواسطة الأجنة (التآجين)
٣٣	١ - السفين (الأسفين) أساس الحوافى القاطعة
٣٥	٢ - الأجنة
٣٦	٣ - كيفية استخدام الأجنة
٤٠	ثانياً - القطع بواسطة المقصات اليدوية (القص)
٤٠	١ - مقص الألواح اليدوى
٤١	٢ - كيفية استخدام المقص اليدوى
٤٢	٣ - أنواع المقصات واستعمالاتها
٤٤	ثالثاً - القطع بواسطة منشار المعادن اليدوى (المنشار الحدادى)
٤٤	١ - منشار المعادن اليدوى (المنشار الحدادى)
٤٦	٢ - كيفية استخدام المنشار الحدادى
٥١	٣ - أنواع المناشير واستعمالاتها
٥٢	رابعاً - القطع بواسطة المبرد (البرد)
٥٢	١ - المبرد
٥٥	٢ - كيفية استخدام المبرد

صفحة

٣- أنواع المبادر ومقاساتها	٦٢
خامساً- القطع بواسطة المناقيب (الثقب)	٦٣
١- المثقب الحارزوني (البنتة الحارزونية)	٦٣
٢- كيفية استخدام مكنة الثقب القاعدية (مثقاب الشجرة)	٦٥
٣- الأنواع المختلفة لأدوات ومكنات الثقب	٧٤
سادساً- القطع بواسطة لقمة (بنطة) التخویش	٧٦
١- لقمة التخویش المخروطی	٧٦
٢- كيفية استخدام لقمة التخویش	٧٧
٣- الأنواع المختلفة للقمم التخویش واستمالاتها	٧٩
سابعاً- الأساليب الفنية للقطع باللولبة (القلوطة) اليدوية	٨٠
١- ذكر ولقمة اللولبة	٨٠
٢- كيفية استخدام ذكر ولقمة اللولبة	٨٢
٣- أنواع سن القلوب الجانبي وأقطار اللوالب الداخلية	٨٥
الفصل الثالث : تشكيل المعادن	٨٧
أولاً- التشكيل بالحنى	٨٧
١- الخانات المعدنية الصالحة للحنى	٨٧
٢- عمليات الحنى	٩٠
٣- بعض الأخطاء الشائعة فى عمليات الحنى	٩٦
ثانياً- التشكيل بالاستبدال	٩٧
١- عمليات الاستبدال	٩٧
٢- عرض الأساليب المختلفة للاستبدال	٩٨
ثالثاً- التشكيل بالحدادة	١٠٠
١- المواد المعدنية الصالحة للحدادة	١٠٠
٢- معدات وأدوات الحدادة	١٠٢
٣- العدد والآلات	١٠٥
٤- عمليات الحدادة	١٠٦
٥- درجات الحرارة المستخدمة فى الحدادة ، وألوان التسخين ، لتشكيل أنواع الصلب المختلفة	١١٠

صفحة

الفصل الرابع : وصل المعادن	١١٢
أولاً - التوصيل بالمسامير الملولبة (المقلوطة)	١١٢
١ - اختيار أنواع المسامير والعدد اللازمة	٢١٢
٢ - وصلات المسامير الملولبة الشائعة الاستعمال	١١٤
ثانياً - التوصيل بمسامير البرشام	١١٥
١ - اختيار أنواع البرشام والعدد اللازمة	١١٥
٢ - حساب قطر مسار البرشام والثقب	١١٧
٣ - كيفية استخدام أدوات البرشمة	١٢٠
٤ - عرض للترتيبات المعتادة في وصلات مسامير البرشام الثابتة	١٢٢
ثالثاً - التوصيل بلحام السمكرة	١٢٣
١ - أدوات لحام السمكرة وملحقاتها	١٢٣
٢ - كيفية استخدام كاوية اللحام	١٢٦
٣ - سبائك القصدير والخصائص واستعمالاتها	١٢٨

الفصل الأول

المراجعة والملازم

أولا - المراجعة

تم مراجعة الشغلة عن طريق مراجعة مقاساتها ومقارنتها بالمقاييس المعطاة ، أو بمقارنة الشغلة نفسها بنموذج معايير .

١ - المقارنة بالقياس :

يطلق على عملية المراجعة بهذه الوسيلة اسم « القياس » ؛ وهنا تظهر الحاجة إلى استعمال أدوات القياس . وقد تقسم أدوات القياس إلى :

(أ) أدوات قياس غير انضباطية (ثابتة) .

(ب) أدوات قياس انضباطية (متحركة) .

وأدوات النوع الأول إما أن تكون مدرجة أو غير مدرجة ، أما أدوات النوع الثاني فتعرف باسم محددات القياس ، وتكون مدرجة في معظم الأحيان .

والوحدات الرئيسية المستعملة في تقسيم أدوات قياس الأطوال هي :

المليمتر ويرمز إليه بالرمز (م)

$$10 \text{ م} = 1 \text{ سم}$$

$$100 \text{ م} = 10 \text{ سم}$$

$$1000 \text{ م} = 100 \text{ سم} = 1 \text{ متر}$$

وفي بعض الدول تستعمل البوصة في قياس الأطوال ويرمز إليها بالرمز (") .

$$1 \text{ " } = 25,4 \text{ م}$$

$$5 \text{ " } = 127 \text{ م}$$

$$10 \text{ " } = 254 \text{ م}$$

$$12 \text{ " } = 304,8 \text{ م}$$

وتتميز أجزاء البوصة بالكسور الصحيحة التالية :

$$12,7 \text{ م} = \frac{1}{8} \text{ "}$$

$$9,525 \text{ م} = \frac{3}{8} \text{ "}$$

$$6,35 \text{ م} = \frac{1}{4} \text{ "}$$

كما تستخدم الأعداد الكسرية للبوصة وأجزائها مثل :

$$3,175 \text{ م} = \frac{1}{8}$$

$$28,1 \text{ م} = \frac{2}{7}$$

$$57,15 \text{ م} = \frac{1}{4}$$

$$85,73 \text{ م} = \frac{27}{8}$$

$$104,779 \text{ م} = \frac{9}{7}$$

(١) أدوات القياس غير الانضباطية :

القياس بواسطة شريط القياس المصنوع من الصلب .



شكل ١ : مسطرة قياس من الصلب طولها ٣٠٠ م .


شكل ٢ : التدريج الشائع ويقرأ إلى أقرب ملليمتر .




شكل ٣ : تدريج أدق ، يقرأ إلى أقرب نصف ملليمتر ، لكنه يؤدي إلى احتمال الخطأ في القراءة .




شكل ٤ : الاستعمال الصحيح .
يجب أن تنطبق أولى علامات التدريج على حافة الإسناد .

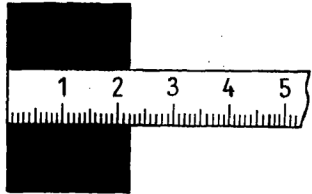


شكل ٥ : الاستعمال الخاطئ*
عدم انطباق أولى علامات التدريج على حافة الإسناد .

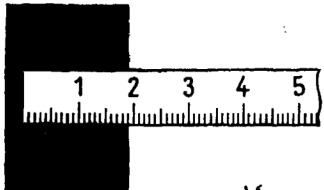

شكل ٦ : نموذج آخر لعدم انطباق أولى علامات التدرج على حافة الإسناد .

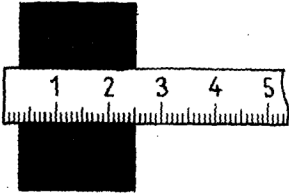


شكل ٧ : هذا الوضع غير المستقيم للمسطرة ، وضع خاطئ*

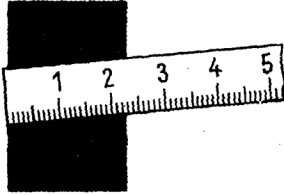

القياس بمساطر تنطوي (المتر ذو الوصل)



 شكل ٨ : مساطر قياس يمكن طيها .
المسطرة مطوية .



شكل ٩ : المسطرة مفرودة .


تصنع مساطر القياس ذات الوصل إما من الخشب أو المعدن بطول متر واحد أو مترين . ولا يفضل استعمال هذا النوع في أشغال المعادن لعدم دقته ، بل يستخدم عادة في قياس الأطوال التقريبية .




شكل ١٠ : وضع خاطئ* تعطي فيه المسطرة قراءة أطول من الطول الحقيقي .

في كثير من الأحيان يؤدي استخدام أدوات القياس غير المدرجة إلى الاقتصاد في الوقت عند قياس الأبعاد والأشكال . فثلا يمكن مراجعة سمك لوح من المعدن بواسطة محدد قياس الألواح (شكل ١١) ؛ كما يمكن قياس قطر سلك بواسطة محدد قياس الأسلاك (شكل ١٢) ؛ أو قياس الأبعاد الخارجية للشغلة بمحدد قياس إطباق (شكل ١٣) .


شكل ١١ : محدد قياس ألواح الخشب .

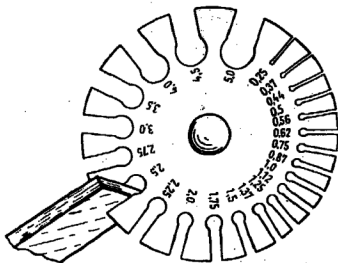


شكل ١٢ : محدد قياس أسلاك ، يقيس من ٠.١ مم إلى ١٠ مم

 


شكل ١٣ : محدد قياس إطباق .

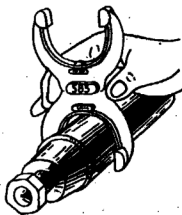


وعند الرغبة في التحقق من تمامد حافتين في شغلة ما ، فإن الزاوية المصنوعة من قطعة واحدة من الصلب ، أو زاوية النجار المصنوعة من قطعتين إحداهما من الخشب والأخرى من الصلب ، تكون عادة هي الوسيلة الملائمة لذلك . أما مراجعة قطعية مائلة على 45° فتكون بواسطة الزاوية الثابتة المائلة على 45° (الكوستيلة الثابتة)

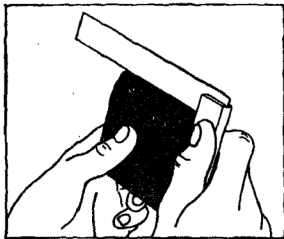

شكل ١٥ : زاوية قائمة أحد ضلعيها من الصلب والآخر من الخشب .

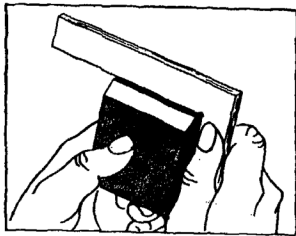

شكل ١٤ : زاوية صلب قائمة من قطعة واحدة .

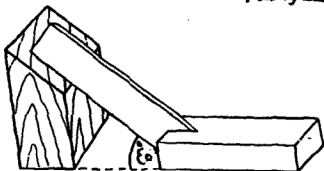


شكل ١٦ : زاوية ثابتة مائلة على ٤٥° .

(ب) أدوات القياس الانضباطية :


أكثر هذه الأدوات استعمالاً في أشغال المعادن هي : عدة القياس الفككية المنزلقة (القدمة) ، (شكل ١٧) ، والمنقلة . وقد يستخدم النوع الأول في مراجعة الأبعاد بالقياس ، أو للمراجعة دون أخذ أى مقاييس للمقارنة . وفي الحالة الأخيرة فإنه يؤدي وظيفة محدد القياس .

* عدة القياس الفككية المنزلقة (القدمة) :

تتكون هذه الأداة - أساساً - من فك جامد تتصل به مسطرة من الصلب ، وفك انضباطى ينزلق (متحرك) ويمكن تثبيته إما بمسار حاكم أو بقامطة (سوستة ضاغطة) .

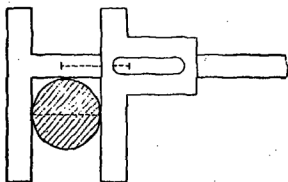


شكل ١٧ : كيفية استخدام عدة القياس الفككية المنزلقة (القدمة) .

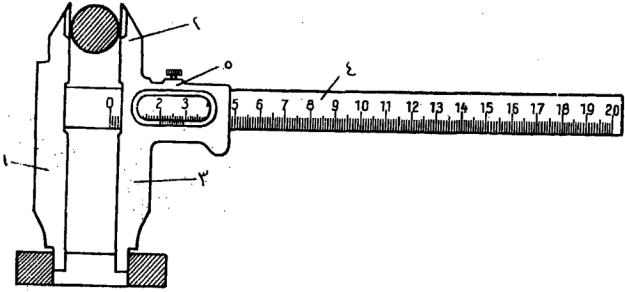

شكل ١٨ : قدمة مزودة من أعلى بفكين مدببين (حد السكين) لقياس الأبعاد الخارجية ، ومن أسفل بفكين لقياس الأبعاد الداخلية عرض كل منهما ٥ م . ويضاف هذا العرض وقدره ١٠ م إلى القراءة الميمنة على مسطرة القدمة للحصول على القراءة الصحيحة .


١ - فك ثابت ، ٢ - فك مدبب ، ٣ - فك انضباطي ، ٤ - مسطرة من الصلب ، ٥ - معيار ملولب .

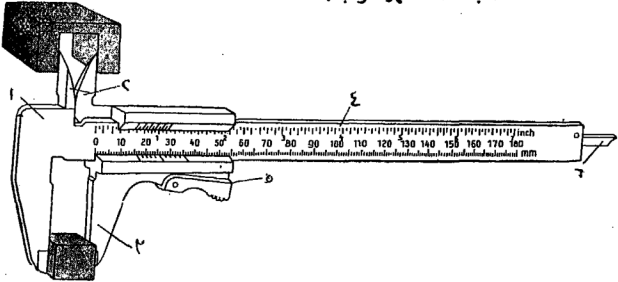

شكل ١٩ : قدمة مزودة من أعلى بفكين منزلقين متعامدين طراز « بيل » لقياس الأبعاد الداخلية ، ومن أسفل بفكين مدببين (حد السكين) لقياس الأبعاد الخارجية .

١ : فك ثابت .
٢ : فكان متعامدان طراز « بيل » .
٣ : فك انضباطي (متحرك) .
٤ : مسطرة من الصلب .
٥ : قامطة تثبيت .
٦ : محدد قياس أعماق .

مبدأ تشغيل القدمة والأشكال المختلفة لفكوكها . حينما يكون الفك المتحرك متصلا بلسان ينزلق بدوره داخل مجرى في ظهر المسطرة الصلب ، فإنه يمكن عندئذ استخدامه في قياس عمق أى تجويف .

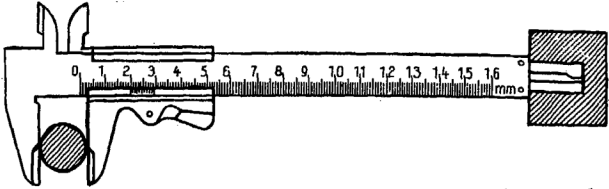


شكل ٢٠ : كيفية قياس عمق تجويف بواسطة القدمة المنزلقة .
كيفية قراءة المقاسات على القدمة :

يقال للنافذة الصغيرة الموجودة بالفك المتحرك « فتحة إطار الورنية » ، وقد تختلف في الشكل (انظر شكل ١٨ ، ١٩) . ولهذه الفتحة حافة مشطوبة (مشطوفة) ومزودة بتدريج يعرف بالمقياس الإضافي أو الورنية لتمييزه عن المقياس الرئيسى المرقم على المسطرة . والقاعدة العامة هى إمكانية استخدام الورنية في الحصول على قراءات إلى أقرب ٠,١ مم .


وإذا ما كانت وحدة القياس المستخدمة هى المليمتر ، فإن طول الورنية يكون في هذه الحالة ٩ مليمترات تقسم إلى عشرة أجزاء يساوى كل منها ٠,٩ مم من المليمتر .

وفى حالة انطباق فكى القدمة عند نقطة الصفر ، تكون علامة الصفر على الحافة المدرجة المسطرة متطابقة تماما مع أول علامة من علامات التدرج على الورنية ؛ فى حين تكون أول علامة من علامات التدرج على المسطرة قد تجاوزت العلامة الأولى على الورنية بمسافة تساوى $\frac{1}{10}$ مم . وتكون المسافة بين العلامة الثانية على المسطرة والعلامة الثانية على الورنية هى $\frac{2}{10}$ مم ، والمسافة بين العلامة الرابعة على كل من المسطرة والورنية هى $\frac{4}{10}$ مم .. وهكذا حتى النهاية حيث تنطبق علامة التدرج التاسعة على حافة المسطرة مع العلامة العاشرة لتدريج الورنية مرة أخرى .

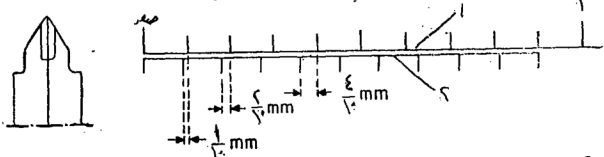


شكل ٢١ : القدمة في وضع قراءة الصفر : التقسيم العلوى يمثل التدرج الرئيسى على المسطرة ، والتقسيم السفلى يمثل التدرج الإضافى على الورنية .
١ - التدرج الرئيسى على المسطرة . ٢ - التدرج الإضافى على الورنية .

لو افترضنا أن لدينا شغلة ما ، يراد قياس أحد أبعادها الذي يقل عن ١ م ، فإنه يمكن قراءة قيمة هذا البعد بتحديد الفرق بين تدريج المسطرة الرئيسية وتدرج الورنية إلى يسار نقطة الانعطاف .

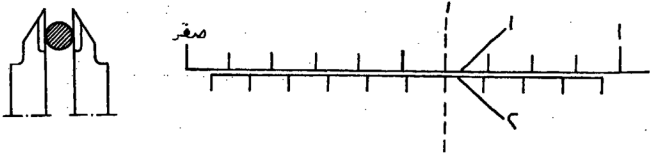

شكل ٢٢ : القراءة على القدمة ٠,٦ م . ١ - التدرج الرئيسي على المسطرة .
٢ - التدرج الإضافي على الورنية .


أما إذا كان البعد المراد قياسه يزيد على ١ م ، فيتم حصر عدد المليمترات الصحيحة أولاً على المسطرة الرئيسية ، وتحديد بأول علامة تقع على يسار أول علامة على الورنية . نبحث بعد ذلك عن خط التطابق داخل حيز الورنية ، ثم نحصى عدد علامات التدرج الواقعة بين هذا الخط وأول خط على الورنية . وبضرب هذا العدد في ١٠ نحصل على كسور المليمتر التي يجب إضافتها إلى المليمترات الصحيحة لتعطينا البعد الحقيقي .

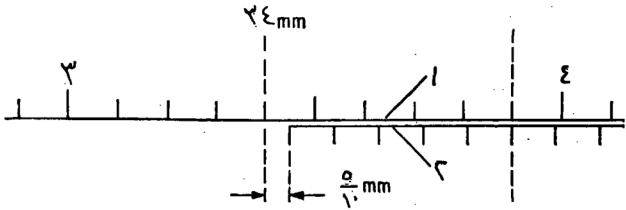


شكل ٢٣ : القراءة على القدمة ٣٤,٥ م . ١ - التدرج الرئيسي على المسطرة .
٢ - التدرج الإضافي على الورنية .

• خطأ الاختلاف النظري :

كثيراً ما يحدث أن نحصل على قراءات خاطئة عند استعمال أدوات القياس الماييرة ، نتيجة لانحراف النظر أثناء القراءة . ويمكن تفادي ذلك إذا كانت حافة أداة القياس مشطوبة مع وضوح التدرج عليها .

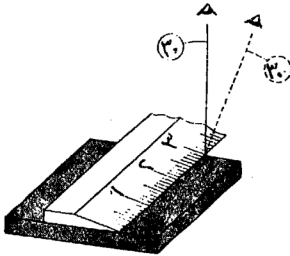

شكل ٢٥ : تفادى الخطأ في القراءة باستعمال مسطرة مشطوفة .

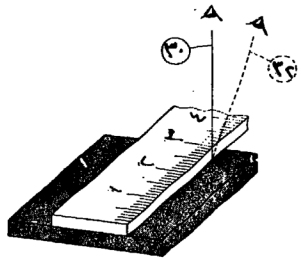

شكل ٢٤ : الخطأ في القراءة محتمل على مسطرة غير مشطوفة .

* المنقلة :

وحدة قياس الزوايا هي الدرجة ويزنم إليها بالرمز (°) .

وتنقسم الدائرة إلى ٣٦٠ درجة (٣٦٠°)

والزاوية القائمة = $\frac{1}{4}$ دائرة ، أى = ٩٠°


وتنقسم الدرجة إلى ٦٠ دقيقة (٦٠')

وتنقسم الدقيقة إلى ٦٠ ثانية (٦٠'')

وعندما تختلف زاوية الشغلة عن الزوايا المعتادة (٩٠° ، ٤٥°) ، فيمكن قياسها

بمساعدة المنقلة الانصباطية (ذات الساق المتحركة ، شكل ٢٦) كما يمكن استخدام نفس المنقلة

في علام زوايا أقل أو أكبر من الزوايا المعتادة . وسنتمرض لشرح هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد .

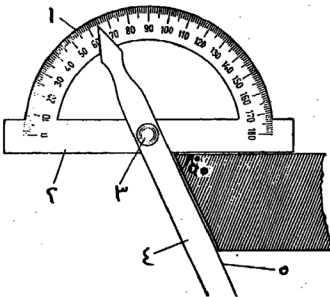

شكل ٢٦ :

قراءة الزاوية باستخدام المنقلة الانصباطية
(ذات الساق المتحركة) .

- ١ - رأس المنقلة .
- ٢ - دليل المنقلة .
- ٣ - مسبار تثبيت الساق .
- ٤ - الساق المتحركة .
- ٥ - الحافة اليمنى للساق .

تتكون المنقلة من قطعة نصف دائرية عليها تدريج يصل إلى 180° ، وتعرف برأس المنقلة .
ويحد هذا الرأس من أسفل مسطرة مستقيمة تستخدم كدليل ، ويوجد في منتصفها ثقب ملولب (مقلوظ) لربط المسامير الحاكيم الذي يربط الساق المتحركة بالمسطرة . وهذه الساق من أعلى نهاية مدببة على شكل رأس سهم ينزلق على السطح المدرج لرأس المنقلة .

ولما كان تقاطع أى خطين مستقيمين ينتج عنه دائماً وجود أربع زوايا تتساوى كل اثنتين منهما تتقابلان بالرأس ، فيمكن بناء على هذه الحقيقة قراءة الزاوية المطلوبة على تدريج المنقلة مباشرة ، إذا وقعت تلك الزاوية بين الحافة اليمنى لساق المنقلة من أسفل والحافة السفلى للدليل المنقلة .


أما إذا انحصرت الزاوية المطلوبة بين الدليل والحافة اليسرى لساق المنقلة من أسفل ، فيتحم عندئذ إجراء العملية الحسابية التالية لاستخراج قيمة الزاوية :

الزاوية الحقيقية = 180° - القراءة التي بينها المؤشر . فلو أن القراءة التي بينها المؤشر كانت

مثلاً : 54°

∴ فالزاوية الحقيقية = $180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$

شكل ٢٧ : المنقلة في وضع القراءة
غير المباشرة للزاوية
١ - الحافة اليسرى للساق .

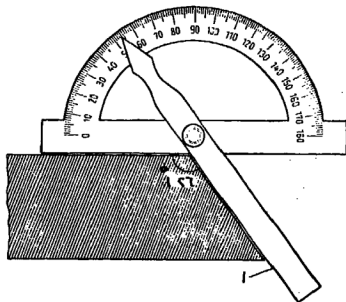

٢ - المقارنة بنموذج معاير :

المقارنة بنموذج معاير تعنى المراجعة دون الالتجاء إلى عملية القياس . ومن المستطاع أن نميز بسهولة بين كل من :

(أ) المراجعة بواسطة العين .


(ب) المراجعة بواسطة الأذن .

(ج) المراجعة بواسطة اللمس .

ويجب أن يتوفر للشخص الذي يقوم باستخدام نموذج معاير لمراجعة الشغلة ، مهارة معينة .

(١) المراجعة بواسطة العين :

هذه الطريقة تتيح للمراجع فرصة مقارنة الشكل الخارجى للشغلة أو حالة أسطحها بالنموذج المقارن .

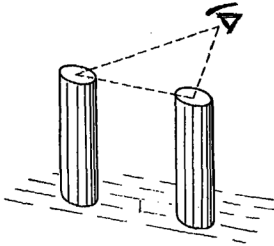

شكل : ٢٨
مقارنة الشغلة بنموذج معاير .

(ب) المراجعة بواسطة الأذن :

نستطيع عن طريق الصوت أن نستدل عما إذا كانت الشغلة مشقوقة أو مغلوقة . كما نستطيع أيضا بواسطة الأذن أن نفرق بين الصلب الطرى والصلد عن طريق الصوت الصادر من كل منهما . وتستخدم عملية المراجعة بواسطة الصوت بنفس كيفية استخدامها مع الأوعية الزجاجية والخزفية ، حيث يتم تمييز القطع السليمة بصوت رنينها الواضح عند الطرق عليها برفق .

(ج) المراجعة بواسطة اللمس :

عند استخدام مبرد لبرد قطعة من المعدن فإنه يترك على سطحها آثار عملية البرد . وتتوقف على نوع المبرد المستعمل درجة ملامسة السطح المبرود ، التي يمكن تصنيفها إلى خصائص تشطيب كالآتي :
خشن - ناعم - ناعم جدا .


ومن السير الحكم على درجة ملامسة السطح المعالج بالمبرد ، بتحسسه بالأصابع . ومن السير تمييز علامة المبرد على السطح الأملس بواسطة اللمس ؛ على الرغم من إمكان إدراكها بالعين المجردة .

ثانيا - العلام :


العلام عملية إعداد القطعة لتشغيلها على المكثات . ويعني نقل المقاسات الموجودة على الرسم إلى الشغلة ، وتحديدتها على أسطحها بخطوط ترسم بالقلم الرصاص ، أو تخدش بمحذات العلام ذوات السن .

(١) الأساليب الفنية للعلام :


يتقرر الأسلوب الفني الواجب اتباعه في العلام طبقا لنوع الشغلة وسلسلة العمليات التي ستمر بها في مراحل التشغيل .

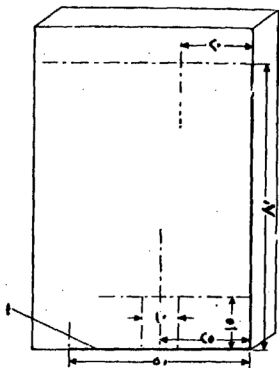


شكل ٣٠ : الاستعانة بحافة إسناد ثانية .
١ - حافة الإسناد الثانية .

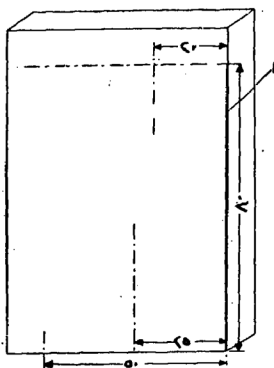

شكل ٢٩ : استخدام حافة إسناد في توقييع الأبعاد على الشفلة . وتستعمل الزاوية ذات الصلم الخفي في توقييع الأبعاد الإضافية .
١ - حافة الاسناد .

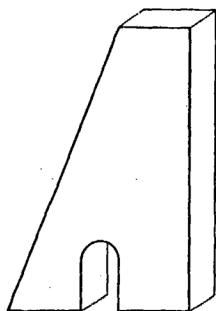

شكل ٣٢ : الشفلة بعد انتهائها .

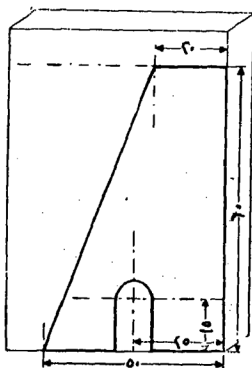


شكل ٣١ : كيفية علام الخطوط الخارجية والدائرية للشفلة .

ويمكن إجراء العلام بأحد الأساليب التالية :

- (أ) العلام من حافة إسناد واحدة .
- (ب) العلام من حافة إسناد وخط إسناد
- (ج) العلام من سطح إسناد .
- (د) العلام باستخدام طبعة (ضبعة) .
- (أ) العلام من حافة إسناد واحدة :

 
من الضروري إعداد حافة إسناد على الشغلة حتى تنزلق عليها أدوات العلام في سهولة ويسر .



شكل ٣٣ : توقيع الأبعاد بهذه الكيفية خطأ . فنقل المقاسات في سلسلة متتالية يؤدي إلى تراكم الأخطاء .

(ب) العلام من حافة إسناد وخط إسناد :

يكون لبعض قطع التشغيل إلى جانب الحواف المستقيمة ، حواف مستديرة . ويمكن عادة إجراء العلام لهذه القطع باستخدام حافة إسناد وخط إسناد . وفي حالة الأجزاء المماثلة الشكل يتخذ خط المحور بمثابة خط الإسناد عند العلام .

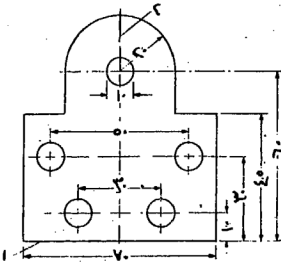

شكل ٣٤ : توقيع الأبعاد على الشغلة مع الاستعانة بمحافة إسناد وخط الإسناد (المحور في هذه الحالة) .

- ١ - حافة الاسناد .
- ٢ - خط الاسناد .

(ج) العلام من سطح إسناد :


في هذه الحالة توضع الشغلة على سطح مستو يعرف بزهرة الاستواء (زهرة الاستدال) وسيأتى وصفها فيما بعد . ويكون السطح بمثابة سطح الاسناد لخطوط العلام التي يتم تحديدها بواسطة عدد الاستواء (زهرة الشنكار) .

شكل ٣٥ : توزيع الأبعاد مع الاستعانة بسطح إسناد .

١ - زهرة استواء .


٢ - الشغلة .

٣ - محدد الاستواء (شنكار) .

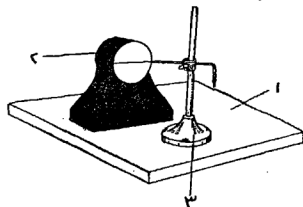

(د) العلام باستخدام طبعة (ضبعة) :

يفضل عند تشغيل كية ولو صغيرة من المشغولات المتشابهة ، عمل طبعة (دليل علام) لاستخدامها في العلام دون حاجة إلى تكرار خطوات القياس والعلام لكل قطعة على حدة .

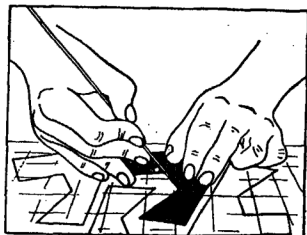

شكل ٣٦ :

تحديد الخطوط الخارجية لشغلة
بواسطة الطبعة (الضبعة) .

٢ - أدوات العلام وملحقاتها :

تناولنا فيما سبق بالشرح الأدوات المستخدمة في القياس ؛ ونحدث فيما يلي عن الأدوات المستخدمة في العلام :


(أ) أدوات علام ، مثل : شوكة الخدش (العلام) - ذنابة العلام (سنبل العلام) - سنبل التخریم - فرجار التقسيم - الفرجار ذو المائق (برجل الشنكرة) - المخدش (الشنكار) - محدد الارتفاعات - محدد الاستواء (زهرة الشنكار) .

(ب) ملحقات لأدوات العلام ، مثل : زهرة الاستواء (زهرة الاستبدال) - مساند حرف V - مساند متوازية - زاوية تحديد المراكز .

(١) أدوات العلام :

تستخدم أدوات العلام في رسم الخطوط أو تحديد النقاط على أسطح الشغلة بحيث تبقى ظاهرة وثابتة . وتنقسم خطوط العلام إلى نوعين أحدهما غائر والآخر سطحي . والنوع الأول هو الشائع الاستعمال . ويستخدم لإحداثه أداة علام يكون سنّها عادة من مادة أصلب من مادة الشغلة ، أما النوع الثاني فنحصل عليه باستخدام أداة من مادة كالنحاس الأصفر مثلا لعلام أسطح منتهية من الصلب .

أما الألواح الرقيقة القصيفة فيستخدم في علامها أفلام الرصاص الطرى تفاديا لتأثير الخدش على سطحها .

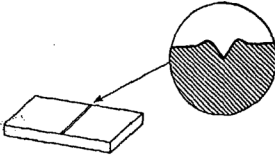


شكل ٣٧ : التأثير الخادش لشوكة العلام على السطح .


* المخطاط (شوكة العلام) :

تتاح شوكات العلام بأشكال مختلفة . ويبين الشكل ٢٣ شوكة العلام الشائعة الاستعمال وهي ذات طرف مدبب يجب المحافظة عليه بفرسه في قطعة من الفلين في غير أوقات الاستعمال . وشوكة العلام المزدوجة السن ، والذي يكون أحد طرفيها عادة مزويا ، كثير ما تنسب في حدوث إصابات . ومن الضروري للحصول على علام دقيق أن تمسك الشوكة بالكيفية الصحيحة وأن تنزلق أثناء العلام على دليل ثابت منتظم الحافة .

شكل ٣٨ : المخذاش (شوكة العلام) .

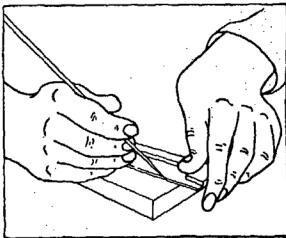


شكل ٤٠ : تحديد خط الخدش باستعمال الزاوية .

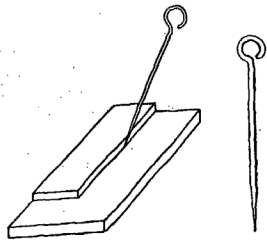

شكل ٣٩ : كيفية استخدام المخذاش .

• ذنابة العلام (سبك العلام) :

إذا كان المطلوب تقسيم شغلة ما على طول خط المحور مثلا ؛ فن الضروري إظهار نقط التقسيم على الخط المذكور . ويتم ذلك بالطرق الخفيف بواسطة الشاكوش على سبك العلام ، وتتحدد الأركان بنقطة واحدة ، والخطوط المستقيمة بمدة نقط توضع على مسافات غير قصيرة . أما الخطوط المنحنية فتحدد النقط فوقها على مسافات أقصر ليسهل بذلك تحديد خط الانحناء . وزاوية ميل السن في السبك تكون عادة 40° .

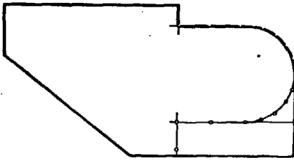

شكل ٤٧ : نقط تحديد القطع على خطوط العلام .
وتبقى أنصاف هذه النقط ظاهرة على الشغلة إذا ما اتبعت الدقة في القطع .



شكل ٤١ : ذنابة تعليم (سبك) علام) وطرفه المدبب .




• ذنابة الثقب (سبك التخريم) :

إذا أريد تحديد نقط الثقب فيستعمل لذلك سبك التخريم . وزاوية ميل السن في هذا السبك أكثر انفرجا من تلك التي لذنابة العلام ، إذ تبلغ عادة 60° . ويجب أن تكون ضربات المطرقة فوق هذا السبك قوية لتحديد نقط الثقب . ويساعد طرف السبك المدبب على سهولة عملية الثقيب . نظرا لشكله المخروطي ذي القاعدة المتسعة .


شكل ٤٣ :

الطرف المدبب لسبك التخريم .

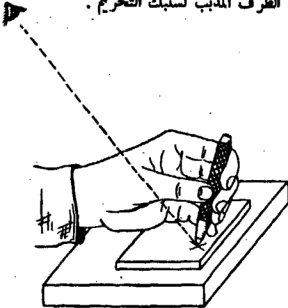



شكل ٤٤ : كيفية استعمال سبك التخريم .

- ١ - وضع السبك على النقطة المحددة .
- ٢ - السبك في وضع رأسي لتلقى الطرقات .

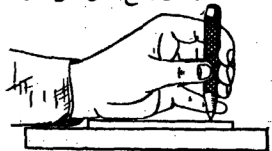

* الفرجار (البرجل) :

 يستخدم الفرجار في علام الدوائر وأجزائها ؛ كما يستخدم في تقسيم الخطوط المستقيمة والمنحنية . وفي مثل ذلك التقسيم تعتبر نقطة البداية دائماً إحدى نقط التقسيم . وتحدد فتحة الفرجار المطلوبة بالاستعانة بشريط القياس المصنوع من الصلب ؛ ولاحتمال وقوع خطأ نتيجة لعدم الدقة في القياس فن الضروري مراجعة الأبعاد قبل بدء استعمال السنبك لتحديد نقط التثقيب .

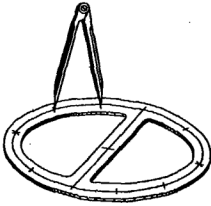


شكل ٤٦ : تقسيم دائرة إلى مسافات متساوية ؛ ولا يستخدم السنبك في تحديد نقط التقسيم قبل التأكد من انطباق النقطة الأخيرة على النقطة الأولى .

شكل ٤٥ : تقسيم خط مستقيم إلى مسافات متساوية .

* الفرجار ذو العاتق (برجل الشكرة) :

يستخدم هذا الفرجار لعلام الدوائر ذات الأقطار الكبيرة وأجزائها .

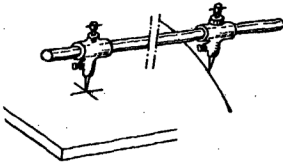


شكل ٤٧ : فرجار ذو عاتق (برجل شكرة) .

* المنخش (الشنكار) :


يستعمل الشنكار في علام الخطوط الموازية لحافة سبق إعدادها وتوسيتها لتكون حافة إسناد ، وهي ذلك الخط الناشئ من تقابل سطحين منتهيين والذي يستخدم دليلاً يتركز عليه الشنكار . وكما هي الحال مع الفرجارات ، يضبط البعد المطلوب بواسطة شريط القياس الصلب ، كذلك نوجه العناية إلى ضرورة ضبط ارتفاع سن الشنكار طبقاً لارتفاع الشفلة المطلوب علامها .

شكل ٤٨ : محدد علام (شنكار) .

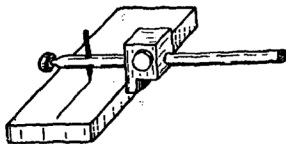


• محدد الاستواء (زهرة العلام) :

سبق أن ذكرنا أن محدد الاستواء (زهرة العلام) يستعمل إذا أريد إجراء العلام من سطح إسناد . وتوجد زهرة العلام على أشكال مختلفة لكنها تتشابه جميعها في أن لها قاعدة مستوية تتلامس مع سطح زهرة الاستواء ، وأنها تزود بمخدش (شنكار) رأسى انضباطى . وبمسد ضبط الارتفاع المطلوب مقاسا من سطح زهرة الاستواء يقبض على قاعدة الشنكار ويدفع مع الضغط عليه برفق ليلاصق من الشنكار سطح الشغلة المراد علامها ويترك أثره عليها .

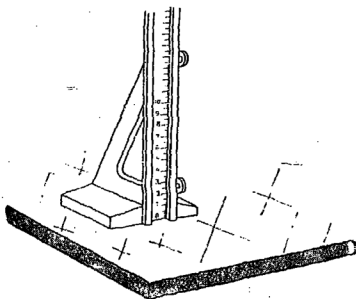

شكل ٤٩ : محدد قياس ارتفاعات ؛ ويمكن ضبط زهرة العلام على الارتفاع المطلوب .

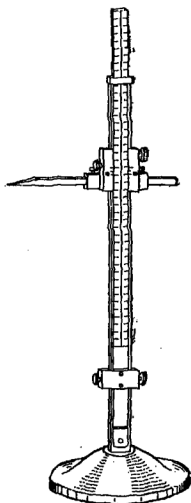

شكل ٥٠ : محدد استواء (زهرة علام) مدرج . وهذا النوع يساعد على سرعة ضبط الارتفاع المطلوب .





٢ - ملحقات أدوات العلام :

هناك بعض الأدوات الإضافية التي يلزم استخدامها لأداء علام دقيق على قطع المشغولات المختلفة ذوات الأشكال غير المنتظمة . وفيما يلي الأنواع الشائعة الاستعمال منها :

(١) زهرة الاستواء (زهرة الاستبدال) :

تصنع زهرة الاستواء من الحديد الزهر الرمادى ولها سطح مستو محزوز . والغرض من تخزين السطح هو تسهيل إزاحة زهرة العلام وعدم التصاق الأسطح الملساء للشغلات به .

ويجب أن توضع زهرة الاستواء فوق دعائم متينة تحقق لها وضعا أفقيا مستقرا على الارتفاع المناسب (٨٠٠م تقريبا) . كما يجب أن يتوافر لسطحها إضاءة كافية لا يكتنفها أى انعكاسات . ويكاد ينحصر استخدام زهرة الاستواء فى أغراض العلام (الشنكرة) ؛ أما استخدامها فى أغراض الضبط والتركيب فيؤثر على سطحها ويجعله يتآكل بسرعة مما يتنافى مع صلاحيتها للغرض الأصل .

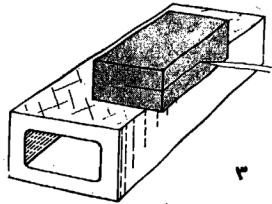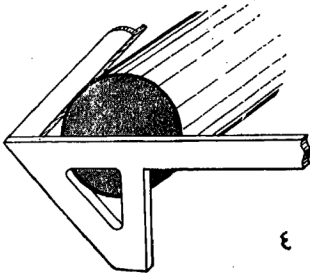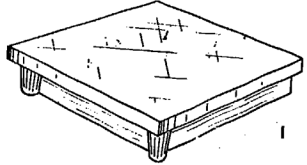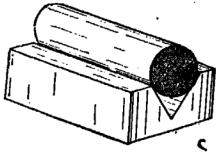

شكل ٥١ : الوسائل المساعدة فى عملية العلام .

- ١ - زهرة استواء .
- ٢ - وضع الشغلة على مسند حرف V .
- ٣ - العلام على مسند متواز .
- ٤ - كيفية استخدام زاوية تحديد المراكز .

* مساند الشغلة (حرف V) :


لإجراء علام شغلة مستديرة الشكل فإنها توضع على مسند حرف V (٢ ، شكل ٥١) ؛ وهو عبارة عن متوازي مستطيلات مخفور في سطحه العلوى مجرى طولية مثلثة المقطع على شكل الحرف الإنجليزي V ، وهى تضمن ثبات الشغلة وعدم دورانها بسهولة أثناء التشغيل .

* المساند المتوازية :

تستعمل هذه المساند في إجراء العلام المنخفض ؛ وهى ذات شكل مربع أو مستطيل (٣ ، شكل ٥١) . وتوضع الشغلة فوق سطحها العلوى ، وتكون أبعادها الإجمالية بحيث يسهل حساب ارتفاع العلام المطلوب .

* زاوية تحديد المراكز :

لتحديد وعلام مركز عمود مثلا تستخدم زاوية تحديد المراكز . ويجب مراعاة الدقة في تحقيق تطابق الزاوية مع الشغلة . وبعد تحديد وعلام الخط الأول تدار الشغلة بحيث يتعامد هذا الخط مع الخط الثانى (أى يصنع معه ٩٠°) ؛ وبذلك يتحدد المركز .

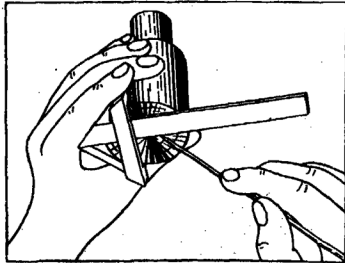

شكل ٥٢ : كيفية ضبط زاوية تحديد المراكز ورسم الخطوط .

الفصل الثانى

قطع المعادن

أولا - القطع بواسطة الأجنة (التآجين) :

يستعمل التآجين لفصل المشغولات المعدنية ؛ أو لقطع المعادن . وعلى أية حال ، لم يعد التآجين يستعمل فى وقتنا الحاضر إلا فى حالة تعذر استخدام المكنات الحديثة لأسباب فنية أو اقتصادية .

١ - السفين (الأسفين) :

 
وهو أساس كل الحوائى القاطعة . ويستخدم فى فصل قطعة من شغلة معدنية ؛ وله حد أصلد من المعدن المراد قطعه . وعند دراستنا للسفين (الأسفين) ، باعتباره أساس الأشكال المختلفة للموائى القاطعة ، يجب ألا تغيب عنا عدة عوامل أهمها :

(أ) القوى المسلطة على السفين .

(ب) زوايا الحد القاطع .



(١) القوى المسلطة على السفين :

بالنظر إلى السفين ، نستطيع التمييز بين ظهره (المخ) الذى يتلقى القوة المؤثرة ، وبين السطحين الجانبيين المسائلين اللذين يشكلان يتقابلهما حدا قاطعا يستطيع التغلغل فى المادة ، ويطلق عليهما وجهها القطع . وتسمى الزاوية الواقعة بينهما بزاوية السفين . وتبين العلاقات الديناميكية الموضحة بالرسومات التالية مدى ارتباط القوى المؤثرة على ظهر السفين مع كل من زاوية ميل السفين وطول حده القاطع .



شكل ٥٣ : أجزاء السفين (الأسفين) .



- ١ - ظهر السفين .
- ٢ - الوجه الجانبي .
- ٣ - الحد القاطع .
- ٤ - زاوية السفين .

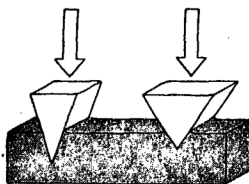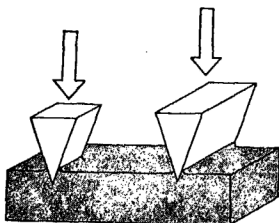

شكل ٥٤ : عمق التغفل في الأسافين المختلفة
الزاويا ، مع تساوى القوة المؤثرة وطول
الحصد القاطع .
شكل ٥٥ : عمق التغفل ، مع اختلاف طول
الحصد القاطع وتساوى القوة المؤثرة وزاوية
الأسافين .

(ب) زوايا الحصد القاطع :

يجب - أثناء عملية القطع - وضع الحصد القاطع للسفين ، بحيث يصنع من سطح الشغلة زاوية معينة . وتتوقف درجة ميل هذه الزاوية على نوع العمل المطلوب ؛ أى أنها تختلف في عملية الفصل عنها في عملية الكشط أو إزالة طبقة من المعدن .

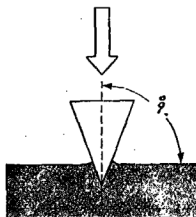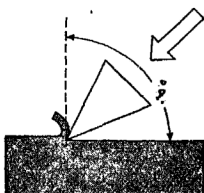

شكل ٥٦ : وضع الحصد القاطع أثناء عملية الفصل ؛
وتعمل القوة المؤثرة على زاوية ٩٠° مع
سطح الشغلة .
شكل ٥٧ : وضع الحصد القاطع أثناء فصل رائش
المعدن ، وتعمل القوة المؤثرة في خط عمودي
على ظهر السفين .

وكثيرا ما تفرض الطرق المختلفة لقطع المعادن بواسطة القواطع اختلاف وضع هذه القواطع بالنسبة لسطح المعدن . والسبب الرئيسى لذلك هو خفض الحرارة الاحتكاكية الناشئة أثناء القطع ؛ بالإضافة إلى التحكم في سمك الطبقة المراد فصلها من المعدن (الرائش) .

٢ - الأجنة :


يكاد استخدام الأجنة ينحصر في الوقت الحالى فى أعمال الإصلاح والتشطيب والأعمال التمهيدية .

(أ) تصميم الأجنة :


تتكون الأجنة من : الحد القاطع ، الساق ، والرأس . ويراعى فى الأجنات المستخدمة فى أشغال المعادن أن يكون طول الساق كافياً بحيث يتسنى القبض عليه بأمان . وللأجنات القصيرة عيوب أبرزها صعوبة إمساكها ، واحتمال تعرض المشتغل بها للإصابة لعدم وجود بروز كاف خارج قبضة اليد لتلقى ضربات المطرقة . ومن ناحية أخرى تتعرض الأجنات الأطول من اللازم للاهتزاز أثناء الطرق عليها ؛ مما قد يؤدى إلى كسر الأجنة ، وصعوبة التحكم فيها أثناء العمل .

ويقضى الحد القاطع للأجنة ، ويترك الرأس دون تقسية . لهذا نلاحظ ظهور نتوء على رأس الأجنة بعد استعمالها فترة من الزمن . ويستحسن إزالة هذه النتوءات حتى لا تسبب فى وقوع إصابات نتيجة لاحتال انزلاق الشاكوش أو تطاير الشظايا التى قد تجرح العامل أو تصيب عينيه بصفة خاصة .

 شكل ٥٨ : تصميم الأجنة المبططة .



 ١ - الحد القاطع . ٢ - الساق . ٣ - الرأس .



شكل ٥٩ : رؤوس الأجنات .


- ١ - رأس أجنة مضبوطة (معدبة) .
- ٢ - رأس أجنة غير مضبوطة (مبططة تسبب انزلاق الشاكوش) .
- ٣ - رأس أجنة تكون عليها رائش (تسبب وقوع حوادث) .

(ب) حركة التأجين :

تستخدم الأجنة فى فصل أو إزالة طبقة من المعدن ، ولهذا فإن وضمها أثناء عملية القطع له أهمية بالغة (انظر الشكلين ٥٦ ، ٥٧) . وفى كلتا الحالتين تكاد حركة الأجنة تكون واحدة . فى البداية يتم حز المعدن بواسطة الحد القاطع ؛ فينفلطح وتظهر عليه بروزات . وكلما زاد تغلغل حد الأجنة تمزقت بنية المعدن وانفصلت عن بعضها البعض .

شكل ٦٠ : حركة الأجنة أثناء القطع .

- ١ - الخدش .
- ٢ - التغلغل والفلطحة .
- ٣ - تمزق المعدن .

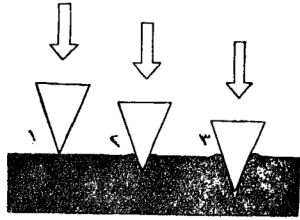

وتؤدي الإجهادات التي تتعرض لها المعدن أثناء عملية القطع نتيجة للتفلطح والتمزق إلى تغيرات في بنية المادة عند مكان القطع . ويترتب على هذه التغيرات فقد في الحامة يجب أخذه في الاعتبار عند حساب الطول التقريبي لها .

شكل ٦١ : التغيرات في بنية المعدن أثناء القطع

- ١ - الفقد في المادة .



ويتوقف الاستعمال الصحيح للأجنة ، أو بمعنى أدق الاستغلال الصحيح لحركتها ، على قوة ضربات المطرقة . وهذه القوة هي محصلة كل من القوة الضغنية المستفدة وكتلة المطرقة . وعلى نحو تقريبي يجب أن تكون كتلة المطرقة ضعف كتلة الأجنة .

٣ - كيفية استخدام الأجنة :

من الضروري أثناء عملية التأجين التأكد من عدم حدوث خضوع في معدن الشغلة أو اهتزازها تحت ضربات المطرقة . ويجب وضع قطعة المعدن على لوحة تثبيت قوية إذا ما كانت مسطحة . أو رقيقة السمك ؛ كما يجب ربط القطع الثقيلة ذات التخانات الكبيرة في منجلة ، أو تثبيتها بوسائل أخرى . وفيما يلي نوجز شرح ثلاث حالات يمكن فيها قطع المادة بأجنة مفلطحة .

 
 
١ - قطع قضيب مسطح من الصلب :

يوضع القضيب على لوحة تثبيت . ومن الأوفى أن توضع هذه اللوحة فوق أحد قوائم التزجة تفاديا لأي اهتزازات .

ونبدأ بعمل خدش بطول خط الانفصال ، وذلك بضربات خفيفة من الشاكوش ، مراعين الآتى :

(أ) ضرورة تساوى بروز حد الأجنة من الجانبين ، وذلك فى حالة زيادة طوله على عرض الشغلة .

(ب) حرز القطعة بكامل عرضها قبل البدء فى عملية الفصل ، وذلك فى حالة زيادة عرض الشغلة على طول حد الأجنة . ثم يبدأ الطرق بقوة أكبر لقطع المعدن .




شكل ٦٢ : فصل قضيب مبسط من الصلب .

١ - بروز الحد القاطع لقدر متساو
٢ - إحداث خدش بالعرض الكامل للشغلة .
من الجانبين .

٢ - فصل القطاعات المربعة :

 يتم فصل مثل هذه القطع بحزها بالتساوى من جميع جوانبها ثم تقطع بانتظام ، وتكرر العملية مع تعميق القطع كل مرة حتى يتم فصل الجزئين . وتحقق هذه الطريقة اقتصادا فى الخامات والوقت والطاقة .




شكل ٦٣ : قطعة من الصلب مخدوشة فى أوجهها الأربعة .


٣ - فصل شرائط المعدنية :

لقطع شريط من لوح معدنى ، يجب ربط اللوح فى منجلة . وارتكاز الأجنة على فك المنجلة أثناء عملية القطع يكون أكثر تيسيرا للعمل ، كما أنه يمنع انفلات الأجنة . ويلزم التأكد من عدم اهتزاز اللوح عند موضع التأجين ؛ وهذا يستدعى ترحيل اللوح من المنجلة كلما انتهى قطع جزء منه حتى يتم قطع اللوح كله .


وفى عملية قطع الألواح إلى شرائط يجب أن تكون الأجنة فى وضع مائل على اللوح ، بحيث لا يتغلغل الحد القاطع كله فى المادة مرة واحدة .

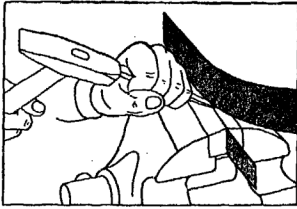



شكل ٦٤ : قطع شريط من الصاج .

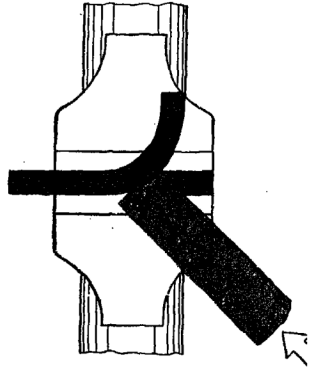

شكل ٦٥ : الوضع الصحيح للأجنة أثناء عملية القطع .


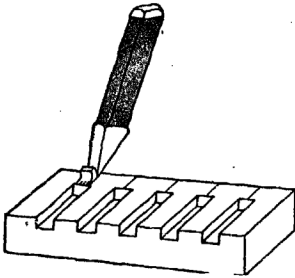


شكل ٦٦ : أجنة تناكب ، غليظة الطرف ، شكل ٦٧ : أجنة تمهيد : لتفريع المجارى تمهيدا لإزالة طبقة سمكية من المعدن .

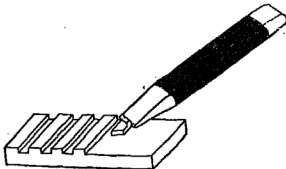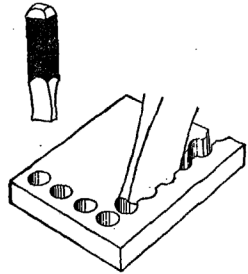


شكل ٦٨ : إزالة الأجزاء المتخلفة بواسطة الأجنة المبطة .

شكل ٦٩ : أجنة مدورة لقطع الحواف الدائرية .

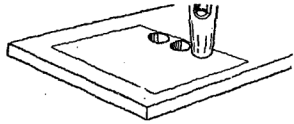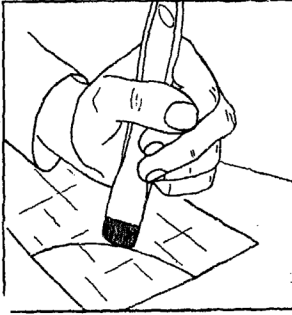

شكل ٧٠ : أجنة جوفاء لعمل الثقوب . تستخدم عادة في تخريم الجلود والمطاط والكرتون .

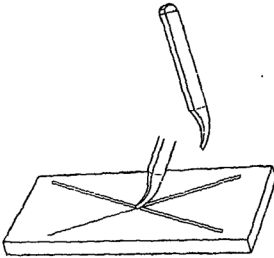

شكل ٧١ : أجنة تحزيز (قلم أجنة) لعمل مجارى .

ولتفادى أخطار الإصابة أثناء التأجين يجب مراعاة الآتى قبل البدء فى العمل :

- ١ - التأكد من سلامة تثبيت النصاب فى الشاكوش المستخدم .
 - ٢ - التأكد من نظافة وجه الشاكوش (السطح الطارق) ، ورأس الأجنة (السطح المطروق) وخلوها تماما من أى أثر للزيت أو الشحم .
 - ٣ - التأكد من خلو رأس الأجنة من الراتش .
 - ٤ - التأكد من استدارة وجه الشاكوش ورأس الأجنة بشكل مناسب .
- فوجود الراتش على رأس الأجنة يجعل الطرق فى الاتجاه غير الصحيح أمرا يمكن الوقوع ، هذا بالإضافة إلى احتمال تطاير الشظايا وإصابة المشتغل بها . وقد ينتفض الشاكوش فى يد الطارق مما يسبب ارتداد القرصة بمتف فى اتجاهه ، أو إفلات الأجنة من يده ، ويحدث هذا عند استخدام شاكوش له رأس مسطح (غير مستدير) .

ثانياً - القطع بواسطة المقصات اليدوية (القص) :

يمكن فصل المادن بواسطة مقص الألواح اليدوى دون التسبب فى فقد نسبة كبيرة من الخامة ،
أو الحاجة إلى جهد كبير فى التشطيب . وهى تستخدم فى قص الألواح التى يستجيب سمكها للقص
بيد واحدة .

١ - مقص الألواح اليدوى :


يستخدم هذا النوع من المقصات فى قص الألواح المعدنية الرقيقة إلى مختلف الأشكال .
واستعماله بالكيفية الصحيحة يجعل تجاوزات التشغيل صغيرة .

(١) تصميم مقص الألواح اليدوى :

لكل مقص سلاحان قاطعان يمتدان إلى الخلف ليشكلا المقبض . وعند نهاية كل من السلاحين ،
حيث يبدأ المقبض ، يوجد ثقب لوضع مسبار محورى تدور حوله حركة السلاحين . ويزيد
طول المقبض فى القص على طول السلاح ، وبذلك يقل الجهد المبذول .

شكل ٧٢ : مقص ألواح يدوى .

 - ١ - سلاح المقص .
- ٢ - الحد القاطع .
- ٣ - مقبض .
- ٤ - مسبار ملولب .
- ٥ - مصد لتحديد مشوار السلاح .



شكل ٧٣ : مقص ألواح يدوى ذو مصد

من نوع خاطئ ، لأنه يتسبب غالباً فى إحداث
رضوض وكدمات باليد .



(ب) تشغيل مقص الألواح اليدوى :

فى حين نجد أن للأجنة حداً قاطعاً واحداً يستخدم للتغلغل فى المادة ، نجد أن للمقص حدين
يعملان معاً على فصل المادة المطلوب قصها .

وفى ما يلي نجمل شرح الخطوات التى تتبع فى عملية القص :

أول ما يطرأ على المادة عند محاولة قصها ، مجرد خدش يحدثه حدا المقص معاً ؛ يبدأ بعده الحد
العلوى للمقص فى التغلغل داخل جزيئات المادة لفصلها عن بعضها البعض خلفاً وراءه حافة
نظيفة ؛ ويستمر فى طريقه إلى أن يلتقى بالخدش الذى أحدثه الحد السفلى للمقص .

شكل ٧٤ : قطاع في لوح معدن مقصوص .

- ١ - الخدش الذى يحدثه السلاح العلوى للمقص . ٣ - وجه ممزق .
- ٢ - جزء أملتس القطع . ٤ - الخدش الذى يحدثه السلاح السفلى للمقص .

ويعمل حدا المقص بكيفية مرضية إذا ما توفر الخلوص المناسب بين حدى المقص وهما يتحركان أحدهما فوق الآخر . ويتوقف مقدار الخلوص على سمك المعدن المراد قطعة ، ويكون عادة ٠,٢ من المليمتر . ويؤدى انعدام هذا الخلوص إلى تثلم الحدين فى وقت قصير ، نتيجة لاحتكاكهما أثناء عملية القص ، كما يؤدى فى نفس الوقت إلى اعوجاج المعدن أو تموجه .

أما إذا زاد مقدار الخلوص على القدر اللازم فإن النتيجة الحتمية لذلك هى انثناء المعدن ، خاصة إذا كان رقيق السمك ؛ أو الحصول على قطعية رديئة يصاحبها زيادة نسبة الفقد فى الخامة .

شكل ٧٥ : الخلوص بين سلاحى المقص .




شكل ٧٦ : زيادة الخلوص على القدر المناسب
يؤدى إلى انثناء المادة المراد قصها .

٢ - كيفية استخدام المقصات اليدوية :

يلاحظ عند استخدام المقصات اليدوية ضرورة رفع الخامة المراد قصها قليلا إلى أعلى باليد اليسرى ؛ وفى الوقت نفسه تقبض اليد اليمنى على المقص وتوجهه . ويجب الانتباه الشديد عند بداية القص للتأكد من أن المقص يتقدم فى الاتجاه الصحيح وطبقا لخط العلام . كما يراعى عدم انفراج الزاوية بين فكى المقص أكثر من الضرورى ، حتى نتفادى عدم إطباقهما مباشرة على الخامة واحتمال دفعها لها إلى الأمام مما قد يتسبب عنه انحراف المقص عن خط العلام . ولا يمكن

لحدي المقص أن يقوموا بعملهما على الوجه الأكمل قبل أن تصل الزاوية بينهما إلى ١٥°. ومن الممكن استخدام المقصات اليدوية في القص المستقيم (العدل) أو المنحني على حد سواء .

شكل ٧٧ : طريقة استعمال مقص الألواح اليدوي .

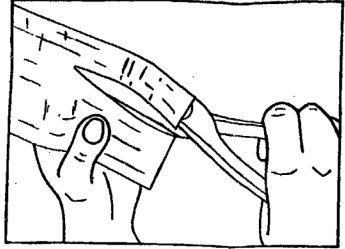


شكل ٧٨ : مقص ألواح يدوي، مع الزاوية الصحيحة بين سلاحي المقص عند بدء القص .

(١) القص المستقيم (العدل) :

تؤدي محاولة قص لوح من المعدن وهو ممسوك باليد في الهواء إلى دوران الطرف الحر مما قد ينشأ عنه حدوث إصابات .

شكل ٧٩ : حركة دائرية تحدث نتيجة استعمال مقص الألواح اليدوي .

 
لذلك يوضع اللوح المراد قصه قصا مستقيما على التزجة ويضغط عليه باليد اليسرى . ويراعى عدم انطباق طرفي السلاحين ؛ بل يجرى القص في حركة قصيرة المدى لا تنفرج فيها الزاوية بينهما ولا تضيق عن الحد المقبول ؛ مع مراعاة رفع المقص قليلا إلى أعلى ثم دفعه إلى الأمام .



(ب) القص المنحني :


لعمل قص منحني يلزم الإمساك بقطعة المعدن وتوجيهها بحيث يكون اتجاه حركة القص مع عقارب الساعة ، في حين توجه قطعة المعدن في الاتجاه المضاد .

شكل ٨٠ : القص الدائري .

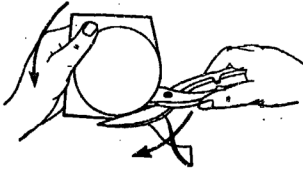


٣ - أنواع المقصات اليدوية وإستعمالاتها :

شكل ٨١ : تستعمل مقصات الألواح في قص شرائط طويلة .

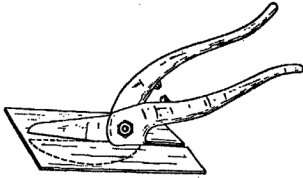

شكل ٨٢ : يصلح مقص الثقوب لقص المنحنيات ذات الأقطار الصغيرة .

 

هذه الأنواع من المقصات قادرة عند تشغيلها بيد واحدة على قص ألواح معدنية بالتخانات الآتية :

٧٠٠م	صلب
١٠٠م	نحاس أحمر
٨٠٠م	نحاس أصفر

الومنيوم (حسب درجة الصلادة) من ١٠٠م إلى ٢٠٠م .


أما الألواح التي تزيد ثخانتها على ذلك فيستخدم في قصها أنواع المقصات المبينة بالشكلين

(٨٣ ، ٨٤) .



شكل ٨٣ : مقص التزجة ؛ ويثبت الجزء السفلي منه في منجلة . وهو أكثر ثباتا من المقصات اليدوية المعتادة ، كما أن مقبضه أطول .

شكل ٨٤ : المقص ذو القاعدة : وهو مزود بوسيلة ارتكاز لحمل اللوح المراد قصه ، وليس على العامل إلا توجيه اللوح فقط . والسلاح العلوى للمقص مقوس قليلا بحيث تكون الزاوية بين السلاحين ٩٥° دائما ، بصرف النظر عن وضع السلاح العلوى .

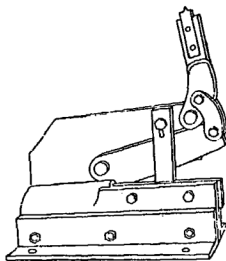

ولتفادى الحوادث والإصابات أثناء استعمال المقصات اليدوية يجب مراعاة ما يلى :
 قبل البدء فى عملية القص يجب التأكد من :
 (أ) ما إذا كانت المادة المعطاة يمكن قصها بمقص يدوى يمسك بكلتا اليدين .
 (ب) ما إذا كان من اللازم أولا إزالة الرائش ، أو ارتداء قفاز واق من الجلد لحماية اليد التى تقبض على المعدن المقصوص .


ثالثاً - القطع بواسطة منشار المعادن اليدوى (المنشار الحدادى) :
 يتحول المعدن المقطوع بواسطة منشار المعادن إلى رائش (برادة) عند نقطة عمل المنشار . ونحصل بهذه الكيفية على قطع نظيف لا يحتاج إلا إلى قدر بسيط من التشطيب ، وفى نفس الوقت لا يضيع إلا قدر ضئيل من المادة .

١ - منشار المعادن اليدوى (المنشار الحدادى) :
 يمكن باستخدام منشار المعادن اليدوى قطع خامات معدنية مختلفة التخانات والقطاعات ؛ كما يمكن علاوة على ذلك استخدامه فى عمليات الشق المختلفة .

(أ) تصميم منشار المعادن اليدوى :
 يتكون هذا المنشار من الإطار والسلاح (الصفيحة) . ويصمم الإطار عادة لتركيب صفيحة طولها ٣٠ سم .

شكل ٨٥ : منشار قطع المعادن اليدوى (المنشار الحدادى) .

- ١ - المقبض .
- ٢ - قامطة مثبتة فى المقبض .
- ٣ - إطار المنشار .
- ٤ - دليل .
- ٥ - قامطة بعصفورة لشد صفيحة المنشار .

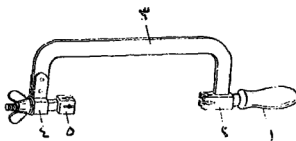


ويشد سلاح المنشار عن طريق تحريك قامطة الشد بواسطة مسبار ملولب مجنح (مسبار قلاووظ بمصفورة) .

(ب) حركة المنشار الحدادي :


يؤدي المنشار الحدادي عمله بواسطة قواطع مشكلة الواحدة تلو الأخرى على حافة الصفيحة ، وتعرف بأستنان المنشار . وتبعا لعدد الأسنان في مسافة معينة تكون للصفيحة أسنان خشنة أو متوسطة أو دقيقة .

وتعمل أسنان المنشار على إزالة المادة على هيئة رائش دقيق ؛ فتتغلغل أعمق وأعمق في داخل المادة .

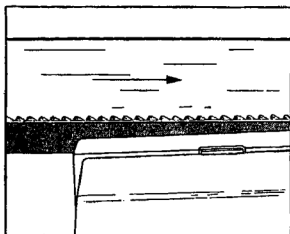

شكل ٨٦ : تكوين الرائش أثناء النشر .

ويخرج الرائش أثناء عملية النشر من الفجوات الموجودة بين الأسنان . ويجب أن تكون أسنان المنشار قادرة على التغلغل في المعدن بكيفية يقطع معها المنشار بسهولة وحرية . وبمعنى أدق يجب عدم السماح بحدوث زرجنة لسلاح المنشار داخل ثغرة النشر .

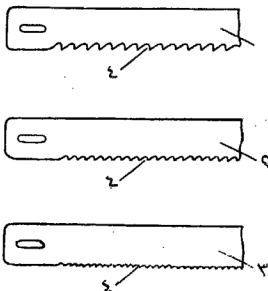

شكل ٨٧ : المسافات بين الأسنان (الخطوة) .

١ - صفيحة ذات أسنان خشنة ؛ من ١٤ إلى ١٦ سن في كل ٢٥ م .

٢ - صفيحة ذات أسنان متوسطة ؛ ٢٢ سن في كل ٢٥ م .

٣ - صفيحة ذات أسنان دقيقة ؛ ٣٢ سن في كل ٢٥ م .

٤ - خطوة السن (المسافة بين الأسنان) .


والمناذج المعروضة لأسنان المنشار في الشكل ٨٧ ، خاصة بسلاح ذى حد واحد . لكن توجد أيضا أسلحة المنشار ذات حدين ؛ وتعتبر أكثر اقتصادية من سابقتها سوى أن بعض أوضاع معينة للسلاح بالنسبة للإطار (شكل ٩٢) تزيد فيها نسبة احتمالات الإصابة .

شكل ٨٨ : صفيحة منشار بحدين .



شكل ٨٩ : صفيحة منشار حرة الحركة أثناء القطع .

- ١ - بأسنان مضغوطة .
- ٢ - بأسنان متعارضة (مقلجة) .
- ٣ - بأسنان متموجة .

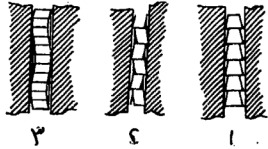

ويفضل اختيار نوع السلاح وفقا لنوع المعدن المطلوب قطعه ؛ حتى يمكن للمنشار أن يقوم بعمله خير قيام . وتستخدم المناشير ذات الأسنان الخشنة بوجه عام في قطع المعادن الطرية ، والبلاستيك والمواد الاصطناعية ؛ بينما تستخدم المناشير ذات الأسنان المتوسطة في قطع صلب العدة ، والصلب متوسط الصلادة ، والسبائك الصلدة الخفيفة ، وسبائك النحاس الأحمر ، والمواسير والمعادن السميكة المقطع ؛ أما المناشير ذات الأسنان الدقيقة فتستخدم في قطع المواد الرقيقة السمك ، مثل المواسير ذوات الجدران الرقيقة .

٢ - كيفية استخدام المنشار الحادى :

يتطلب استخدام المنشار الحادى شيئا من الخبرة للتمكن من تحقيق درجة ملحوظة من الدقة في قطع المعادن وبخاصة ما كان منها سميكا . ويجب بصفة عامة مراعاة توجيه السلاح بكامل طوله أثناء حركتي الدفع والجذب ، مع عمل نوع من التأرجح البسيط . وسنتناول الآن نقطتين :

(أ) كيفية تثبيت وشد سلاح المنشار .

(ب) كيفية استعمال المنشار .

(أ) كيفية تثبيت وشد سلاح المنشار :


تتفلل أسنان المنشار في المادة أثناء حركة الدفع . ويصبح ذلك ممكنا فقط إذا كان اتجاه طرف السن مع اتجاه تلك الحركة . وفي حالة تركيب سلاح المنشار في غير اتجاهه الصحيح ، فإن

خروج الراتش يحدث أثناء حركة الجذب ؛ الأمر الذى يستحيل معه الحصول على قطع دقيق نظرا لصعوبة أداء العمل في مثل ذلك الوضع ، فضلا عن افتقار الصانع عندئذ إلى الإحساس الكامل بالحركة المنتظمة للمنشار .



شكل ٩٠ : صفيحة مثبتة بالكيفية الصحيحة ، شكل ٩١ : صفيحة مثبتة بكيفية خاطئة .
وأستاذنا في اتجاه حركة الدفع .

ويلزم تغيير وضع سلاح المنشار بالنسبة لوضع الإطار تبعاً لاختلاف أشكال الشغلة المراد قطعها . وفي المناشير النطية المعروفة تكون قامطتا التثبيت مشقوقتين شقين متعامدين مما يسمح بتثبيت السلاح في أربعة أوضاع مختلفة .

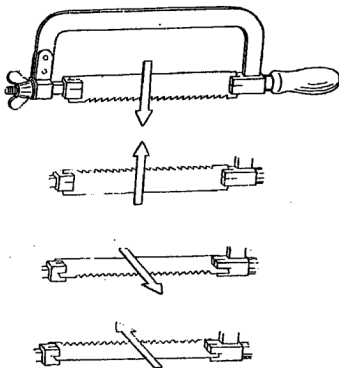

شكل ٩٢ : أوضاع سلاح المنشار
(الصفيحة) بالنسبة للإطار .

بعد تثبيت السلاح في قامطى التثبيت ، يجب التأكد من عدم بروز أى من وسائل التثبيت الموجودة في هاتين القامطتين ، مثل : المسامير والبرشام والمشابك ؛ منعا لحدوث إصابات .



شكل ٩٤ : تثبيت خاطئ يؤدي إلى الحوادث عند انزلاق المنشار .



شكل ٩٣ : تثبيت السلاح بالكيفية الصحيحة .


(ب) كيفية استعمال المنشار :

يمكن عمليا استعمال المنشار الحدادي بعدة طرق : وستحدث فيما يلي عن كل من الخطوات الآتية : زنق (تثبيت) الشغلة - بدء عملية القطع - نشر المواسير - نشر القطاعات ذات الأشكال المختلفة .

* زنق (تثبيت) الشغلة :


يجب تثبيت الشغلة تثبيتا محكما في المنجلة قبل البدء في العمل . فالشغلة غير الثابتة لا تتيح إجراء قطع نظيف ، كما تؤدي إلى انفلات المنشار من يد الصانع أثناء العمل .



شكل ٩٥ : تثبيت خاطئ للشغلة يؤدي إلى اهتزازها أثناء عملية القطع .

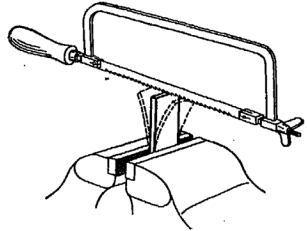

والقاعدة المتبعة في تثبيت الشغلة أن يكون العلام ظاهرا إلى يسار فكي المنجلة ويبعد عنهما بضعة ملليمترات . وإذا كان طول القطع كبيرا ، فن الضروري فك الشغلة و إعادة تثبيتها عدة مرات منعا لاهتزازها .

شكل ٩٦ : تثبيت جيد للشغلة ، ويراعى أن يكون العلام إلى يسار المنجلة .


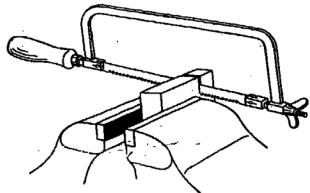


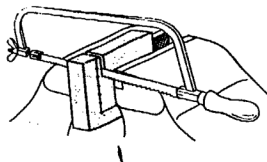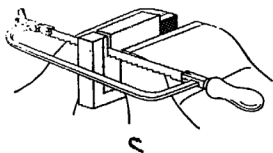

شكل ٩٧ : المنشار في الوضع السليم للقطع الطويل .

١- يستمر النشر حتى يلامس الإطار سطح الشغلة . ٢- ثم يعدل وضع الصفيحة كما هو مبين بالرسم .

وفي حالة استخدام المنشار الحدادي لقطع الألواح ، يستعان في تثبيتها بزوايا إضافية من الحديد (شكل ٩٨) . ومن غير المستحسن عند نشر قطعة من المعدن مربوطة إلى منجلة ، أن يلامس سلاح المنشار سطح هذه المنجلة كما هو مبين بالشكل ٩٩ ؛ فإن ذلك يؤدي إلى سرعة تآكل أسنان المنشار .

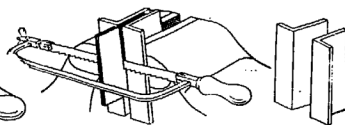
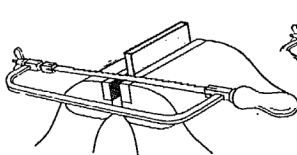


شكل ٩٩ : خطأ . لا تستعمل المنشار محاذيا
لفك المنجلة !

شكل ٩٨ : تثبيت الشغلة بواسطة زوايا
الزئبق .

* بدء عملية القطع :

يتبين على الصانع توجيه المنشار بعناية فائقة وحرص بالغ عند البدء في عملية النشر ، حيث ينزلق السلاح حينئذ على خدش غير غائر لا يستطيع الإمساك به مما يعرضه للانحراف عن العلام المرسوم . وعدم التزام الحريص في هذه الخطوة الأولية يترتب عليه الوقوع في الخطأ ، أو ظهور خدوش قبيحة على جانبي القطعتين . وتقاديا لذلك يستخدم مبرد مثلث لاحداث خدش مواز لخط العلام ولا يبعد عنه بأكثر من ٥,٠ مم في الجزء المستبعد من الشغلة . ويستغل هذا الخدش كدليل ييسر توجيه سلاح المنشار في الاتجاه المطلوب . ويجب في البداية أن يكون مشوار المنشار قصيرا بين حركتي الدفع والجذب ؛ كما يجب أن يميل السلاح قليلا على سطح الشغلة لتسهيل خروج الراتش الدقيق . والأسلوب الصحيح للنشر أن نبدأ من الحافة الخلفية للشغلة .

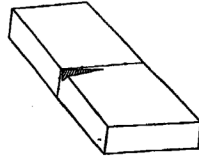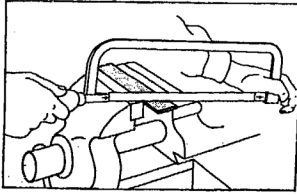


شكل ١٠٠ : خدش بواسطة المبرد بالقرب من شكل ١٠١ : الزاوية الصحيحة لبدء عملية النشر .
خط العلام .

✻ نشر المواسير :

تعرض المواسير للتشويه عند ربطها على المنجلة ؛ لذلك تستخدم وسائل إضافية لتثبيتها ، كالاستعانة مثلاً بقطعتين من الخشب بمنتصف كل منهما مجرى طولية مقطوعاً على شكل نصف دائرة ، يصنعان معا حيزاً دائرياً يناظر قطره القطر الخارجى للماسورة (شكل ١٠٢) .


شكل ١٠٢ : الاستعانة بوسيلة إضافية لتثبيت ماسورة على المنجلة .

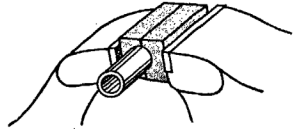

ولا تقطع المواسير في اتجاه واحد لأن ذلك يؤدي إلى زرجنة أسنان المنشار في الجدار الداخلى للماسورة ويعرضها للكسر ، هذا إلى جانب صعوبة توجيه المنشار بدقة في هذه الحالة .




والطريقة المثلى لقطع المواسير هى استخدام المبرد المثلث لاحداث خدش بسطح الماسورة كخطوة مبدئية . يبدأ القطع بعدها بواسطة المنشار حتى نقطة قريبة من السطح الداخلى لجدار الماسورة . وتدار الماسورة بعد ذلك بالقدر الذى يبق سلاح المنشار موجهاً بالخدش . وتواصل عملية النشر بنفس الكيفية ؛ وتكرر العملية إلى أن ينفصل جزء الماسورة .

شكل ١٠٣ : مقطع الماسورة عند نشرها .

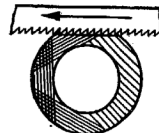

* نشر القطاعات :

الكمرات المشكلة على هيئة قطاعات مختلفة مثل القطاعات U أو T أو I من الصعب نشرها في وضع واحد . ولنشر مثل هذه القطاعات يجب عمل العلام على جميع جوانب الكرة حتى يتسنى إجراء عملية النشر من جميع الجوانب ، ومن الضروري جدا التحكم في القطع .

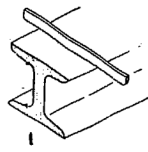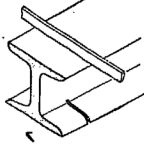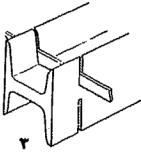

شكل ١٠٤ : كيفية نشر مقطع على شكل حرف I (كرة I) .


١ - البدء في عملية النشر في ٢ - النشر في الجانب المقابل . ٣ - نشر ساق الكرة . جانب واحد .

(ج) أنواع المناشير المختلفة واستعمالها :



شكل ١٠٥ : منشار جلد (ساحقة) .

هذا المنشار خفيف ومن السهل تداوله . ويعتبر في قطع المجاري الدليلية .

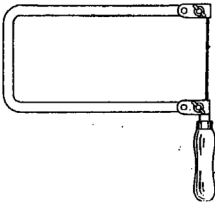

شكل ١٠٦ : منشار زخارف (أركت) .

أحد أنواع المناشير الخفيفة سهلة الاستعمال .

يستخدم في عمل الخدوش والشقوب (المشقبيات) .

لما كان هذا النوع من المناشير يشغل بيد واحدة ؛ لذلك يجب أن يكون سلاحه مشدودا تماما حتى يمكن توجيهه بسهولة تحت تأثير القوة التي تبذلها اليد . وتتيح المسافة الكبيرة نسبيا بين سلاح المنشار وظهر الاطار ، إمكان استغلاله في عمل نماذج وثقوب مختلفة الأشكال في المواد ذوات التخنانات الرقيقة .

ولتجنب الأخطار في عمليات النشر ، يجب ملاحظة ما يأتي :

- * تثبيت الشغلة بإحكام .
- * إجراء القطع على يسار المنجلة .
- * عدم بروز أطراف البرشام أو المشابك خارج قامطة الشد .
- * شد سلاح المنشار بقوة .

رابعاً - القطع بواسطة المبارد (البرد) :

عند استخدام المبارد في عمليات القطع تكون نسبة المواد المزالة ضئيلة . وتستخدم عملية البرد عادة للمعالجة النهائية للأسطح (التشطيب) . والغرض منها هو إزالة الرأش وتنظيف الأسطح المقطوعة وإعطاء المظهر النهائي للشغلة . ويمكن عادة الحصول على جودة السطح المطلوبة بعملية برادة .

١ - المسبرد :

تكون حافة الشغلة المقطوعة خشنة في العادة نتيجة استخدام أدوات القطع المختلفة ؛ لذلك يراعى بصفة عامة ترك خلوص لا يتجاوز ٠,٦ مم بين القطع والعلام لعملية البرد .


(١) تصميم المبرد :

تتكون المبارد العادية من سلاح المبرد والسيلان . والسلاح أسنان محفورة أو مفرزة في سطحه ؛ أما السيلان فالغرض منه تثبيت المبرد في مقبضه .

ولطول سلاح المبرد أهمية خاصة بالنسبة لنوع العمل المستخدم فيه . والطول الاعتباري للمبرد يعنى طول السلاح فقط دون السيلان .

شكل ١٠٧ : المبرد .

 - ١ - سلاح المبرد .
- ٢ - سيلان المبرد .
- ٣ - المقبض (النصاب) .
- ٤ - الطول الاعتباري .





وتستخدم الأنواع المختلفة من المبارد في تشكيل مختلف أنواع الشغلات . ومن المبارد ما يختلف في تصميمه عن المبارد العادية . فالمبرد الابرى (لسان العصفور) طوله الاعتباري صغير ، وله قطاع مستدير مسلوب وليس له سيلان مدبب .

ويقى سلاح المبرد فقط ، لأن تقسية السيلان تجعله سهل الانكسار وهذا قد يؤدي إلى وقوع حوادث . ولا يجوز بأى حال استعمال المبرد ذات السيلان المذهب بدون المقابض ، لأن طرفها المذهب قد ينغرس في يد الصانع ، أو يصيب أحد شرايينه لو انفلت فجأة عن غير قصد .

(ب) حركة المبرد :


تعطى المبردات ذات الأسنان المحفورة حركة كشط ؛ في حين تعطى المبردات ذات الأسنان المفرزة حركة قطع . وللمصول على أحسن النتائج في عمليات البرد ، تستخدم مبردات النوع الأول لبرد المعادن الصلدة ، ومبردات النوع الثاني لبرد المعادن الطرية .

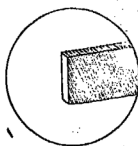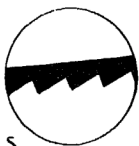

شكل ١٠٨ : مبرد قطعية .

١ - أسنان المبرد المفردة القطعية بدون مجارى طرد البرادة .

٣ - أنان المبرد تعمل في حركة كشط .

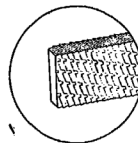


شكل ١٠٩ : مبرد عام الأغراض .

١ - أسنان مفردة القطعية مزودة بمجارى طرد البرادة .

٢ - أسنان المبرد وحركة القطع .

وللمصول على سطح أملس جدا نستخدم المبردات مفردة القطعية (القطيفة) . وعلى أية حال فن العسير تغلغل هذا النوع من المبردات في المادة . لهذا السبب تشكل في المبردات الأخرى مجار لتفتيت الراتش ، مما يسمح بالحصول على نفس جودة تشطيب سطح الشغلة ، إذا بذل نفس المجهود . ومعظم أنواع المبردات الشائعة الاستعمال من النوع مزدوج القطعية (الخشن) .

وعرض القطع (خطوة السن) هو المسافة بين أسنان المبرد ؛ وتميل الأسنان بزاوية معينة على المحور الافتراضى للمبرد ، والمسافة بينها في اتجاه المحور تسمى مسافة القطع (شكل ١١٠) . ويحصل على المبرد مزدوج القطعية عندما تضاف إلى الأسنان المفردة التي تعرف بالأسنان المنخفضة ، أسنان أخرى تعرف بالأسنان الإضافية ، وتميل على الأولى بدرجة تختلف عن درجة ميلها . ويتم اختيار ميل الأسنان بحيث يمكن استخدام المبرد في أداء ما يسمى بالبرد المستعرض . وينتج عن تقاطع الأسنان الإضافية مع الأسنان الأصلية تكوين عدد كبير من الأسنان الصغيرة التي تساعد على برد المواد بنبجاح . وتحدث المبردات المزدوجة القطعية على سطح المعدن علامات أكثر ظهورا مما تحدثه المبردات المفردة القطعية .

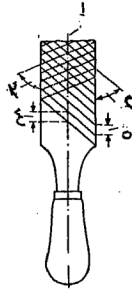


شكل ١١٠ : المبرد المزدوج القطعية .

- ١ - محور المبرد .
- ٢ - زاوية القطع المنخفض .
- ٣ - زاوية القطع العلوى .
- ٤ - عرض القطع .
- ٥ - مسافة القطع (الخطوة) .

ونخطوة السن في المبرد المزدوج القطعية (الخشن) أهمية خاصة كما يظهر من الملاحظة التالية :



خطوة كبيرة - رائش كبير الحجم - سطح خشن

خطوة صغيرة - رائش دقيق الحجم - سطح أملس

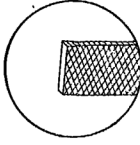

شكل ١١١ : عرض القطع في المبرد الخشن والأملس (الناعم) .

- ١ - في المبرد الخشن يكون عرض القطع كبيراً .
- ٢ - في المبرد الأملس يكون عرض القطع صغيراً .

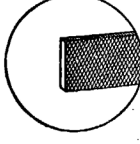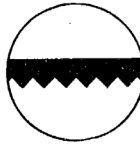

ويتم اختيار المبرد تبعاً لخطوة السن بناء على عدة عوامل أهمها :

 
- مقدار التسامح المأروك للتشغيل .
- درجة جودة السطح المطلوبة .

ويبدأ البرد باستعمال مبراد خشنة خطوة السن فيها كبيرة ، مع ترك حوالى ٠,٢ مم من تسامح التشغيل على السطح الذى يشطب بعد ذلك تشطيباً دقيقاً بواسطة مبراد خطوة السن فيها أقل من سابقتها .

وتتوقف درجة ملاسة السطح على نوع المبرد المستعمل . وتحدد هذه الدرجة بوجه عام في الرسومات الفنية . وكما هي الحال في حالة الفحص باللمس ، يمكن التمييز بين ثلاث مراتب من جودة تشطيب السطح هي :

خشن - دقيق - دقيق جدا .

وتستخدم رموز قياسية في الرسومات الفنية لتحديد جودة تشطيب الأسطح .



شكل ١١٢ : الرموز المستعملة في تشطيب الأسطح .


- ١ - سطح خشن . ٢ - سطح أملس (ناعم) . ٣ - سطح شديد الملامسة (ناعم جدا) .
- ٢ - كيفية استخدام المبرد :

يحتاج استخدام المبرد إلى شيء من المهارة . وعن طريق التدريب المتكرر وحده يمكن اكتساب القدرة الضرورية لتنفيذ الشغلة وتشطيبها طبقا للرسومات الفنية بأقل التكاليف . وللمواصل التالية أهمية بالغة عند استعمال المبرد في أعمال البرد المختلفة :

- (أ) ارتفاع المنجلة .
- (ب) وضع القدمين .
- (ج) كيفية تداول المبرد .
- (د) تثبيت الشغلة وزنقها بالفكوك الواقية .
- (هـ) زنق الشغلة (ربطها) بواسطة منجلة سن المناشير .
- (و) تركيب الشغلة على لوحة البرد .
- (ز) البرد على الدليل الخشبي .

(١) ارتفاع المنجلة :

تثبت الشغلة المراد بردها بصفة عامة على المنجلة . ولا ارتفاع المنجلة أهمية خاصة بالنسبة لعملية البرد ، لأنها قد تؤثر على مقدرة البراد في أداء عمله . وأنسب ارتفاع المنجلة هو الارتفاع الذي يمكن الصانع وهو يقف معتدلا وقبضة يده موضوعة تحت ذقنه أن يستند بمرفقه على السطح العلوي لفكي المنجلة دون جهد .


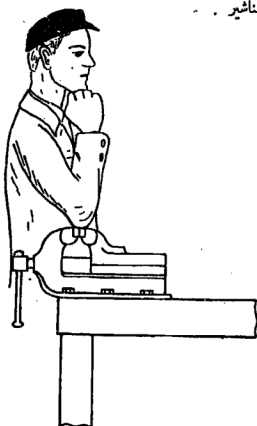


شكل ١١٣ : الارتفاع الصحيح للمنجلة .

وتجاهل هذه القاعدة يؤدي إلى سرعة إرهاق البراد ، كما يمنعه من ملاحظة الشغلة بدقة أثناء قيامه بعملية البرد بسبب وضعه غير المريح .

(ب) وضع القدمين :


هناك علاقة تربط بين طريقة وقوف الصانع أمام المنجّلة وزوايا ميل أسنان المبرد المتقاطعة . فيجب أن يقف البراد وقدمه اليسرى في اتجاه مواز لخط عمل المبرد ؛ بينما تكون قدمه اليمنى متعامدة مع القدم الأولى ؛ أي تصنع معها زاوية قدرها 90° .

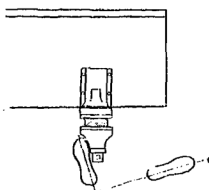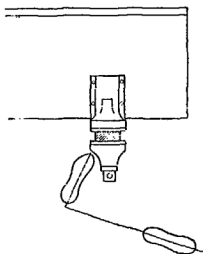

شكل ١١٥ : وضع القدمين عند البرد من
اليمن إلى اليسار .

شكل ١١٤ : وضع القدمين عند البرد من
اليسار إلى اليمن .

ويمكن الحصول على سطح مستو بطريقة البرد المستعرض ؛ أي البرد بالتناوب من اليسار إلى اليمن وبالعكس .

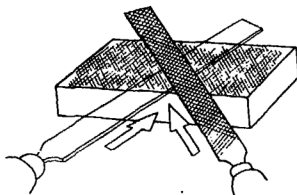


شكل ١١٦ :
البرد المتعامد (في اتجاهين متضادين) .

(ج) كيفية تداول المبرد :

تؤدي الطريقة الصحيحة لاستخدام المبرد إلى نتائج مرضية في عملية البرد . وأساس هذه الطريقة أن يقبض البراد على المقبض بيده اليمنى التي تتولى توجيه المبرد . وفي حالة استخدام مبرد كبير الحجم تقبض أصابع اليد اليسرى على طرفه الأمامي ، بينما تستقر نهاية الإبهام السفلى على السطح العلوي للمبرد . وتضغط اليد اليسرى ضغطاً متزايداً أثناء حركة الدفع ؛ ثم يخف هذا الضغط أو يكاد يزول أثناء حركة الجذب ، وعلى كل حال فإن حركة المبرد يجب أن تتكيف مع شكل السطح المبرد سواء في الدفع أو الجذب .

شكل ١١٧ : الكيفية الصحيحة
لامسك المبرد أثناء الاستعمال .

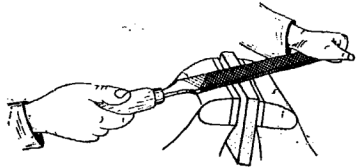

ويجب أن يشوب حركة المبرد أثناء الدفع والجذب قليل من التأرجح ، كما هي الحال مع منشار المعادن .

وعلى المبتدئ يجب أن يستمر البرد في اتجاه واحد حتى تظهر آثار المبرد على السطح كله بوضوح ؛ وعندئذ يغير اتجاه البرد حتى يتحقق البراد أنه قد وصل إلى الشكل أو التشطيب السطحي المطلوب .


وفي حالة استعمال مبرد متوسط الحجم ، تقوم اليد اليمنى بتوجيه المبرد ، بينما يقوم إبهام وأصابع اليد اليسرى بتسليط الضغط المطلوب على مقدمة المبرد (شكل ١١٨) .

وعند العمل بمبارد صغيرة الحجم ، يضغط على مقدمة المبرد ببعض أصابع اليد اليسرى وفي اتجاه الشغلة ، (شكل ١١٩) .


ولبرد الفتحات الصغيرة يقبض على مقبضة المبرد بكلتا اليدين .

ولبرد الأسطح المقعرة تستخدم المبارد الدائرية ونصف الدائرية . ومن الضروري لف المبرد قليلاً في الاتجاه الجانبي عند دفعه إلى الأمام ، وذلك للحصول على استدارة منتظمة .


أما الأسطح المحدبة فيتم بردها بالمبرد الخشن في حركة عرضية متعامدة على الشغلة ، وهذا يتيح للبراد رؤية العلام الموجودة على السطح الأمامي للشغلة . أما البرد الناعم فيتم في الاتجاه الطولي وفي حركة تاراجعية .

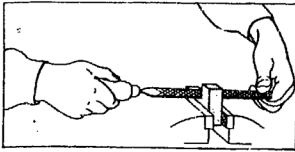

شكل ١١٨ : الكيفية الصحيحة لاساك
للبرد متوسط الحجم .

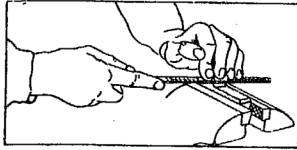

شكل ١١٩ : الكيفية الصحيحة لاساك
للبرد صغير الحجم .

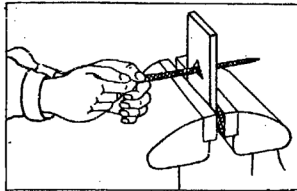

شكل ١٢٠ : الكيفية الصحيحة لاساك
للبرد عند برد فتحات صغيرة .

(د) تثبيت الشغلة وزنقها بالفكوك الواقية :

التعليمات العامة الخاصة بتثبيت وزنق الشغلة في حالتي التأجين والقطع تنطبق على حالة البرد أيضا . فن الواجب عدم السماح للشغلة بالاهتزاز أثناء عملية البرد . كما يجب مراعاة تأثير أسطح الشغلة نتيجة زنقها بين فكي المنجلة .


لذلك يفضل في كثير من الأحيان استخدام كلابة قامطة من الخشب وذات ياي لتكون حاجزا واقيا بين أسطح الشغلة وفكوك المناجل .

وفي حالة الرغبة في برد مسار ملولب ، يستعان بفكين من الرصاص لوقاية سن اللولب من فكي المنجلة . ويفضل الرصاص بالذات لعدم تأثيره على السن نظرا لليونته .


(هـ) زنق الشغلة بواسطة منجلة سن المناشير :

تدعو الحاجة في كثير من أشغال المعادن إلى برد حوافي الشغلة لشطبها (شطفها) . ويكون الشطب عادة مائلا على أسطح الشغلة بزاوية مقدارها ٥٤° . وتربط منجلة سن المناشير في منجلة

الترجة بنفس الكيفية المتبعة في الكلاية القائمة ذات الياى ، غير أن للأول حلقا يرتب بزاوية مقدارها ٥٤° على المحور الرأسى للمنجلة .

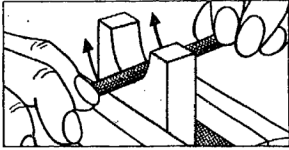


٢

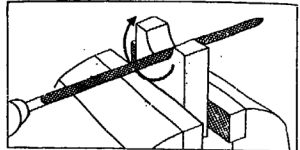


١

شكل ١٢١ : كيفية برد سطح مقعر . ١ - برد خشن . ٢ - برد للتلميس .

وهذا الترتيب يسمح بتثبيت الشغلة بكيفية تيسر الحصول على الزاوية المطلوبة بالبرد في الاتجاه الأفقى .

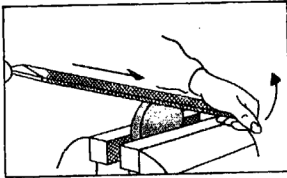

٢

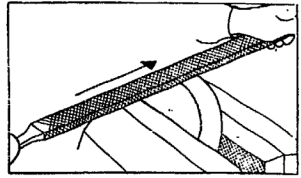


١

شكل ١٢٢ : كيفية برد سطح محدب . ١ - برد خشن . ٢ - برد للتلميس .

(و) تركيب الشغلة على لوحة البرد :


لا يتسنى برد الألواح المعدنية الرقيقة السمك بردا صحيحا بدون الاستعانة بوسيلة إضافية يسهل تثبيتها بين فكي المنجلة . ويستخدم لهذا الغرض ما يعرف بلوحة البرد التى تتكون من جزءين (شكل ١٢٥) . ويثبت الجزء الأسفل طوليا بين فكي المنجلة بحيث يظل الجزء الأعلى ظاهرا فوق فكي المنجلة ، وهذا الجزء هو الذى تتركب عليه الشغلة . وقد تدعو الضرورة إلى تغيير وضع الشغلة فوقها عدة مرات طبقا لدرجة تشطيب السطح المطلوبة .

ويعطى السطح لمسة التشطيب النهائية باستخدام مبرد مناسب فى الاتجاه المتعامد على المحور الطولى للمبرد .

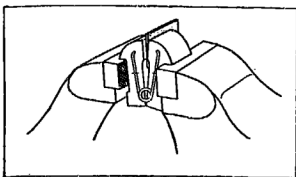

شكل ١٢٣ : تثبيت الشغلة على المنجلة
بمساعدة كلابة خشبية قامطة (منجلة يدوية
صغيرة بسوستة) .


وللحصول على سطح شديد الملاسة ، فإنه يبرد برداً مستعرضاً بواسطة الطباشير والزيوت ويمبرد
قطيفة قديم طال استعماله . ولا يصلح المبرد الجديد لهذه المهمة لأن آثار أسنانه تظل على السطح برغم
دهانه بالزيت والطباشير .

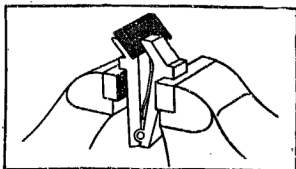

شكل ١٢٤ : تثبيت الشغلة على
المنجلة بمساعدة منجلة من المناشير .


(ز) البرد على الدليل الخشبي :

تدعو الضرورة أحياناً إلى برد خامة مستديرة المقطع لتعذر وجود القطر المناسب للشغلة
المطلوبة . حينئذ تستخدم إحدى وسائل التثبيت الإضافية كالدليل الخشبي . وهو عبارة عن قطعة

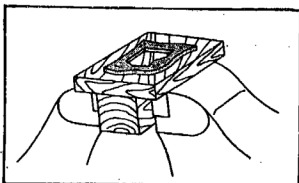

شكل ١٢٥ : كيفية قطع تركيب
القطع المعدنية الرقيقة على لوحة البرد .

 

 


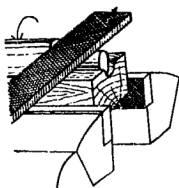



من الخشب مربعة المقطع ، بها تجويف يلائم الشغلة المراد بردها ، وتربط في المنجلة . وعلى عكس المعتاد في عمليات البرد الأخرى ، يتحتم هنا إمساك الشغلة باليد اليسرى وتدويرها في اتجاه جسم البراد ؛ في الوقت الذي تمسك فيه اليد اليمنى بالمبرد ومأم تدفعه إلى الأمام الضغط عليه إلى أسفل .



شكل ١٢٦ : البرد بمساعدة دعامة خشبية .

٣ - أنواع المبادر وخطوة السن في كل منها :

فيما يلي جدول يبين أنواع المبادر الشائعة الاستعمال في مختلف أشغال المعادن ، واستعمالات كل منها .

نوع المبرد	شكل المقطع	الاستعمالات
مبرد مربع		لبرد المساحات الكبيرة ، والبرد التمهيدى للأسطح الخشنة .
مبرد يدوى		برد خشن للأعمال التمهيدية والأسطح الخشنة .
مبرد مبسط		للبرد الخشن والناعم على الأسطح المستوية .
مبرد مثلث		لبرد الأركان والقطيعات المثلثة .
مبرد مستطيل		لبرد الأركان والقطيعات المتعامدة في القطع المستطيلة الشكل .
مبرد دائرى		لبرد الأسطح المقعرة ، والقطيعات المستديرة .
مبرد نصف دائرى		لبرد الأسطح المقعرة ، والقطيعات المستديرة ويستعمل الجانب المسطح لبرد الأسطح المستوية .
مبرد مزدوج التقعير		لبرد القطيعات القليلة الاستدارة ، والمقعرة ، والمنحنيات ، وأنصاف الأقطار .
مبرد معين المقطع		للقطيعات الضيقة ذوات الزوايا الحادة الأقل من ٤٥° .

وتبعاً لتسامح التشغيل ، ودرجة التشطيب السطحي المطلوبة ، تصنف المبادر وفقاً لعرض القطع (خطوة السن) في كل منها . وتتاح المبادر بأطوال اعتبارية مختلفة .

الطول الاعتيادى المعتاد و (م)							نوع المبرد	رقم المبرد
١٠٠	١٦٠	٢٠٠	٢٥٠	٣١٥	٣٧٥	٤٥٠		
عدد الأسنان فى السنتيمتر الطولى								
١٠	٨	٧,١	٦,٣	٥,٦	٥	٤,٥	صفر	مبرد خشن
١٤	١١,٢	١٠	٩	٨	٧,١	٦,٣	١	مبرد نصف خشن
٢٢,٤	١٨	١٦	١٤	١٢,٥	١١,٢	١٠	٢	مبرد تخشين
٣١,٥	٢٥	٢٢,٤	٢٠	١٨	١٦	١٤	٣	مبرد ناعم
٤٥	٣٥,٥	٣١,٥	٢٨	٢٥	٢٠	١٦	٤	مبرد قشيفة
٦٣	٥٠	٤٥	٤٠	—	—	—	٥	مبرد فائق الملاسة

ولتفادي الحوادث أثناء البرد تراعى الملاحظات الآتية :

قبل البدء في عملية البرد يجب التأكد من :

١ - تثبيت المقبض في سيلان المبرد تثبيتاً محكماً .

٢ - نظافة المبرد .

٣ - تثبيت الشغلة تثبيتاً جيداً .

خامساً - القطع بواسطة المثاقيب :

تحدث المثاقيب عند استخدامها ثقباً دائرياً في المادة المثقوبة . وقد تكون تلك الثقوب نافذة أو غير نافذة . والقطع باستخدام المثاقيب يعتبر أسلوباً عملياً واقتصادياً ، ولا يحتاج إلى جهد كثير في التشطيب .


١ - المثقب الحلزوني (البنتة الحلزونية) :

المثقب الحلزوني هو أحد أدوات ثقب المعادن الشائعة الاستعمال .

(١) تصميم المثقب الحلزوني :

يبين (الشكل ١٢٧) تصميم هذا المثقب (البنتة) . وأجزائه الرئيسية هي : وجه القطع - العنق - الساق . وغالباً ما تكون المثاقب الصغيرة خالية من العنق ، وتكون ساقها امتداداً للبدن . وينتهي وجه القطع من أسفل بشفتي القطع اللتين تميلان على بعضهما البعض بزاوية معينة تعرف بزاوية الشفة (بند ٥ ، شكل ١٢٧) . وفي بدن البنتة توجد مجرتان محفورتان في وجه القطع لتيسير طرد الراتش (ناتج الثقب) . ولما كانت هذه المجارى تعمل أثناء دوران المثقب كجاري تصريف ، فإنها تزود بكبس يساعدها على أداء وظيفتها .

ويتوقف اختيار زاوية الشفة المناسبة على نوع المعدن المطلوب ثقبه . ويبين الجدول الآتي زوايا الشفة التي تعطى أفضل النتائج عند استخدامها مع المواد المناظرة .

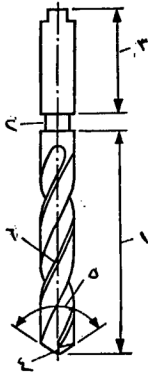


نوع المادة	زاوية الشفة
سبائك الألومنيوم	من ١٣٠° إلى ١٤٠°
الصلب والحديد الزهر	من ١١٦° إلى ١١٨°
الأردواز والورق المضغوط	من ٨٠° إلى ٩٠°
المطاط الصلب	من ٣٠° إلى ٤٠°

- شكل ١٢٧ : مثقب حلزوني (بنطة حلزونية) .
- ١ - طول وجه القطع .
 - ٢ - الرقبة .
 - ٣ - الساق .
 - ٤ - شفة القطع .
 - ٥ - زاوية الشفة .
 - ٦ - عقب البنطة (الكعب) .

(ب) حركة المثقب الحلزوني :

تقوم شفتا القطع في المثقب الحلزوني بإزالة طبقات رقيقة من المادة، في أثناء تغلغل المثقب داخل جسم الشغلة . وهذا يعني أن هناك حركتين ضروريتين لقيام المثقب بوظيفته على الوجه الأكمل ؛ الأولى حركة دوران المثقب حول محوره الطولي ، والثانية حركته التقدمية في اتجاه محوره الطولي نحو الشغلة . ويعبر عن هاتين الحركتين بسرعة القطع ، وحركة التغذية .

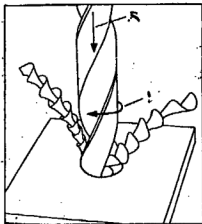

- شكل ١٢٨ : حركة المثقب .
- ١ - سرعة القطع .
 - ٢ - حركة التغذية .

* سرعة القطع :

لو وضعنا علامة (نقطة) في مكان ما على الحد القاطع للمثقب الحلزوني ، فإن هذه النقطة تغطي مسافة معينة من المثقب إذا ما دار المثقب دورة كاملة . فإذا فرضنا أن المثقب دار مائة

دورة في الدقيقة ؛ فعنى ذلك أن العلامة المرقومة على الحد القاطع المثقب ستغطي المسافة المذكورة مائة مرة . فإذا نظرنا إلى عملية الثقب على ضوء هذه الحقيقة ؛ وجدنا أن هناك علاقة ثابتة تربط ما بين المسافة والزمن على الوجه التالى :

مسافة القطع

$$\text{سرعة القطع} = \frac{\text{زمن القطع}}{\text{مسافة القطع}}$$

زمن القطع

ووحدة المسافة هنا هى المتر ؛ أما وحدة الزمن فهى الدقيقة . ويتوقف مقدار سرعة القطع على نوع المادة المثقوبة ، ونوع المثقب المستعمل وقطره . وفى مجال الخبرة العملية يكتفى بذكر قطر المثقب (البنتة) دون تحديد مواصفاته ، ولقد ثبت بالتجربة صحة العلاقة التالية :

مثقب صغير القطر = سرعة عالية

مثقب كبير القطر = سرعة منخفضة

* حركة التغذية :

فى معظم آلات وأدوات الثقب التى ستناقش فيما بعد ؛ يعتمد فى إحداث حركة الدفع الأمامى للمثقب ، والمعبر عنها بحركة التغذية ، على الطاقة التى يبذلها العامل . وعلى قدر هذه الطاقة تكون سرعة تغلغل المثقب فى المادة ؛ أى تزيد بزيادتها وتقل بانخفاضها .

فلو فرضنا أن المثقب الحلزوى قد قطع فى دورة واحدة عمقاً قدره ١ سم ، فإنه يمكن استنتاج حركة التغذية من المعادلة الآتية :

م (مليمتراً)

التغذية =

ن (عدد الدورات)

وكلما زادت التغذية ، زادت سرعة تغلغل المثقب فى المادة . وعلى أية حال ، فإن ذلك حقيقى فى نطاق حدود معينة فقط . وهناك علاقة تربط بين سرعة القطع وحركة التغذية ، ويجب أن نتلهم التغذية مع سرعة القطع .

٢ - كيفية استخدام مكينة الثقب القاعدية (مثقاب الشجرة) :

من بين الأنواع العديدة لمكينات وأدوات الثقب ؛ نجد أن مكينة الثقب القاعدية (مثقاب الشجرة) أكثرها استعمالاً . وللتمكن من العمل على هذه المكينة ، واستخدامها بكفاءة ؛ فن الضرورى التعرف على تصميمها ، وما تحتوى من وسائل لزنق وتثبيت الشفلة . وفى الصفحات القادمة سنتناول النقاط التالية :

(أ) تصميم مكينة الثقب القاعدية .

(ب) وسائل تثبيت المثقب (البنتة) .

- (ج) كيفية تركيب وفك ظرف المثقب .
 (د) كيفية تثبيت الشغلة بالمسامير الحاكمة .
 (هـ) تركيب الشغلة باستخدام اللوحة القابضة وقطع المبادعة .
 (و) تركيب الشغلة باستخدام اللوحة القابضة والدليل الحشوي حرف V .
 (ز) تركيب الشغلة باستخدام المناجل الارتكازية .
 (ح) محاليل التبريد ومواد التشحيم المستخدمة في عمليات القطع .

(١) تصميم مكنة الثقب القاعدية (مثقاب الشجرة) :

يبين الشكل ١٢٩ تصميم مكنة ثقب قاعدية . وتتكون من عمود قائم مثبت فوق لوح القاعدة ويحمل الكابولي الذى يحمل بدوره قاعدة التشغيل (القرصة) والأجزاء العليا من المثقاب . وترتكز قاعدة التشغيل على الكابولي الذى تتحكم في حركته الرأسية جريدة مسننة مثبتة في أحد جوانب العمود . ويمكن تحريك الكابولي وقاعدة التشغيل في وقت واحد معاً في حركة أفقية إلى اليمين أو إلى اليسار . وفي السطح العلوى لقاعدة التشغيل توجد ثقبون محفورة على شكل حرف T مصممة لتستوعب رؤوس مسامير التثبيت .

والجزء العلوى من مكنة الثقب القاعدية يتكون من رأس المثقاب وعمود دوران المثقاب وعلبة المسننات (التروس) .


ويعمل عمود دوران المثقاب خلال كراسى تحميل موجودة داخل كل من رأس المثقاب وعلبة التروس . وعن طريق علبة التروس ، تنتقل حركة الدوران إلى عمود الدوران . أما حركة التغذية في اتجاه الشغلة فتتولد من رأس عمود الدوران الذى توجد به عجلة مسننة يمكن تحريكها من الخارج بواسطة رافعة مثبتة إلى ذلك الرأس . وتعتق العجلة المسننة في جلبة عمود الدوران بحيث يمكن تحريك العمود في اتجاه محوره الطولى بواسطة تلك الرافعة .

(وهناك أنواع أخرى من هذه المكنة ، وهى مجهزة بضبط أوتوماتى للتغذية ، وتستخدم التغذية حركتها من علبة التروس) .

وتحمل علبة التروس موتوراً كهربائياً ؛ كما تحتوى على ترس وسيط يمكن بواسطته نقل قدرة الإدارة من المولد بعد تحويلها عن طريق الترس الوسيط إلى حركة دوران ترتب غالباً في ثلاث سرعات مختلفة .

(ب) وسائل تثبيت المثقب (البينة) :

ينتهى عمود دوران المثقاب من أعلى بماسورة ذات تجويف مستدق (مسلوب) في الاتجاه العلوى . ويوجد أيضاً بعمود دوران المثقاب شقب (مشقبية) على مستوى واحد مع النهاية العليا لذلك التجويف .

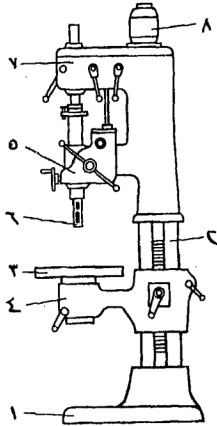

شكل ١٢٩ :

تصميم مكنة الثقب القاعدية (مثقاب الشجرة) .

١ - لوحة القاعدة .

٢ - عمود المثقاب .

٣ - منصدة الثقب (القرصة) .

٤ - كابول .

٥ - رأس المثقاب .

٦ - عمود دوران المثقاب .

٧ - علبة التروس .

٨ - محرك كهربائي .

والغرض من وجود هذا الاستدقاق (السلبية) استخدامه كوسيلة لإمساك المثقب (البطة) ؛ بينما تساعد المشقبة على سهولة فك ظرف المثقب . والأظرف الشائعة الاستخدام بصفة عامة هي : الظرف ذو الثلاثة الفكوك ، والظرف ذو الفكين ، والجلبة المستدقة (المسلوقة) .

✳ الظرف ذو الثلاثة الفكوك (شكل ١٣٠) :


يستعمل هذا النوع عادة في تثبيت المثاقب الحلزونية التي لا يتجاوز قطرها ١٠ م .

وجزؤه العلوى عبارة عن ساق مخروطية تتوافق في عمود دوران المثقاب . أما الجزء السفلى فهو بدون الظرف ، وهو ملولب (مقلوط) من الخارج ليربط بجلبة الزنق المسلوقة من الداخل حتى يمكنها أن تضغط على فكوك الظرف الثلاثة . وهذه الفكوك مرتب بينها يايات (سوست) ضاغطة تدفعها باستمرار في اتجاه الجدار الداخلى للجلبة .

والضغط الذى تسطه الفكوك الثلاثة هو الذى يجعل المثقب مضبوط الوضع تماماً فى داخل الظرف .

* الطرف ذو الفكين (شكل ١٣١) :

يشيع استخدام هذا النوع عند استعمال مثاقب (بنط) حلزونية ذات أقطار كبيرة .

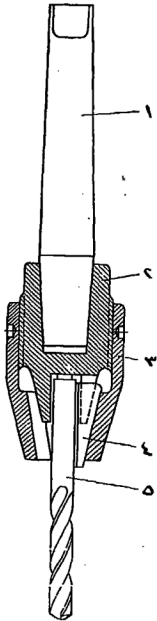

وهو يشبه في تكوينه الطرف السابق ، فيما عدا احتواء بدنه على فكين منزلقين ومسنة دودية . وأحد نصفي المسنة الدودية مزود بسن لولب يميني ، والنصف الآخر مزود بسن لولب يساري . وأحد طرفيها مزود بدليل مربع يمكن أن يولج فيه مفتاح ربط مربع . وأثناء عملية الربط يقترب كل من الفكين نحو الآخر لأن أحدهما له سن لولب يساري والآخر له سن لولب يميني طبقاً لترتيب اللولبة في المسنة الدودية . وهذا النوع من الأظرف يضمن إحكام تثبيت المثاقب الحلزونية .

ومع ذلك فللطرف ذي الفكين عيب واحد يتركز في عدم انتظام توزيع كتلة الطرف حول المحور المركزي ، مما يتسبب في إحداث ذبذبات غير مرغوب فيها ، قد تؤدي بدورها إلى انحراف المثقب (البنتلة) عن مركز الثقب ، فضلاً عن احتمال كسرها أثناء تنافلها في الشغلة .

شكل ١٣٠ : طرف ذو ثلاث لقم (فكوك) .

- ١ - ساق مخروطية .
- ٢ - بدن الطرف .
- ٣ - جلبه الطرف المتحركة .
- ٤ - فكوك الطرف .
- ٥ - مثقب حلزوني (بنطه) .

* الجلبه المستدقة (المسلوبة) :

للمثقب الحلزوني (البنتلة) الذي سبق وصفه ساق اسطوانية . لكن لبعض الأنواع الأخرى منها ، وبخاصة ذات الأقطار الكبيرة ، ساق مخروطية . والنوع الأخير يمكن إيلاجه مباشرة في جلبه عمود دوران المثقاب لأن ساقه المخروطية الكبيرة القطر تتلام مع التجويف المسلوب في العمود .

 
وإذا كان قطر الساق أقل من قطر التجويف المسلوب ، فيستعان بجلب مستدقة لتثبيت المثقب . ولهذا النوع من الجلب ساق مخروطية للتوافق مع عمود دوران المثقاب . وهذه الساق المخروطية مزودة بوصلة ذات تجويف مسلوب يناسب المثاقب الحلزونية التي لها قطر معين . وفي نهاية التجويف مشقبيه كالموجودة في عمود دوران المثقاب لتساعد على سهولة فك المثقب (البنتلة) .

(ج) كيفية تركيب وفك طرف المثقاب :

تصلح الطريقة الآتية للتطبيق على فك وتركيب الجلب المسلوقة ، أو المثقاب الحلزونية التي يمكن ربطها في عمود دوران لمثقاب مباشرة دون الاستعانة بإحدى وسائل الزنق .


* تركيب طرف المثقاب :

قد يحدث برغم ضبط سرعة القطع ، وحركة التغذية المناسبة ، واختيار زاوية الشفة الصحيحة ، وتمركز المثقب (البنتلة)




شكل ١٣٢ : جلبة مستدقة (مسلوقة).

- ١ - ساق مخروطية .
- ٢ - تجويف مسلوب .
- ٣ - شقب (مشقبيّة) .

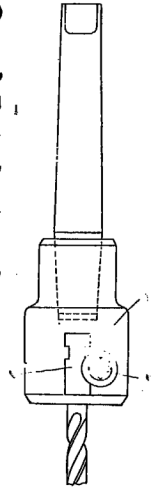

شكل ١٣١ : طرف ذو فكين .

 - ١ - بدن الظرف .
- ٢ - فكا الظرف .
- ٣ - مسننة دودية .




داخل الظرف ، ألا يكون الثقب الذي نحصل عليه كامل النظافة ما لم يوضع الظرف في مكانه الصحيح من عمود دوران المثقاب . وكثيراً ما يتسرب بعض رائش المعدن أثناء عملية الثقب فيما بين الساق المخروطية والتجويف المسلوب الذي تثبت فيه ، جاعلة الظرف في وضع غير متماثل . لذلك يجب التأكد دائماً من نظافة الساق والتجويف قبل الشروع في تركيب الظرف . ويستعان بمخرقة من القماش لأداء هذا الغرض . ويراعى دائماً إدخال الساق في التجويف ببطء حتى تصل إلى نهايته ، وعندها نبدأ في ربط الظرف باليد دون محاولة الاستعانة بأدوات الطرق .

* فك طرف المثقاب :

كثيراً ما تؤدي قوى الضغط الناشئة أثناء عملية الثقب إلى دفع طرف المثقاب بقوة ضد عمود دوران المثقاب . وعند محاولة فك الظرف تتبين ضرورة الاستعانة بسنبك أو إسفين لإجراء

هذا الفك . والسنبك المستخدم عبارة عن إسفين مسطح من الصلب يوضع في الشقب الموجود بمحور دوران المثقاب . ويحرك السنبك إلى أعلى وإلى أسفل مع دفعه في نفس الوقت إلى الأمام . ومن المتبع أن يمسك السنبك بيد واحدة ، بينما تقبض اليد الأخرى على ظرف المثقاب . وإذا لم يتسن فك الظرف باليد ؛ فيمكن استخدام مطرقة من الخشب أو المطاط لهذا الغرض . وقبل القيام بعملية الطرق يستحسن تغطية سطح قاعدة التشغيل في المثقاب بقطع من خرق التنظيف ، ثم ترفع القاعدة إلى أعلى حتى تقترب من الظرف ؛ وبذلك تتفادى تشوه الظرف لو حدث وسقط فجأة فيصطدم بسطح قاعدة التشغيل ؛ الأمر الذي يجعله أقل كفاءة لأداء عملية الثقب بصورة مرضية .

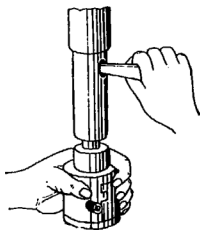


شكل ١٣٣ : كيفية فك ظرف المثقاب بمساعدة السنبك .

(د) كيفية تثبيت الشغلة بالمسامير الحاكة :

كما سبق القول فإن المنضدة مكنته التثقيب (قاعدة التشغيل) شقين متقاطعين على شكل حرف T وهذان الشقان يستخدمان أساساً في تثبيت مسامير التثبيت بحيث تنزلق رؤوسها داخلها دون أن تدور . وتبرز الأطراف الملولبة للمسامير فوق سطح المنضدة لتساعد مع الصواميل على تركيب الشغلة في مختلف الأوضاع . ومن ناحية أخرى يمكن الاستفادة من هذه الشقوق بضغطها تحت المثقب (البنتة) يمر فيها بعد اختراقه للشغلة ، تفادياً لأي ضرر قد يصيب المنضدة نتيجة اصطدام المثقب بسطحها ، والشغلات الطويلة التي تبرز فوق منضدة التشغيل والتي يمكن مسكها باليد ، لا تقمط بل يكتفى بسننها على مسار تثبيت بعد ربطه جيداً بالقرب من حافة المنضدة إلى يسار الشغلة . ويلاحظ استمرار الضغط على الشغلة بحيث تظل مستندة على المسار أثناء عملية الثقب .

وتجنب الشغلة إلى الدوران مع المثقب (البنتة) ، مما يجعل وقوع الحوادث أمراً محتملاً إذا لم ينجح الصانع في منعها من ذلك بضغطها جيداً نحو مسار التثبيت . وقد تؤدي زيادة حركة التنذية في مثل تلك الحالة على حد معين إلى إفلات الشغلة فجأة وإصابة العامل .

شكل ١٣٤ : مسمار تثبيت لسند الشغلة .

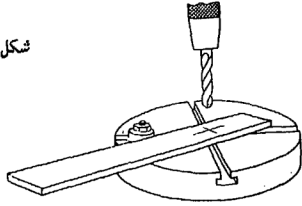

(هـ) تركيب الشغلة باستخدام لوحة القبض (التثبيت) والفواصل (اللينيات) :

أفضل وسيلة لتثبيت الشغلات السميكة هي الاستمانة باللوحة القابضة (لوحة التثبيت) والفواصل (اللينيات) . وتستخدم قطع صغيرة من الصلب المبسط لها تحاتنات مختلفة كفواصل توضع فوق بعضها البعض بحيث يصل ارتفاعها الإجمالي إلى ارتفاع الشغلة المطلوب ثقبها . ولا يصح أن يزيد هذا الارتفاع أو يقل عن ارتفاع الشغلة ، وإلا اختلفت عملية التثبيت ، وأصبح إفلات الشغلة محتملا أثناء دوران المثقب .

شكل ١٣٥ : تركيب الشغلة


وتثبيتها بمساعدة اللوحة القابضة

وقطع المبادعة (اللينيات) .

١ - اللوحة القابضة .

٢ - لينيات .

٣ - الشغلة .

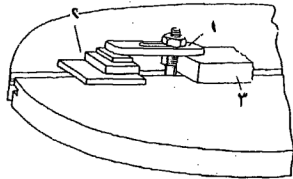


(و) تركيب الشغلة بواسطة لوحة التثبيت والدليل الخشبي حرف V :

لتركيب شغلة ذات مقطع مستدير على المثقاب ، تستخدم لوحة التثبيت ودليل من الخشب ذو مقطع على شكل حرف V . ويجب أن تكون لوحة التثبيت بطول يكفي لتثبيتها بواسطة مسماري تثبيت عند نهايتها مع دليل التشغيل وبحيث تكون الشغلة بينهما . ويراعى عند عمل الثقوب النافذة أن تكون نقط الثقب بالقرب من الدليل الخشبي .

شكل ١٣٦ : تركيب الشغلة وتثبيتها بمساعدة

اللوحة القابضة ومسند مقطعه على شكل حرف V

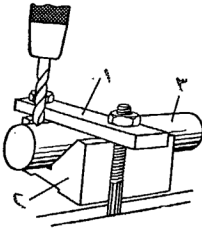

١ - اللوحة القابضة .


٢ - مسند مقطعه على شكل حرف V .

٣ - الشغلة .

(ز) تركيب الشغلة بواسطة المنجلة الارتكازية :

المنجل الارتكازية مصممة لتكون وسيلة من وسائل التثبيت للشغلات الصغيرة الحجم . ويحقق هذا النوع من المناجل تثبيتاً مرضياً للقطع الصغيرة التي يصعب تثبيتها بوسائل التثبيت السابقة . ويلاحظ وضع المنجلة بحيث تكون مستقرة وملاصقة لسطح منضدة التثبيت . ويتحقق ذلك بربطها بمسامير التثبيت .


وتختلف أنواع هذه المناجل تبعاً لتصميم فكوكها . فمناجل ذات فكين متوازيين ؛ ومنها منجل ذات فكين على شكل حرف V .

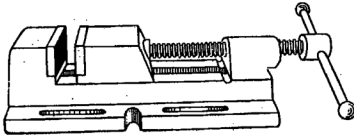

شكل ١٣٧ : منجلة ارتكازية ذات

فكين متوازيين يمكن بواسطتها

تثبيت القطع المبطة الصغيرة .

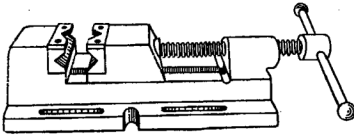

شكل ١٣٨ : منجلة إرتكازية ذات

فكين على شكل حرف V ؛ يمكن

بواسطتها تثبيت القطع الأسطوانية

والربعة ذات المقاسات الصغيرة .

(ح) سوائل وزيوت التبريد المستخدمة في عمليات الثقب :

ينتج عن سرعة القطع وحركة التغذية حرارة احتكاكية في كل من المثقب (البنتة) والشغلة .

وتختلف هذه الحرارة الاحتكاكية باختلاف المعدن المثقوب . ويتسبب الارتفاع الزائد في

درجة الحرارة في إحداث آثار ضارة بالمشق ، وقد يفقد صلابته . واستخدام سوائل وزيوت التبريد عند ثقب الصلب والألومنيوم وسبائكهما يعطى أحسن النتائج ويعتبر الهواء المضغوط من أفضل وسائط التبريد عند ثقب اللدائن (البلاستيك) .

والمادة الأساسية في سوائل التبريد هي الماء المذاب فيه الصابون والزيت . وباستخدام سوائل وزيوت التبريد في أعمال القطع تتبخر المياه نتيجة الحرارة الاحتكاكية الناشئة ، ويترتب على ذلك انخفاض درجة حرارة كل من المشق والشغلة . وفي نفس الوقت تبقى مركبات الزيت والصابون الموجودة في السائل عالقة بالسطح الداخلى للثقب على شكل طبقة رقيقة تعمل في نفس الوقت على تخفيض الحرارة الاحتكاكية .


* سن المشاقب الحلزونية :

تتم المشاقب الحلزونية المتشكلة على أحجار تجليخ تدار كهربائيا . أما المشاقب الحلزونية التي يزيد قطرها على ١٠ مم فتتم على مكنة مصممة خصيصا لهذا الغرض .


ولا غنى أثناء عملية سن المشاقب يدويا عن ضرورة مراجعة زاوية الشفة وطول شفة القطع عدة مرات ، وذلك بواسطة محدد قياس سن المشاقب الحلزونية .

وتستخدم نفس سوائل التبريد السابقة في أعمال سن المشاقب أيضا .


وتتسبب المشاقب الرديئة السن في الحصول على ثقب رديئة وغير دقيقة ؛ فضلا عن تعرضها للانكسار بسهولة .

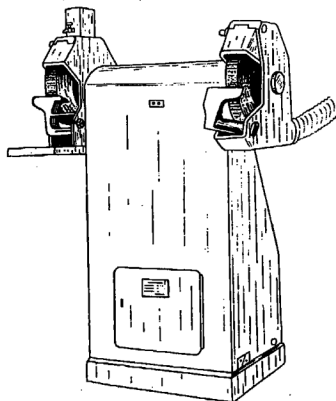

شكل ١٣٩ : مكنة تجليخ كهربائية .

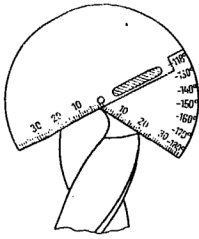

٢

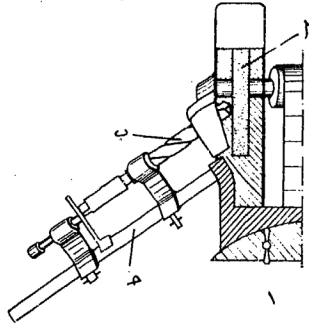

١

شكل ١٤٠ : مكنة من المثاقب الحلزونية . وهذا النوع يمكن ضبطه تبعاً لزاوية الشفة المطلوبة بحيث يتم التجليخ بطريقة سليمة ومريحة .

١ - مكنة من المثاقب الحلزونية :

(١) حجرة الجليخ . (ب) مثقب حلزوني . (ج) رابطة لتثبيت المثقب أثناء سنه .


٢ - محدد اختبار زوايا الشفة .

٣ - الأنواع المختلفة لأدوات ومكنات المثقب :

لتفادي الحوادث أثناء عمليات المثقب يجب مراعاة الآتي . قبل البدء في عملية المثقب تأكد من :


- * تثبيت الشغلة بإحكام .
- * تلامس الشغلة مع سمار التثبيت تلامسا تاما .
- * نظافة سطح المنضدة والشغلة وخلوها من الراتش .
- * خلو ساق المثقب والظرف من بقايا الراتش .
- * وجود فرشاة في متناول اليد ، إذ لا يجوز مطلقا محاولة إزالة الراتش بنفخه أو باليد .
- * عدم ارتداء ملابس فضفاضة .
- * ارتداء الغطاء الواقي للرأس .
- * الوقوف على بعد كاف من جميع الأجزاء الدوارة .
- * جفاف الأرضية حول مكنة التثقيب وخلوها من أي أثر للشحم أو سوائل التبريد .
- * المعرفة التامة لموضع مفتاح تشغيل المكنة .

 شكل ١٤١ : ملفاف الصدر




هذا الملفاف مزود عادة بظرف ذى فكين لتثبيت المثاقب (البنت) ذوات السيقان المربعة المسلوقة . ويستعمل غالباً في عمليات الثقب ذات الطابع الخاص والتي يتعذر الوصول إلى مكانها بسهولة ؛ كما يستعمل في أعمال التجميع .

شكل ١٤٢ : مثقاب ذو سقاطة

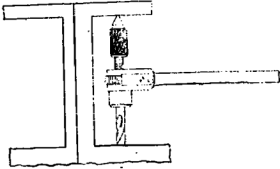

يستخدم هذا النوع من المثاقب في الإنشاءات المصنوعة من الصلب ، وخصوصاً في الأماكن التي يصعب الوصول إليها .

شكل ١٤٣ : مثقاب يشغل باليد (شنيور يدوي)

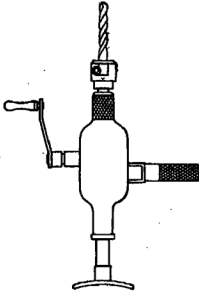


ويعمل هذا النوع بسرعتين . ويتم تغيير السرعة بواسطة قبضة ذراع التدوير . وهو في العادة مزود بظرف ذى ثلاث فكوك يناسب مثاقب بأقطار تصل إلى ١٠ م .

شكل ١٤٤ : مثقاب يدوي كهربائي



يعمل هذا المثقاب بسرعتين ، وهو عموماً مزود بظرف ذى فكين يناسب مثاقب بقطر يصل إلى ٢٥ م . وقد تكون مزودة أيضاً في بعض الأحيان بمسند للصدر يمكن نزعه وقبضتين جانبيتين . ومنها نوع آخر يمكن تركيبه في وضع قائم ليعمل وكأنه مكنة ثقب فضدية (مثقاب ترجه) .

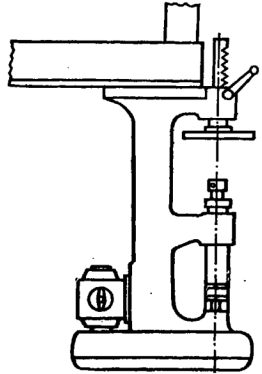

شكل ١٤٥ : مكينة ثقب تضدية (مكينة مثقاب التزجة)
صممت هذه المكينة لثقب القطع الصغيرة ، ولعمل
ثقوب أقصى قطر لها ٠,٦ م. وتتأثر حركة التغذية
بحركة قاعدة التشغيل في الاتجاه الرأسى .

سادساً - القطع بواسطة لقم التحويش :

تعالج الثقوب عند الانتهاء منها بواسطة لقم (بنطة) التحويش ، حتى يمكن إزالة الراتش المتخلف عن عملية الثقب ، أو شطف أحرفها ، أو تسوية أسطحها ، أو توسيعها . وأيا كان نوع لقم التحويش المستعملة فيتحتم سنها دائماً وإعدادها بالكيفية التي لا تحتاج معها إلى إعادة التشطيب .

١ - لقم التحويش (بنطة التحويش) :

وتشبه المثقب الحلزوني في أن مهمتها هي فصل الجذاذة (الراتش) من المعدن عن طريق حركتي دوران وتقدم . وأنواع لقم التحويش الواردة في الفقرة (٣) التالية يمكن تركيبها في ظرف مكينة المثقاب لاستعمالها في عملية التحويش . وعلى وجه العموم فإن سرعة القطع تقل في عملية التحويش عنها في عملية الثقب . وللقم التحويش أكثر من شفة للقطع يمكن بواسطتها ، مع زيادة سرعة القطع ، إزالة كمية كبيرة من الراتش .

(١) تصميم لقم التحويش :

يبين الشكل ١٤٦ ، نموذجاً لإحدى لقم التحويش التي يمكن استخدامها في تنظيف الثقوب من الراتش ، أو تحويش رأس مسبار برشام غاطس . وتتكون هذه اللقمة من ساق ورأس اسطوانية يزيد قطرها على قطر الساق . ولهذا الرأس عدد من شفاء القطع التي تميل بزاوية محددة على المحور الطول للقم .

وهذه الزاوية تسمى زاوية التخویش . وليست تلك الزاوية بذات أهمية عند استعمال اللقمة في إزالة الرائش ؛ لكنها تلعب دورا هاما عند عمل التخویش المسلوب لرؤوس مسامير البرشام الفاطسة ، أو المسامير المملولة الفاطسة . فثلا تحتاج بعض المسامير المملولة ذوات الرؤوس الفاطسة إلى زاوية تخویش قدرها ٢٠° ؛ بينما تكون هذه الزاوية لبعض أنواع البرشام الفاطسة ٧٥° .



شكل ١٤٦ : لقمة التخویش (بنطة التخویش)

١ - الرقبة .

٢ - الرأس .

٣ - زاوية التخویش .

(ب) حركة لقمة التخویش :


لقمة التخویش أداة ذات شفاء قطع متعددة ، وهي مصممة لفصل قطع دقيقة من المادة . وهي تنزع إلى الانحراف عن محور الثقب لعدم وجود دليل بها يساعد على التركز . وكلما زاد عدد شفاء القطع في اللقمة ؛ ساعد ذلك على سهولة انزلاقها داخل جدار الثقب في الاتجاه الصحيح . ويجب دائما إحكام تثبيت اللقمة في ظرف المثقاب . ولقم التخویش التي لها شفاء قطع قليلة ، وكذلك لقم التخویش متعددة الشفاء التي تشغل على سرعات قطع أعلى من اللازم ، تميل إلى تمزيق الرائش من المادة بدلا من قطعها .

٢ - كيفية استخدام لقمة التخویش :

تعليمات التشغيل المطبقة على عمليات الثقب تطبق كذلك من حيث المبدأ على عمليات التخویش . واختيار أداة القطع ، وسرعة القطع ، والتثبيت المأمون للأداة والشغلة ؛ من الأمور الهامة بوجه خاص .

(١) ضبط عمق التخویش :

يجب استعمال مكينات الثقب ذوات القواعد الثابتة لأداء عمليات التخویش . ففي هذا النوع من المكينات يمكن التحكم في ضبط عمق التخویش المطلوب (مثل مكينة الثقب القاعدية التي سبق وصفها) . وبلبة عمود الدوران في هذا المثقاب تدريج مليمترى في المسافة بين علبة التروس ورأس عمود الدوران . ولنفس البلبة حلقة قامطة لتحديد حركة البلبة بالقدر الذي تسمح به هذه الحلقة .

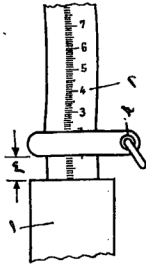



شكل ١٤٧ : ضغط عمق التخيوش

- ١ - الجزء العلوى من رأس عمود الدوران .
- ٢ - جلبة عمود الدوران المدرجة إلى ملليمترات .
- ٣ - حلقة يمكن ربطها (مصد) .
- ٤ - عمق التخيوش .

فعل سبيل المثال ، إذا ثبتت هذه الحلقة عند علامة ١٥ مم على التدرج ، وكان المثقاب فى وضع بدء التشغيل ؛ فإن لقمة التخيوش المثبتة فى عمود الدوران لن تتجاوز هذه القراءة أثناء تغلغلها فى المادة الجارى تشغيلها .

(ب) إزالة الراتش :

  غالبا ما يتكون راتش أو حوافي محززة حول الثقوب الناتجة من استخدام المثقب أو السنبك ، ويمكن إزالتها باستعمال لقمة التخيوش فى شطف حوافي الثقوب والفتحات شطفا خفيفا . ولتحديد عمق التخيوش اللازم لإزالة الراتش يمكن تحمس الشطف بالأنامل أو إدراكه بالعين المجردة .



شكل ١٤٩ : تجويف الثقب بعد إزالة الراتش .


شكل ١٤٨ : تجويف الثقب وحوله الراتش .

(ج) توسيع الثقوب :

يستخدم التخيوش أيضاً كوسيلة لتوسيع تجاويف الثقوب ؛ ونتيجة لذلك نحصل على شطف مسلوب يسمى أيضاً التخيوش . وهناك نوعان من التخيوش ، أحدهما لمسامير البرشام والآخر للمسامير الملولبة .

* التخيوش لمسامير البرشام ذوات الرؤوس الغاطسة :

 زاوية التخيوش لها أهمية خاصة فى حالة مسامير البرشام ؛ إلا أن ذلك لا يهم إذا زاد قطر لقمة التخيوش على قطر رأس مسبار البرشام ، وذلك لأن عمق التخيوش يحدد مقدماً بالتحكم فى حركة جلبة عمود دوران المثقاب بواسطة حلقة القمط ؛ كما سبق أن ذكرنا . ومع ذلك ، فإذا كان التخيوش عميقاً بدرجة ملحوظة فإن رأس مسبار البرشام قد لا يكون مستوياً مع سطح الشغلة .



شكل ١٥٠: التحويش لمسمار برشام برأس غاطس. شكل ١٥١: التحويش لمسمار ملولب برأس غاطس.


* التحويش للمسامير الملولة ذوات الرؤوس الغاطسة :

من المهم هنا أيضاً اختيار زاوية التحويش الملائمة . وعلى عكس مسامير البرشام ، فإن لرأس المسمار الملولة حافة أسطوانية يلزم تبيتها في الجزء الموسع من الثقب . وهنا يجب أن يتساوى كل من قطري اللقمة ورأس المسمار .


٣- أنواع لقم التحويش واستعمالاتها :



شكل ١٥٥

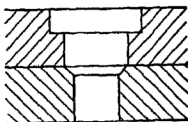

شكل ١٥٦

 

شكل ١٥٣




شكل ١٥٤



شكل ١٥٢




شكل ١٥٧

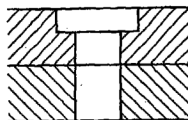

شكل ١٥٨



 شكل ١٥٩



شكل ١٦٠

شكل ١٥٢: لقمة تحويش برأس مبطة .

شكل ١٥٣: تحويش ثقب في مسبوكة .

شكل ١٥٤: قاعدة التحويش .

شكل ١٥٥: أداة تحويش أسطوانى .

شكل ١٥٦: تحويش بواسطة أداة التحويش الأسطوانى .

شكل ١٥٧: أداة تحويش أسطوانى ذات رأس .

شكل ١٥٨: تحويش بواسطة الأداة الأسطوانية ذات الرأس .

شكل ١٥٩: لقمة تحويش تشكيل .

شكل ١٦٠: شكل التحويش المصنوع للقمة تحويش تشكيل .

سابعاً : الأساليب الفنية للقطع باللولبة (بالقلوطة) اليدوية :

يستخدم ذكر اللولبة (ذكر القلاووظ) لتشكيل سن اللولب على الجدران الداخلية للثقوب .
أما في حالة استخدام لقمة اللولبة (لقمة القلاووظ) ، فإن سن اللولب يظهر على السطح الخارجى للمسامير الملولبة . ولا تكون اللولبة اليدوية اقتصادية في معظم الحالات ؛ لذلك لا نلجأ إليها إلا عند استجالة استخدام المكينات لأسباب فنية .


١ - ذكر ولقمة اللولبة :

تتركب معظم المكينات والأدوات من عدة أجزاء . وكثيرا ما تدعو الحاجة إلى فك هذه المكينات والأدوات . وتصبح هذه العملية سهلة لو كانت أجزاؤها مثبتة ببعضها البعض بالمسامير الملولبة . ووصلات المسامير الملولبة تتكون من لولاب داخلية ولولاب خارجية . وتعرف الأولى باسم اللولاب الأنثى ، أما المسامير ذات الصامولة فلها لولاب خارجية . ويستخدم ذكر اللولبة في عمل النوع الأول ، بينما تستخدم لقمة اللولبة لعمل النوع الثانى .

(١) تصميم أدوات اللولبة :


ذكر اللولبة :

يشبه ذكر اللولبة مسبارا ملولبا شديد الصلادة ، مزودا بمجارل لقطع الراتش . والجزء الأسفل من ذكر اللولبة مستدق (مسلوب) قليلا حتى يستطيع أن ينحت بسهولة في جدران الثقب المراد لولبته (قلوطته) من الداخل . والجزء العلوى عبارة عن ساق تنتهى بمربع من أعلى .

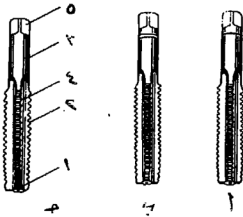

شكل ١٦١ : طقم ذكر اللولب (ذكر القلاووظ)

- (أ) ذكر لولب مسلوب .
- (ب) ذكر لولب نصف مسلوب (ذكر سلبية) .
- (ج) ذكر لولب عدل .
- ١ - الشطب (الشطف) .
- ٢ - سن اللولب الجانبي (شكل عصب السن) .
- ٣ - الساق .
- ٤ - مجارى قطع الراتش .
- ٥ - التربيع .

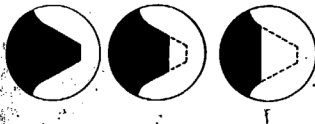

شكل ١٦٢ : أنواع سن اللولب الجانبي في ذكر اللولب .

- (أ) سن اللولب الجانبي في الذكر المسلوب .
- (ب) سن اللولب الجانبي في الذكر نصف المسلوب .
- (ج) سن اللولب الجانبي في الذكر المعدل .

ولعمل لولب داخلي يستخدم طقم من ذكور اللولبة يتكون من ثلاث قطع ؛ الأول يسمى الذكر المطلوب ، والثاني الذكر نصف المطلوب ، والثالث الذكر المدل . ويميز الأول بعلامة على شكل حلقة دائرية والثاني بحلقتين ، أما الثالث فليست عليه علامات . وتختلف ذكور اللولبة الثلاثة في شكل جانبية (بروفيل) الأسنان . فجانبيه السن في النوع الأول عبارة عن قاع غير مدبب (رسم a ، شكل ١٦٢) ، بينما جانبية السن في النوع الثاني أكثر وضوحا وتحديدًا (رسم b ، شكل ١٦٢) ؛ في حين تكون جانبية السن في النوع الأخير بالشكل المطلوب (رسم c ، شكل ١٦٢) .

ويطلق على وسيلة تركيب ذكر اللولبة اسم مفتاح ربط ذكر اللولبة (البوجي) . ويوجد هذا المفتاح على عدة أنواع ، منها : مفتاح مفرد الثقب - مفتاح متعدد الثقوب - مفتاح انضباطي . والنوع الأول مصمم ليلائم طقما واحدا من ذكور اللولبة ، أما الثاني فيصلح لربط أربعة أطقم مختلفة ؛ بينما الأخير يصلح لربط جميع أنواع ذكور اللولبة .



شكل ١٦٣ : مفتاح ربط ذكر القلاووظ ذي الثقب الواحد (بوجي مفرد)



شكل ١٦٤ : بوجي متعدد الثقوب .





شكل ١٦٥ : بوجي انضباطي (متحرك)

• لقمة اللولبة (لقمة القلاووظ) :

تشبه لقمة اللولبة صامولة شديدة الصلابة مزودة بمجار لقطع الراتش .

ولقم اللولبة أدوات مفردة القطعية ، بمعنى أنها تعطي سن اللولب المطلوب بعد إمرارها مرة واحدة على الشغلة المراد لولبتها .

وتستخدم وسيلة تسمى الكفة لتثبيت لقمة اللولبة ، وهي مزودة بمسارين ملوليين (بزين) بدون رؤوس ؛ يمكن بواسطتهما الإمساك باللقمة . وتولج لقمة اللولبة في الكفة ، ثم يربط البزبان بإحكام ، بحيث ينفذان من ثقب الكفة إلى ثقبين مقابلين لها في اللقمة ، فيثبتانها معا .

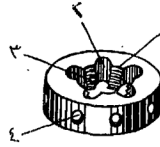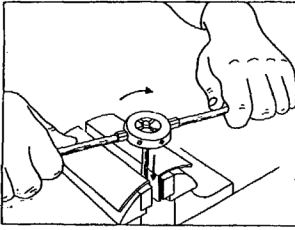

شكل ١٦٦ : لقمة اللولة (لقمة القلاووظ)

- ١ - حلق لقمة اللولة
- ٢ - مجارى قطع الرأش .
- ٣ - من اللولب الجانبي (نوع عصب السن) .
- ٤ - ثقب لوسيلة التثبيت (الكفة) .

شكل ١٦٧ : كفة اللولة مركب عليها لقمة اللولة.

(ب) كيف تعمل أدوات اللولة :

يزال أولاً الجزء الذى يراد فصله من المادة إما بواسطة الشطب الموجود في ذكر اللولة ، أو بواسطة حلق لقمة اللولة ؛ أما الجزء المتبقى لتشكيل سن اللولب فإنه يتمصر ويضغط في الحيز الموجود بين أضلاع سن ذكر اللولة أو لقمة اللولة . وخلال عملية اللولة « القلوطة » تزال كذلك الأجزاء المتمصرة لأن الأضلاع ذات الجانبية الكاملة للأداة تؤدي عملها .

٢ - كيفية استخدام ذكر اللولة ولقمة اللولة :

لا تؤدي وصلات المسامير الملولبة وظيفتها بشكل مرض إلا إذا تطابقت اللوالب (الأسنان) الداخلية والخارجية تطابقاً عاماً . وتستعمل كل أداة من أدوات اللولة لإنتاج سن معينة وقطر معين . وتستعمل مع أدوات اللولة نفس سوائل وزيوت التبريد المستعملة مع أدوات التشقيب .

(١) عمل اللولة الداخلية :

تشكل اللوالب الداخلية في جدران ثقوب سبق إعدادها لهذا الغرض، وتعرف بثقوب اللولب الداخلى . ويتوقف مقاس قطر الثقب على (١) قطر اللولب الداخلى (٢) المادة الخارجى لولبتها . وتنقسم المواد من حيث قطع اللوالب بها إلى نوعين تبعاً لقابليتها للاعتصار، فهى إما صعبة الاعتصار أو سهلة الاعتصار .

ونعنى في نهاية هذا الفصل جدولاً يبين العلاقة بين قطر الثقب وقطر اللولب الداخلى للمواد المختلفة .

ويمكن معرفة قطر الثقب المعد للولبة الداخلية بتطبيق القاعدة التالية، وهى تحقق دقة لا بأس بها في معظم الأحوال . قطر الثقب = قطر اللولب الداخلى $\times 0.8$.

مثال :

إذا كان قطر اللولب الداخلى المطلوب = ٣ م

$$\therefore \text{قطر الثقب} = ٣ \times ٠,٨ = ٢,٤ \text{ م}$$

ويجب أن يؤخذ مقدار شطب ذكر اللولبة (القلاووظ) فى الاعتبار عند الرغبة فى عمل لولب داخلى فى ثقب غير نافذ .

ونحصل على عمق قاع الثقب بإضافة طول الشطب (الشطف) إلى عمق اللولب الداخلى المراد قطعه . ويبلغ طول الشطب فى معظم أنواع ذكور اللولبة ٠,٧ م قطر السن .

وتطبق المعادلة الآتية على الثقوب غير النافذة ، عمق ثقب اللولب = عمق اللولب المطلوب + ٠,٧ × قطر اللولب .

فإذا فرضنا أن عمق اللولب المطلوب ٢٠ م مثلاً ، فيمكن حساب عمق قاع الثقب بالطريقة التالية :


$$\text{عمق قاع الثقب} = ٢٠ \text{ م} + (٠,٧ \times ٤ \text{ م})$$

$$= ٢٠ + ٢,٨$$


$$= ٢٢,٨ \text{ م}$$

ويجب عند عمل اللولبة الداخلية توسيع الثقب قليلاً عند الفتحة العليا لتشكيل شطب بسيط يسهل مهمة ذكر اللولبة . وبعدها يوضع ذكر اللولبة فى تلك الفتحة مع الاستعانة بالزاوية القائمة لضبطه فوق الثقب تماماً . وتبدأ عملية اللولبة بعد تركيب مفتاح ربط ذكر اللولبة (البوجى) ؛ ثم تواصل حتى يتقدم ذكر اللولبة داخل الثقب دون حاجة إلى الضغط عليه من أعلى . ولا يصح إدارة (البوجى) فى حركة مستمرة ؛ بل يجب أن نديره نصف دورة إلى الخلف بعد كل دورتين أو ثلاث دورات ، وذلك حتى يتفتت الرائش ويسهل خروجه عن طريق البخارى الموجودة فى ذكر اللولبة . وفوق ذلك فإن تلك الحركة تيسر وصول سوائل وزيوت التبريد إلى موضع القطع ؛ وبهذا يمكن الحصول على شكل أفضل لشفاء سن اللولب .

وبعد الانتهاء من اللولبة التقريبية التى استعملنا فيها ذكر اللولبة المسلوب ؛ تواصل عملية اللولبة باستخدام بقية قطع طقم اللولبة ، فنثنى بذكر اللولبة نصف المسلوب . ثم يستخدم الذكر العدل فى النهاية . ولا يستخدم مفتاح ربط ذكر اللولبة (البوجى) عند محاولة تثبيت الذكرين الأخيرين ، بل يكتفى لربطهما باستعمال اليد إلى أن نستشعر مقاومة ملحوظة . وقبل تركيب المفتاح (البوجى) يجب مراجعة وضع الذكر بالنسبة للثقب . كما يجب التأكد عند استخدام ذكر اللولبة نصف المسلوب والذكر العدل من خروج الرائش بنفس الكيفية التى اتبعت فى أثناء العمل بالذكر المسلوب .

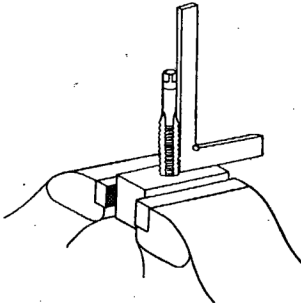

شكل ١٦٩ : التحقق من الوضع السليم لذكر اللولبة.

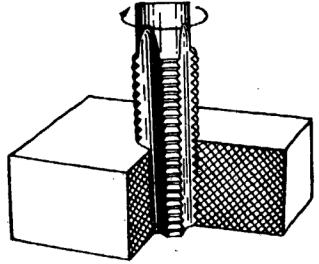

شكل ١٦٨ : حركة ذكر اللولبة أثناء العمل .

(ب) قلوطة الوالب الخارجية :

تم قلوطة الوالب (الأسنان) الخارجية في المسامير التي تركيب لها صواميل . ويكون قمار المسار دائما أقل قليلا من قطر سن اللولب .

وتستخدم الصيغة التالية بوجه عام لإيجاد قطر المسار :

قطر المسار = قطر سن اللولب - (٠,٣ × طول اللولب) .

 
فعد الشروع في لولبة مسار تتبع الطريقة الآتية لحساب قطر المسار :

قطر المسار = ٦ م - (٠,٣ × ٠,٦٥ م)

= ٦ م - ٠,١٩٥ م

= ٥,٨٠٥ م وتقرب إلى ٥,٨ م


ويشطب رأس المسار ، ويرد بمجرد لتحديه قليلا حتى تتمكن لقمة اللولبة من أداء عملها .




شكل ١٧٠ : رأس مسبار معد للدخول في لقمة اللولبة .

وكل ما قيل عن كيفية استخدام ذكر اللولبة المسلوب ينطبق بحذافيره على كيفية استخدام لقمة اللولبة وطريقتها في العمل . فيجب التأكد من اتباع طريقة التطبيق الصحيحة عند البدء في العملية ، ومراجعة الوضع الصحيح للقمة فوق المسار ، والمودة بالقمة نصف دورة إلى الخلف بعد كل دورتين أو ثلاث دورات إلى الأمام .


شكل ١٧١ : اتجاه حركة القطع في لقمة اللولبة .

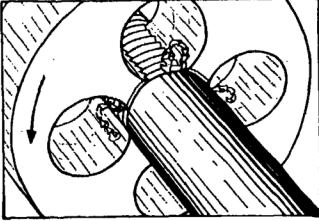

شكل ١٧٢ : كيفية استعمال كفة اللولبة .

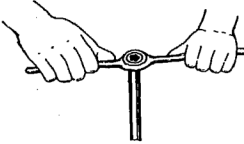

١ - عند البدء في اللولبة .

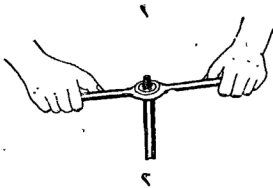

٢ - بعد التوغل في اللولبة .

٣ - عرض لأنواع المختلفة من جانبيات الأسنان وأقطار اللولب الداخلية :

أكثر أنواع اللولب استعمالاً هو النوع المترى ، ولولب ويتورث Whitworth ووحدة القياس المستعملة في النوع الأول هي المليمتر ؛ أما النوع الثاني فوحدة البوصة . وفي المجال العملي للأعمال الهندسية ، يشيع استخدام أنواع وأشكال مختلفة من أسنان اللولب ؛ يظهر بعضها على سبيل المثال لا الحصر في الأشكال التالية :



شكل ١٧٥



شكل ١٧٤



شكل ١٧٣

شكل ١٧٣ : سن لولب زاوى .

شكل ١٧٤ : سن لولب دائرى .

شكل ١٧٥ : سن لولب على شكل

شبه منحرف .

شكل ١٧٦ : سن لولب مربع .

شكل ١٧٧ : سن لولب كتفى .



شكل ١٧٧



شكل ١٧٦

أقطار أسنان اللولب الداعلية

لبعض الأنواع المترية وطراز ويتورث Whitworth بالمليمتر

سن لولب و : رث بوصة			سن اللولب المترية م						
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	١٠	٨	٦	٥	٤	٣	المادة الملولية
									قطر الثقب في :
									حديد - زهر
١٠,٢٥	٧,٧	٥	٨,٢	٦,٥	٤,٨	٤,١	٣,٢	٢,٤	نحاس - برونز
									صلب - صلب
١٠,٥	٧,٩	٥,١	٨,٤	٦,٧	٥	٤,١	٣,٣	٢,٥	مصبوب - بلاستيك

ولتفادى الحوادث في أعمال اللولبة يجب مراعاة ما يلى :

قبل البدء فى العمل تأكد من :

• تثبيت الشغلة تثبيتاً عكساً .

• إعداد المسار أو الثقب لعملية اللولبة بطريقة سليمة .

• غلو المسامير والثقوب من أى أثر للرائش .

الفصل الثالث

تشكيل المعادن

أولا - التشكيل بالحنى :

من الممكن تشكيل قطع المشغولات ذوات التخانات المناسبة ، تشكيلا زائيا أو دائريا عن طريق الحنى اليدوى .

١ - انحناءات المعدنية الصالحة للحنى :

يمكن تشكيل معادن كثيرة وسيائكها بالحنى . وهناك مجموعة من العوامل يجب أن توضع فى الاعتبار عند دراسة خواص المعادن القابلة للحنى ؛ نوجزها فيما يلى :

(أ) مسلك المراد أثناء الحنى .

(ب) حساب طول الانحناء .

(١) مسلك المواد أثناء الحنى :

 

تعرض المواد أثناء حنيها لإجهادات مختلفة . وبين الشكل ١٧٨ خطوط عمل لإجهادات الشد والانضغاط التى تحدث أثناء عملية الحنى . فلو علمنا الشغلة قبل حنيها ، بثلاثة خطوط متقطعة ومتوازية على أبعاد متساوية ، لوجدنا بعد عملية الحنى أن المسافات بين نقط الحنى الداخلى رقم (١) قد ضاقت على طول الحافة الداخلية للمنحنى ، فى حين تباعدت المسافات بين نقط الخط الخارجى رقم (٢) للمنحنى . وما حدث لنقط الخط الأول يميز حدوث إجهاد انضغاط ، وما حدث لنقط الخط الثانى يميز حدوث إجهاد شد .

أما بالنسبة لخط الأوسط فإن المسافات بين نقطة تظل ثابتة دون تغيير . وحول هذا الخط تقع المنطقة التى تعرف بمنطقة التعادل. ولهذا الجزء المتبادل أهمية خاصة عند حساب طول الانحناء، (شكل ١٧٩) .


(ب) حساب طول الانحناء :

الشكل ١٨٠ يبين الشغلة وقد قسمت الأقسام الثلاثة ١ ، ٢ ، ٣ . ويتم وضع علامات التقسيم فوق المحور ، أى فى منطقة التعادل . وتسمى هذه الأقسام الثلاثة الأطوال الثلاثة الجزئية ، وسنرمز إليها للاختصار بالحرف (ل) .

فالبزء 1 يثل الطول البزئى ل_١
والبزء 2 يثل الطول البزئى ل_٢
والبزء 3 يثل الطول البزئى ل_٣
شكل ١٧٨ : علام سطح الشغلة بمخطوط متقطعة .

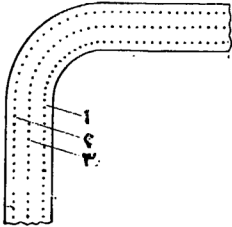


شكل ١٧٩ : شغلة محنية :
١ - البزء المعرض لإجهاد الانضغاط .
٢ - البزء المعرض لإجهاد الشد .
٣ - البزء الواقع فى منطقة التعادل .

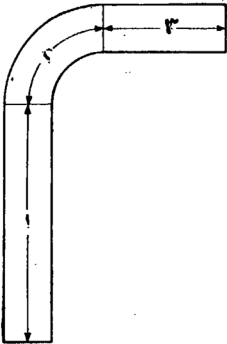

شكل ١٨٠ : علام الأطوال البزئية على الشغلة .
والطول البزئى ل_١ يهنا بصفة خاصة .
فلنصف قطره R ولنصف قطر الانحناء r
أهمية خاصة . ويجب أيضا معرفة نخانة الشغلة .

شكل ١٨١ : حساب الأطوال البزئية ل_١
١ - نصف قطر خط التعادل R .
٢ - نصف قطر الانحناء r .
٣ - سمك الشغلة .

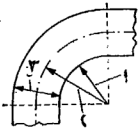

وعند عمل حتى مستطيل ، يكون الطول الجزئي لـ ρ ربع دائرة ، يمكن حسابها كما يلي :

$$\rho = \frac{\pi}{2} \left(\text{نق} + \frac{1}{2} \text{س} \right)$$

حيث :

π = النسبة بين محيط الدائرة وقطرها


= النسبة التقريبية (٣,١٤)

= نصف قطر الانحناء

= سمك الشغلة

والقيمة $\frac{\pi}{2}$ هي قيمة تقريبية تقررت بالتجربة . يمتد خط التعادل على طول محور

الشغلة بالضغط في ظروف معينة فقط . وتقع منطقة التعادل غالبا داخل الجزء المتوسط الذي يكون الحافة الداخلية للمنحنى . وإذا فرضنا - مثلا - أن طول الانحناء سيحسب من رسم معد للشغلة فعلينا باتباع الخطوات الآتية :

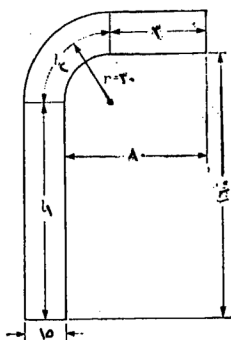

طول الانحناء $\rho = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$

نبدأ أولا بحساب الطولين الجزئيين ρ_1 ، ρ_2

$$\rho_1 = 150 - \text{نق}$$

$$30 - 150 =$$

$$120 \text{ م}$$

$$\rho_2 = 80 - \text{نق}$$

$$30 - 80 =$$

$$50 \text{ م}$$

$$\therefore \rho_1 + \rho_2 = 120 + 50 =$$

$$170 \text{ م}$$

شكل ١٨٢ : رسم تنفيذي لحساب الأطوال
الجزئية في الورشة .

وباستخدام المعادلة السابقة لإيجاد الطول الجزئي
 ρ_3 نجد أن :

$$\rho_3 = \frac{3,14}{2} \left(\frac{15}{2} + 30 \right)$$

$$= \frac{3,14}{2} (0 + 30)$$

$$30 \times \frac{3,14}{2} =$$

$$= 47,1 \text{ م} ، \text{ أى } 50 \text{ م تقريبا .}$$

$$\therefore \text{ طول الانحناء ل} = (ل_1 + ل_2) + ل_3$$

$$= 50 + 170 =$$

$$= 220 \text{ م}$$

وفى حالات كثيرة يمكن استخراج قيمة الطول الجزئى ل₃ بطريقة أبسط ، وبدقة لا بأس بها ، بالكيفية التالية :

$$\text{الطول الجزئى ل} = \frac{r}{2} + \text{سمك اللوح المعدن}$$

مثال :

$$\text{إذا كان سمك لوح من المعدن « س » } = 12 \text{ م}$$

$$\text{ونصف قطر الانحناء « نق » } = 20 \text{ م}$$

$$\text{والمطلوب إيجاد الطول الجزئى ل}$$

الحل :

$$ل = \frac{\text{نق}}{2} + س$$

$$= 10 \text{ م} + 12 \text{ م}$$

$$= 22 \text{ م}$$

٢ - عمليات الحنى :

فى عمليات الحنى يمكن من حيث المبدأ التفرقة بين الحنى على البارد والحنى على الساخن . ويتوقف قرار ما إذا كان الحنى سيجرى والمادة فى حالة ساخنة أو باردة على صلادة المادة ، ومقاس المقطع المراد حنيه ، بصرف النظر عما إذا كان الحنى سيجرى يدويا أو بواسطة مكينة حنى أو نضد (تزيجة) حنى .

والأمثلة التالية تعتمد كلها على طريقة الحنى على البارد . وعند التفكير فى إجراء عملية حنى ، فإن العوامل التالية تكون لها أهمية خاصة :

(أ) العدد المستعملة

(ب) حنى الأشكال الزاوية

(ج) حنى الأشكال الدائرية .


(١) العدد المستعملة :

إلى جانب أدوات الزنق والتثبيت والفكوك الواقية وأدوات العلام ، يلزم أيضا في عمليات الحنى الدقاق والزردية ذات الأنف المستدير .

ويكون القلم الرصاص عادة وليس المحدثاش (شركة الغلام) هو الوسيلة لعلام الشغلة المطلوب حنيها . ذلك لأن خدش سطح الشغلة تمهيدا لحنيها قد يتلف الشغلة إلى درجة شدخها أو انكسارها إذا انطبقت نقطة الكسر مع خط العلام .

(ب) حنى الأشكال الزاوية :

إذا أريد حنى الصاج المدرغل على البارد ، فإن اتجاه الحبيبات ، وهو ناتج عن اتجاه الدرفلة يجب أن يؤخذ في الاعتبار . لأن مثل هذا الصاج ينزع إلى الانكسار عند نقطة الحنى ، وبالأخص مع الحنيات التي لها زوايا حادة ، إذا كانت حافة الحنى تمتد في نفس اتجاه الحبيبات .

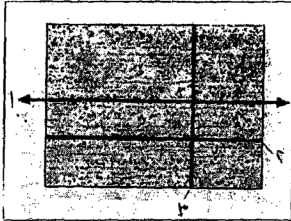

شكل ١٨٣ :

اتجاه الحبيبات وخط الحنى .

١ - اتجاه الحبيبات .

٢ - اختيار عاظمي حافة الحنى قد يؤدي إلى كسر المعدن .

٣ - اختيار سليم حافة الحنى .


* حنى الجوانب الطويلة للشغلات :

وتوجد طرق عديدة لحنى الأشكال الزاوية ، وستعرض هنا حنى الجوانب الطويلة وحنى الجوانب الصغيرة للشغلات ، وكذلك حنى القامطات (الأقفرة) المربعة .


إذا أريد حنى الجوانب الطويلة ، فيجب تثبيت الشغلات المصنوعة من الصلب في المنجلة دون حاجة إلى استعمال الفكوك الواقية ، التي تستعمل مع المعادن الخفيفة . وتستخدم المطرقة الخشبية (الدقاق) للطرق على الطرف المراد حنيه حتى الحصول على الزاوية المطلوبة ، وإذا طرقت المادة بعيدا عن الحافة المراد حنيها . أو كان الطرق على النهاية الحرة للجانب ، فإن الشغلة ستتشوه .

* حنى الجوانب الصغيرة للشغلات :


إذا أريد حنى جوانب صغيرة ، تستخدم قطعة من الخشب الصلب عرضها يساوى طول الجزء المراد حنيه . وتوضع قطعة الخشب فوق ذلك الجزء بحيث تنطبق حافتها الداخلية على حافة الحنى ، ثم يطرق عليها حتى الحصول على الزاوية المطلوبة .

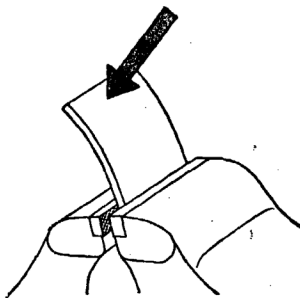

شكل ١٨٥ : طريقة خاطئة تؤدي إلى اعوجاج الجانب الطويل .

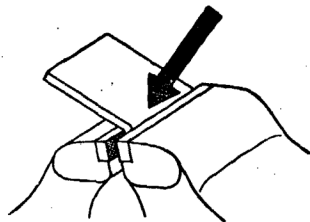

شكل ١٨٤ : الكيفية الصحيحة حتى الجانب الأطول للشغلة .


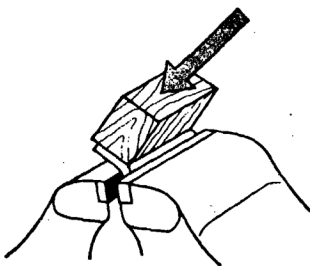


شكل ١٨٦ : الكيفية الصحيحة حتى الجانب الأقصر للشغلة .

شكل ١٨٧ : كيفية حتى لقفيز مربع
(أ) منظر جانبي يبين الحواف المنحنية ١، ٢، ٣، ٤ للقفيز .

(ب) كيفية حتى الحافة رقم ١ على زاوية حديدية .
(ج) كيفية حتى الحافة رقم ٢ على قطعة من الخشب الصلب .

(د) عندما يصبح القفيز على شكل حرف U توضع داخله قطعة خشب للتقوية ثم يربط على المنتجة بين زاويتين من الحديد حتى الحافتين ٣ ، ٤ .

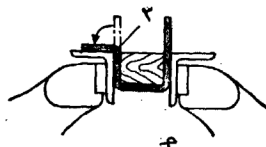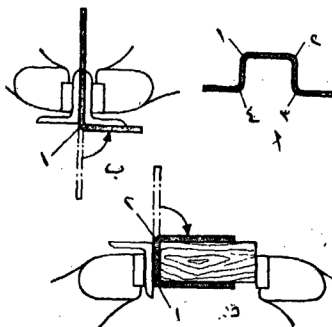


❖ حتى القامطات (الأقفرة) المربعة :

في هذه الحالة يتحتم أن تكون زوايا القفيز محددة تحديدا قاطعا لا دوران فيها . ويتحقق ذلك باستخدام زوايا من الحديد حوافها مستقيمة ومنظمة . وتثبت تلك الزوايا في المنجلة بنفس الكيفية المتبعة مع الفكوك الواقية .

(ج) حتى الأشكال الدائرية :

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من العدد المستخدمة في حتى الصاج ، تستخدم كتل حتى لعمل الحنى الدائرى . وتكون هذه الكتل من الخشب أو المعدن ولها مقاطع مستديرة ، تتناسب خطوط استدارتها مع الخطوط المطلوبة في الشغلة . وتستخدم الزردية ذات الأنف المستدير حتى الأسلاك الرفيعة . وهناك عدة طرق لحنى المعادن دائريا ، نذكر منها ماثلين يتبعان لحنى القامطات (الأقفرة) نصف الدائرية ، ولحنى قطعة من السلك على شكل حلقة .

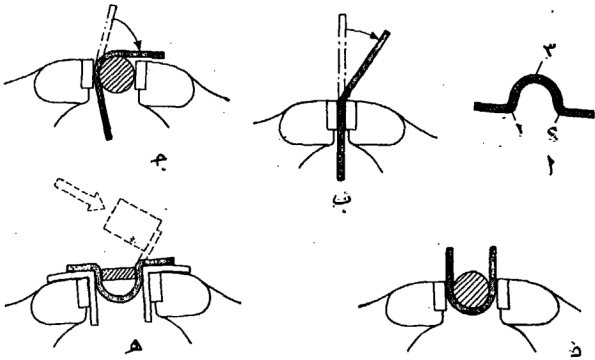

شكل ١٨٨ : كيفية حتى قفيز نصف دائرى

(أ) المنظر الجانبي بين الحافتين المنحيتين ١ ، ٢ ونقطة منتصف القفيز ٣ .

(ب) البدء بالحنى الخفيف عند المنتصف .

(ج) تدوير مبدئى لقطعة المعدن فوق قطعة مستديرة المقطع من الخشب .

(د) تكللة نصف الاستدارة بربط المنجلة .

(هـ) ولحنى الشفتين طبقاً للزاوية المطلوبة ، توضع قطعة التقوية داخل القفيز وهو على

شكل حرف U ، ثم يربط في المنجلة .

* حتى قفيز نصف دائري :

تقطع الشغلة بالطول المناسب ، ثم تعلم بثلاثة خطوط ، اثنين منها يحددان حافتي الحني والثالث يحدد محور القفيز .

* عمل حلقة مستديرة من السلك :

يحتاج عمل مثل هذه الحلقات إلى معرفة القطر المطلوب أولا . ولحساب الطول التقريبي للسلك اللازم لعمل الحلقة ، نطبق المعادلة الآتية :

$$ل = ق \times ط$$


حيث :

ل = الطول التقريبي

ق = القطر المطلوب للحلقة

ط = النسبة التقريبية (٣,١٤)

فإذا فرضنا أن قطر الحلقة المطلوبة ٤ مم ، فإن طول السلك اللازم لعملها يجب أن لا يقل عن ١٢,٧ مم . ويعني هذا ، أن نصنع من هذا الطول حلقة كاملة منتظمة قطرها ٤ مم بالضبط ؛ مستخدمين في ذلك الزردية ذات الأنف المستدير .

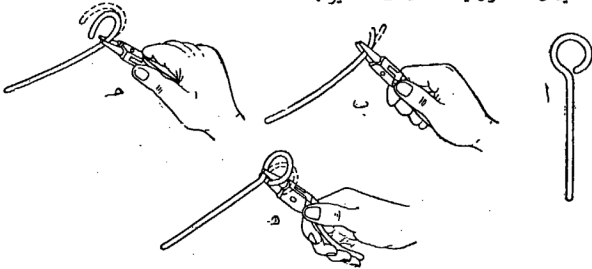

شكل ١٨٩ : كيفية عمل حلقة من السلك .

(أ) منظر جانبي للحلقة .

(ب) التمهيد لعملية الحني بدغر (قرص) السلك بواسطة البنية على مسافات كبيرة .

(ج) تشكيل الحلقة بقرصات من البنية على مسافات قصيرة .

(د) ضبط استدارة الحلقة حول المركز .

جدول

يبين العلاقة بين طول السلك وقطر الحلقة

١٠	٨	٦	٥	٤	٣	٢,٦	٢	قطر الحلقة ق م
٣٣	٢٦	٢٠	١٧	١٣,٥	١٠	٨,٨	٧	طول السلك ل م

* حتى المواسير :


تتشوه المواسير عند محاولة حثها . وتعرض للتفلطح عند نقطة الحثي ، ولتجنب ذلك ، تملأ المواسير المعدة لعملية الحثي برمل ناعم جاف ، ثم تسد أطرافها بسدادات من الخشب .

وأثناء عملية حثي المواسير يزيد الحيز الداخلي نتيجة تمددها ، مما يؤثر على وضع الرمل داخلها ويجعله سائبا . لذلك يجب تكرار دفع السدادات لمسافة أعمق داخل الماسورة . وتتمري المواسير نتيجة لعملية الحثي تغيرات يترتب عليها زيادة سمك الجدار الداخلي للمنحنى ، في حين يقل سمك الجدار الخارجى لنفس المنحنى .


وقد ينجم عن هذه التغيرات عيب خطير نتيجة للإجهادات التي قد تتعرض لها الماسورة خلال فترة استعمالها . ويفضل لهذا السبب زيادة نصف قطر الانحناء ما أمكن . وتحتوي المواسير التي لا يتجاوز قطرها ٣ م على البارد دون حاجة إلى تسخينها .

شكل ١٩٠ : كيفية حثي المواسير بعد ملئها بالرمل

- ١ - الرمل مملأ تجويف الماسورة .
- ٢ - السدادة .

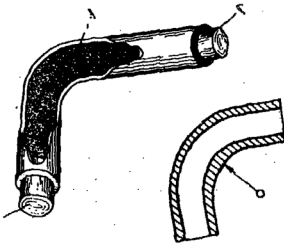


شكل ١٩١ : يظهر من الشكل كيف يفلظ الجدار الداخلي للانحناء بينما يرق الجدار الخارجى في نفس الوقت .

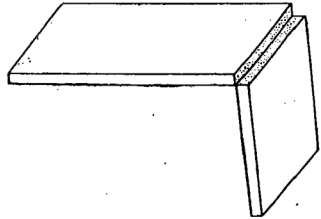


شكل ١٩٢ : شذخ في حافة الإنحناء

قد يرجع حدوث الشذخ في الحافة المحنية إلى ضعف خواص الانحناء في المادة (كان تكون قصيفة أكثر من اللازم أو شديدة الصلادة) ، أو إلى تجاهل اتجاه الحبيبات عند الحنى ، أو أن تكون قد سبق خدش المادة عند خط الإنحناء بواسطة الخطاط (شوكة العلام) .

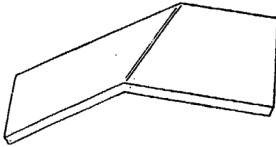

شكل ١٩٣ : حافة محنية بميل

يمكن حنى الحافة بميل بواسطة تثبيت الشغلة في الوضع الذى يحقق الميل المطلوب ، أو بوضع قطعة الخشب الوسيطة بالميل المطلوب ، أو بالطرق على جانب واحد فقط من جوانب الشغلة .

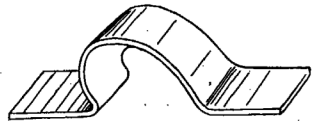

شكل ١٩٤ : استدارة غير صحيحة لشریط محنى من الصاج

ويحدث هذا نتيجة المبالغة في حنى اللوح في البداية على قالب يزيد قطره على قطر الانحناء المطلوب ، أو نتيجة لعدم التقيد بنقطة المنتصف للانحناء .



شكل ١٩٥ : استدارة رديئة حلقة من السلك وقد يحدث هذا نتيجة خطأ في حساب طول السلك ، أو بسبب حنى السلك دفعة واحدة . دون العناية بحنيه تدريجياً بواسطة البسة .

ثانياً - التشكيل بالاستعدادال :

تعاد القطع المعدنية التي تعرضت للاعوجاج أو التوج أو الرضوضه قبل التشكيل ، إلى حالتها الأصلية بواسطة عملية استعدادال .

١ - عمليات الاستعدادال :

قد تتعرض القطع المعدنية المختلفة أو الخامات عموماً للتشويه نتيجة لسوء التخزين ، أو الإهمال أثناء عملية النقل ، أو لمعالجتها بطريقة خاطئة ؛ مما يجعلها غير صالحة للاستعمال في النهاية ما لم تعالج عن طريق استعدادها . وسنتناول شرح عمليات الاستعدادال الآتية بالتفصيل :

(أ) الاستعدادال بالطرق

(ب) الاستعدادال بالحنى

(ج) الاستعدادال بالمط

(د) الاستعدادال بالتسخين

(أ) الاستعدادال بالطرق :

يتوقف اختيار نوع العدد والأدوات اللازمة لعملية الاستعدادال على نوع المادة المراد استعدادها . فتستعمل الألواح المعدنية باستخدام المطارق الخشبية أو المصنوعة من النحاس أو المطاط . أما القطع المعدنية الكبيرة المقطع فيستخدم لاستعدادها شاكوش البراد . ومن المحتمل حدوث إجهادات داخلية للمعدن كما سبق ذكره بالنسبة لعملية الحنى . وتتكون في الألواح المعوجة أو المتموجة إجهادات داخلية يجب موازنتها ، أى إزالتها بواسطة الإجهادات المضادة التى يسببها الطرق .

(ب) الاستعدادال بالحنى :

يمكن استعداد شرائط الصاج ، أو الأسياخ المربعة الصغيرة المقطع بواسطة الحنى . وفى مثل هذه الحالات ، تستخدم المنجلة كوسيلة تثبيت ؛ كما يستعان بقضيب من الصلب لإجراء عملية الاستعدادال على وجهها الصحيح . وفى الغالب الأعم يعد القضيب بحيث يلائم مقاساً محدداً . وعلى أية حال فمن السهل إعداد هذه القضبان بالمقاسات المطلوبة داخل الورشة ، لتكون جاهزة عند الحاجة .

(ج) الاستعدادال بالمط :


تستعمل الأسلاك المشوهة عن طريق مطها ، فى الاتجاه الطولى . وهناك طريقتان لأداء هذه العملية ، أى بشد السلك على قطعة مستديرة من الخشب ، أو شده بواسطة كلابة قامة . وعلى العموم يفضل فى حالة الأسلاك الطويلة استعمال قطعة خشب مستديرة ، بعد تثبيت أحد طرفى السلك فى المنجلة وسحب الطرف الآخر فوق تلك القطعة بواسطة اليد .

أما الأسلاك القصيرة ، فيثبت أحد طرفيها في المنجلة والآخر في الكلابة ثم تشد باليد أيضا . ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند مط الأسلاك لاستعماله ، إذ أن ذلك قد يؤثر على مقطعها فيقل عن مساحته الأصلية ؛ وهذا أمر غير مرغوب فيه في معظم الأحوال . لذلك فن الضروري مراجعة قطر السلك بعد استعماله بالمط للتأكد من أن القطر لا يزال بالمقاس المطلوب .

(د) الاستعداد بالتسخين :


يعتبر التسخين أحد وسائل الاستعداد ، ويستخدم في استعداد القطع الحديدية ذات التخانات الكبيرة التي تكون قد تعرضت لحني أو انبعاج طفيف . ويستفاد في هذه الحالة بما يمتري المعدن من تمدد ، نتيجة لارتفاع درجة حرارته بالتسخين . ويتم تسخين الشغلة جزئيا بشرط بقاء الأجزاء الأخرى باردة . وتتحول الشغلة إلى الشكل المطلوب بعد تبريدها نتيجة للاجهادات التي طرأت عليها أثناء عملية التسخين .

٢ - عرض للأساليب المختلفة للاستعداد :

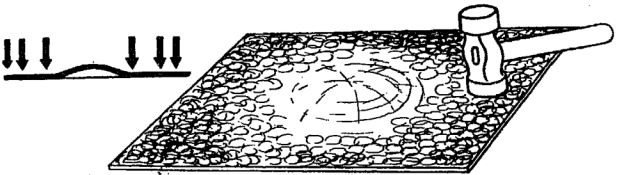

شكل ١٩٦ : استعداد لوح متموج من الصاج


تطرق الأجزاء الملاصقة للدعامة ، مبتدئين من الخارج إلى الداخل في اتجاه منتصف اللوح . وكلما اقتربنا من نقطة المنتصف ازداد تواتر الطرقات .

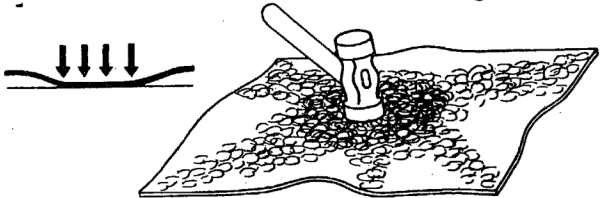


شكل ١٩٧ : استعداد لوح متر عرض

تطرق الأجزاء الملاصقة للدعامة مبتدئين من منتصف اللوح إلى الخارج في اتجاه الحواف بحركة حلزونية . ويزداد تواتر الطرقات كلما اقتربنا من الحواف .



شكل ١٩٨ : استبدال قطعة من زاوية حديدية
يتم استبدال الجزء غير المنتظم بواسطة ناريج
الشاكوش الخاص بالبراد .

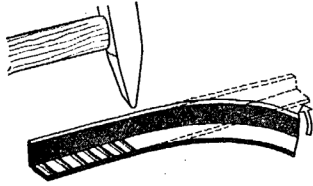

شكل ١٩٩ : استبدال شريط من الصاج
يربط الجزء المستقيم من الشريط في المنجلة ابتداء
من نقطة التموج . ويستخدم قضيب الاستبدال
(الملاوية) لاستبدال الجزء المتموج . وفي
حالة استبدال شريط طويل من الصاج يعاد فك
وربط الشريط في المنجلة مع زحزحته مسافة
قصيرة في كل مرة حتى يتم استبداله بكامل الطول.

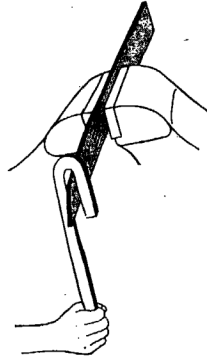

شكل ٢٠٠ : استبدال سلك رفيع .

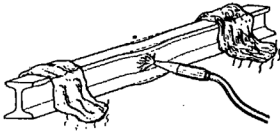 

شكل ٢٠١ : استبدال كرة حديدية حرف X
تسخن ساق الكرة في الاتجاه الطويل، وفي نفس
الوقت تبرد الأجزاء على جانبي الجزء الماسخن
بواسطة قطع من القماش المبلل .

وتلافيا لوقوع أية حوادث أثناء أداء عمليات الحني أو الاستبدال يجب مراعاة التعليمات
الآتية :

- قبل البدء في العمل تأكد من :
- إحكام تثبيت يد المطرقة في الرأس .
- خلو الشغلة من الراتش .

* إحكام تثبيت الشغلة واللينات ، عند استعمالها

* ثبات واستقرار لوحة الاستبدال .

ثالثاً - التشكيل بالحدادة :

الحدادة أسلوب من أساليب التشكيل بدون قطع ، وتستخدم لمعالجة المعادن التي تكون أكثر مطيلية عند درجة الحرارة الأعلى من درجة حرارة الغرفة . وعلى ذلك فإن نسبة الفقد في المعدن تكاد تكون معدومة أثناء التشغيل . وعلاوة على ذلك فالشغلات التي تشكل بالحدادة تتميز غالباً بمتانة أعلى من الشغلات المماثلة التي تشكل بأساليب القطع .

١ - المواد المعدنية الصالحة للحدادة :

يصالح الصلب لعمليات الحدادة في معظم الحالات ، كذلك يشكل بالحدادة النحاس الأحمر والألومنيوم وسبائكهما . ولتشكيل المعادن بالحدادة ، يجب أن تؤخذ العوامل الآتية في الاعتبار :

(أ) مسلك المعدن

(ب) حساب الطول التقريبي للشغلة

(أ) مسلك المعدن :

هناك عدة إككانيات لاختبار مسلك المعادن . واختبار خواص تقبل الطرق ، فإن اختيار مقاومة الشد له أهمية خاصة . ولإجراء هذا الاختبار يمكن مثلاً تعريض قضيب من المعدن مساحة مقطعه ١ م^٢ لإجهاد شد يوضع أحوال تؤثر عليه في الاتجاه الطولي ؛ وبهذه الكيفية يمكن تقدير قوة تحمله . وعندما نقول إن نوعاً من الصلب له مقاومة شد قدرها ٤٠ كجم / م^٢ ، فإننا نعني بذلك أن قضيباً من هذا الصلب مساحة مقطعه ١ م^٢ يمكن تعريضه لحمل شد يبلغ ٤٠ كيلو جراماً . وتتغير مقاومة الشد في المعادن الصالحة للتشكيل بالحدادة تحت تأثير الحرارة . وتعتبر العلاقات الآتية صحيحة فيما يختص بهذه النقطة :

مقاومة شد عالية = مطيلية ضعيفة

مقاومة شد منخفضة = مطيلية كبيرة

ولقد اختير فيما يلي نوع من الصلب الإنشائي لبيان مثلاً لتأثير المطيلية بالحرارة .

درجة الحرارة	مقاومة الشد
درجة حرارة الغرفة	٤٠ كجم / م ^٢
٦٠٠° (حرارة ذات لون أحمر قان)	١٢ كجم / م ^٢
٩٠٠° (حرارة ذات لون برتقالي)	٤ كجم / م ^٢
١١٠٠° (حرارة ذات لون أبيض ناصع)	٢ كجم / م ^٢

ولتشكيل الصلب الإنشائي بالحدادة مع الحصول على أفضل النتائج ، يجب تسخينه إلى حرارة ذات لون أبيض ناصع .

(ب) حساب الطول التقريبي للشغلة :

من المهم حساب الطول التقريبي للحامة قبل تشغيلها لتحقيق الاقتصاد في الخامات المستعملة . كما يجب تحديد الطول النهائي للشغلة قبل البدء في العمل .

ونبدأ بحساب الطول التقريبي للشغلة آخذين في الاعتبار التغيرات الطفيفة التي قد تطرأ على حجم الحامة أثناء تشكيلها بالحدادة .

وحجم الشغلة قبل عملية الحدادة يعادل حجمها بعد العملية ، وبحسب بالطريقة التالية :

$$ح = م \times ل$$

حيث

$$ح = \text{الحجم}$$

 
$$م = \text{مساحة المقطع}$$

$$ل = \text{الطول}$$

ولتعيين الطول التقريبي يجب الربط بين حجم الشغلة المراد طرقها (كما هو وارد برسم الورشة) بين مساحة مقطعها قبل التشغيل طبقاً للمعادلة الآتية :

$$\frac{\text{حجم الشغلة بعد التشغيل}}{\text{مقطع الحامة قبل التشغيل}} = \text{الطول التقريبي}$$

مثال :



شكل ٢٠٢ : مقياس لحساب الطول التقريبي للشغلة .

إذا كانت مقاسات القطعة المطلوب تشكيلها بالحدادة هي ٥٠ م × ١٠ م × ٥٠ م ، كما تظهر في الشكل ٢٠٢ . فلي أساس هذه المقاسات بحسب الطول التقريبي للحامة كما يلي :

$$\text{حجم الشغلة بعد التشغيل} = ٥٠ \times ١٠ \times ٥٠ = ٢٥٠٠٠ م^٣$$

وكما هو واضح من الرسم فإن مساحة مقطع الشغلة قبل التشغيل هو : $١٠ \times ١٠ \text{ م} = ١٠٠ \text{ م}^2$

$$\therefore \text{الطول التقريبي} = \frac{٣٢٥٠٠ \text{ م}^3}{١٠٠ \text{ م}^2} = ٣٢٥ \text{ م}$$

وإذا أخذنا هذه النتيجة كأساس ، تقاس مسافة قدرها ٢٤ م من طرف الشغلة ، ثم تحدد بإحدى أدوات العلام تمهيدا لتشكيلها بواسطة الحدادة . إلا أن النتيجة المستخلصة بهذه الكيفية لا تكون مرضية ، لأن المعدن يفقد جزءا من كتلته على هيئة أكاسيد قشرية تتساقط أثناء التسخين ؛ فضلا عن انضغاطه نتيجة لعملية الطرق . لذلك يراعى لتغطية هذا الفقد إضافة من ١٠ إلى ٢٠٪ زيادة في طول الخامة حسب مقاسات الشغلة المطلوبة .

وفي هذه الحالة ، يمكن معرفة الطول التقريبي للشغلة بإضافة ٢٠٪ إلى الطول قبل التشغيل .
أي أن الطول التقريبي = $٣٢٥ \text{ م} + ٥ \text{ م} = ٣٣٠ \text{ م}$

٢ - معدات وأدوات الحدادة :

يتم تشكيل الخامات بالحدادة في ورشة الحدادة . وتختلف هذه الورشة عن ورش المعادن الأخرى من حيث الآتى :

أ : معدات الحدادة .

ب : العدد والأدوات .

(١) معدات الحدادة :

وتشمل هذه المعدات فرن الحدادة أو الفرن الثقالي ، ثم السندان وزهرة الطرق .

* فرن الحدادة (الكور الثابت)

يبين الشكل ٢٠٣ فرن حدادة مصنوعا من الصلب ، ولقد حل هذا النوع محل كور الحدادة المبني بالطوب ، والذي كان يستعمل من قبل .


وفي هذا النوع يمكن تغيير تدفق الهواء بالتحكم في فوهة مركبة في الموقد . وبهذه الكيفية يمكن الحصول على درجات حرارة مختلفة لتسخين قطع الشغل المراد تشكيلها بالحدادة . ويجب من حيث المبدأ إقامة الكور في مكان لا يتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة . والسبب في ذلك هو أنه يمكن رؤية ألوان التسخين المختلفة بصورة أفضل ، عندما يكون الكور في الظل .

* الفرن المتنقل (الكور الثقالي) :

يبين الشكل ٢٠٤ نموذجا لهذا النوع من الأكوار . وهو يناسب أعمال الحدادة التي تجري في مواقع الإنشاء لصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة نقله من مكان إلى آخر ؛ ولكن يعيبه أن نافخ الهواء (المنفاخ) يشغل بالقدم .


شكل ٢٠٣ : فرن تشكيل المعادن بالحدادة
(كور الحدادة الثابت)

- ١ - موقد النار (الحجيرة) .
- ٢ - نافخ (متفاح) يعمل بمحرك كهربائي .
- ٣ - خزان تبريد (تسقية) .
- ٤ - غطاء المدخنة .

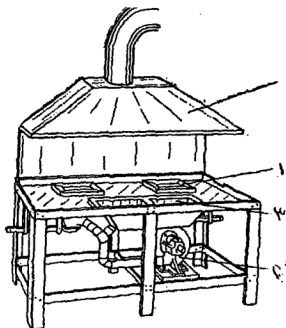

شكل ٢٠٤ - كور متنقل


- ١ - الموقد .
- ٢ - النافخ (المتفاح) .
- ٣ - وسيلة التشغيل بالرجل (البدال) .
- ٤ - وسيلة تنظيف تيار الهواء .
- ٥ - محرك النار (البشكور) .

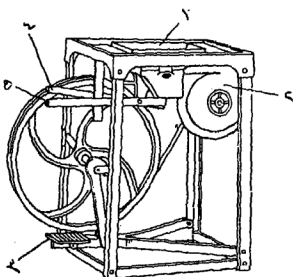

ويبين الشكل ٢٠٥ سندان حدادة شائع الاستعمال . وتجري على هذا السندان عمليات الحدادة المختلفة ، مثل الفلطة ، والتربيع ، والاطالة ، وغيرها . ويركب سندان الحدادة على كتلة من الخشب (قرمة) مقواه بإطار من الحديد يحميها من الانفلاق أو التثطى .
وتستخدم الأنواع الآتية من الوقود للاحتراق في الأكوار الثابتة أو المتنقلة .

شكل ٢٠٥ : السندان

- ١ - وجه السندان .
- ٢ - كعب السندان .
- ٣ - قرنة السندان المربعة .
- ٤ - قرنة السندان المستديرة .

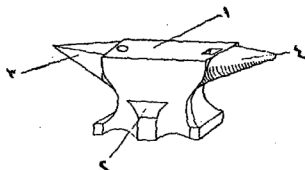

والجدول التالي يبين مجال استخدام هذه الأنواع من الوقود ، مع بيان ميزات وجيوب كل نوع :

نوع الوقود	المميزات	العيوب	الاستخدام
الفحم أخضرى : صغير فى مثل حجم الجوز	ثقل - درجة حرارة احتراقه عالية - يملئ جيئا جيدا .	يخوى على كثير من التوائب	يتاسب حتى أعمال الحداة ؛ ويصلح لما يحتاج منها إلى درجة حرارة عالية .
الفحم الكوك : فحم بيتالورجى صغير الحجم	يخترق دون دخان كيف عسا يتلج رؤية الشغلة بوضوح وفى فى النار .	ناره متقطعة سهلة الانطفاء	يصلح لكل أعمال الحداة ويملئ درجة حرارة عالية .
الفحم الباقى : خشيب متفحم ، تم احراقه بيماء عن الأكسيمين .	يخترق مضموبا بلهب مستدير رائق ، خلفاته قليلة .	خفيف الوزن - لا يملئ حرارة عالية - يخترق بسرعة ، وغير اقتصادى فى أعمال الحداة الكبيرة .	يصلح فقط للمشغلات الصغيرة .

شكل ٢٠٦ : زهرة الطرق (زهرة التشكيل)



زهرة الطرق : (زهرة التشكيل)

يبين شكل ٢٠٦ ، زهرة طرق وهي تستخدم في الأغراض الآتية :

* تعمل كقالب تذهيب أو تخريم .


* تستوعب قالب الطرق السفلى (بلص القاعدة) .

وترتكز زهرة الطرق على قاعدة متينة مصنوعة من زوايا مقواة من الصلب ، وتركب عليها بإحكام .

٣- العدد والآلات :


يمكن حصر عدد وأدوات الحدادة في صنفين اثنين على وجه التقريب ، هما : المطارق والملاقط . ولطارق الحدادة حجم أكبر ووزن أثقل من غيرها من المطارق العادية . وعلى عكس الملاقط المستعملة في أشغال المعادن الأخرى ، فإن ملاقط الحدادة تمتاز بمقابض طويلة حتى الحداد من درجة الحرارة للشغلات .

شكل ٢٠٧ : مطرقة يدوية
تزن من ١ إلى ٢,٥ كجم تقريباً .

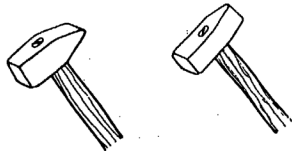

شكل ٢٠٨ : مزربة بناريج مستعرض يستخدم هذا النوع عند اشتراك أكثر من شخص في طرق شغلة واحدة . ويكون اتجاه الناريج عند الطرق هو نفس الاتجاه الذي يتحرك فيه ناريج المطرقة اليدوية و المزربة .


شكل ٢٠٩ : مطرقة تسطيج . تستخدم هذه المطرقة في أعمال الحدادة غير الدقيقة . ورأسها مستدير لمنع انزلاق المطرقة اليدوية عند الطرق عليه .

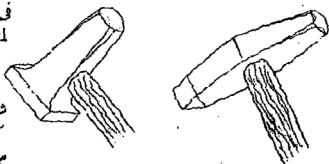

شكل ٢١٠ : مقطع للحديد الساخن ورأسه مستدير كراس مطرقة التسطيج . ويمكن بواسطته قطع حديد سميك في درجة الحرارة التي يتم فيها تشكيل الحديد .

ويختلف شكل فك الملقط باختلاف الغرض المستعمل من أجله . ويصمم عادة ليناسب شكل الشغلة . ولحافة القمط أهمية حيوية ؛ فبدونها إلى الخلف نحو طرفي المقبضين ، فإنها تساعد فك الملقط على الإطباق على الشغلة بإحكام .

 وفيما يلي بعض أنواع الملاقط المستخدمة في أعمال الحدادة .



شكل ٢١١ : ملقط

مبسط (لقط بشفة عدلة)

١ - الفكّان .

٢ - المفصلة .


٣ - المقبض .

٤ - حلقة قامطة (مشبك)



شكل ٢١٢ : ملقط

 دائري مزدوج



شكل ٢١٣ : ملقط

برشام (لقط برشام)

٤ - عملات الحدادة :


يمكن تمييز عمليات الحدادة تبعاً للكيفية التي تعالج بها الشغلة . وتنقسم عمليات الحدادة إلى :

أ : الحدادة بالمطارق .

ب : الحدادة بالقوالب .


(١) الحدادة بالمطارق :

في هذه الطريقة ، يمكن تحريك الشغلة بحرية بين المطرقة والسندان أثناء عملية التشكيل .

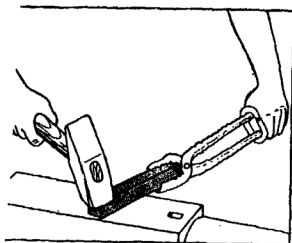

شكل ٢١٤ : الكيفية الصحيحة
لاستعمال عدد الحدادة .

ويتم تشكيل الشغلة بفلطحتها أو ترييعها أو إطالتها بواسطة الطرق . وقد تلزم كل هذه العمليات معاً لتشكيل شغلة واحدة .

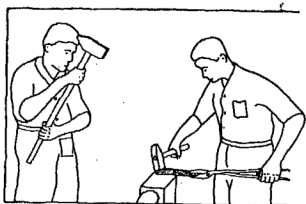


شكل ٢١٥ : الصورة توضح الكيفية
الصحيحة لاستخدام المرزبة

* الفلطة :

تجرى عملية الفلطة مثلاً لزيادة سمك شغلة ما وإنقاص طولها في نفس الوقت ، وذلك كما في حالة إعداد رؤوس المسامير ذات الصامولة ومسامير البرشام والمسامير العادية .

* الترييع :



عندما يراد ، مثلاً ، تحويل طرف قضيب من الحديد مستدير المقطع إلى مقطع مربع ، فإن ذلك يتم بعملية يطلق عليها اسم الترييع ؛ حيث يوضح الطرف المسخن للقضيب عمودياً على حافة الترييع . كما يمكن بنفس الكيفية تحويل قطعة ذات مقطع مربع إلى خوصة مبطة . وعند الحاجة إلى تحويل المقطع المربع إلى مقطع مستدير فيستخدم في ذلك قالب طرق مستدير .

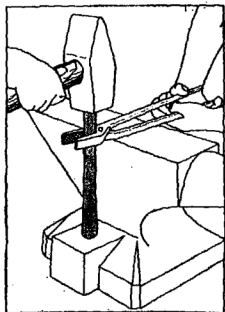

شكل ٢١٦ : فلتطحة
وأُس المسبار تزيد من قوته

* الإطالة :

يقصد بذلك طرق الشغلة وهي ساخنة لزيادة مقاسها في الاتجاه الطولى . وفي مثل هذه الحالات يقلل مقطعها بانتظام في حين يزيد طولها بنفس النسبة . وهناك طرق أخرى لإطالة المعادن مثل : التسطیح ، والاستدقاق (السليبة) ، والسنب .

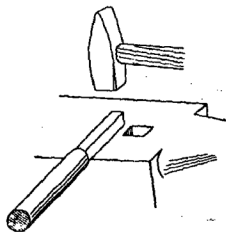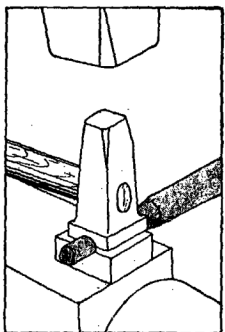


شكل ٢١٧ : تربع جاويط

شكل ٢١٨ : تدوير جاويط


فإذا كان المطلوب عمل مسبار حجاري (بلدى) تبدأ بتسطيح الطرف المستدير من الحافة المستعملة لتشكيل السدلة (القلابة) ..

أما الاستدقاق ، أى تشكيل الأطراف المدببة ، فهو الأسلوب المتبع لعمل خطاطيف الحوائط (الكانات) والقامطات (الأقنزة) . ويقل مقطع المادة المطروقة بالتدريج إلى أن ينتهى بالطرف المدبب .


شكل ٢١٩ : كيفية تشكيل قطعة من الحديد

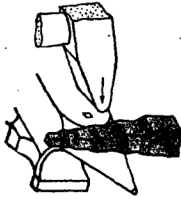


ولصنع أجنة من معسدن مسطح
(مبسط)، نبدأ بالطرق على جوانبها
الرفيعة أولا ؛ ثم الجوانب العريضة
بعد ذلك لتشكيل الحد القاطع للأجنة .

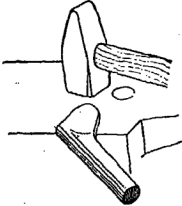

شكل ٢٢٠ :
تسطيح قلابة المفتاح البلدي

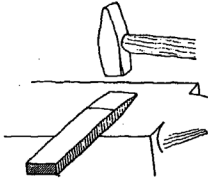

شكل ٢٢٢ : تطريق أجنة أو سنها

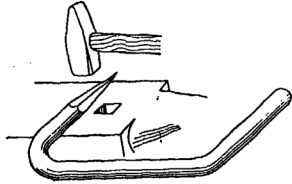

شكل ٢٢١ : تدبيب طرف كافة الحائط


(ب) الحدادة بالقوالب :

عند استخدام الحدادة لإنتاج نوع متكرر من المشغولات ، فإن أفضل وسيلة هي استعمال قوالب الطرق . وكل ما سبق ذكره حول طريقة العلام بواسطة الطبعات (الضبعات) ، يمكن تطبيقه هنا تحقيقا للاقتصاد في التكاليف .

وقد يتكون قالب التشكيل من عدة أجزاء . ويوضع الطرف المسخن من الشغلة في القالب مع بقاء الطرف الآخر بارزا خارجا . ثم تطرق الشغلة وهي في القالب حتى تملأه تماما . وهناك طرق مختلفة للتشكيل بواسطة القوالب ، تظهر حداثا في الشكل ٢٢٣ ، وتصور عملية تشكيل مسامير البرشام .

* قالب تشكيل مسامير البرشام :

يتكون هذا القالب من جزء واحد ، والحيز العلوى منه عبارة عن تجويف لتشكيل رأس مسامير البرشام .

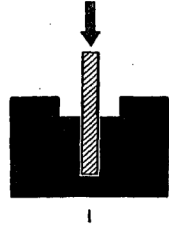

شكل ٢٢٣ :

لقمة تشكيل مسامير البرشام

١ - قطعة الحديد قبل التشكيل .

٢ - مسامير البرشام بعد تشكيله .

٥ - درجات الحرارة وألوان التسخين لتشكيل أنواع الصلب المختلفة :

نوع الصلب	درجة الحرارة القصوى للحدادة	اللون	درجة الحرارة الدنيا للحدادة	اللون
صلب إنشائي	١١٠٠°	أصفر فاتح	٧٢٠°	أحمر غامق
صلب المعدة	١١٠٠°	برتقالي	٧٥٠°	أحمر قان
صلب سرعات عالية	١٢٠٠°	أصفر فاتح	١٠٠٠°	أصفر غامق

بيان ألوان التسخين المختلفة (لون الحموة)

لون الحموة	لون الحموة	نطاق درجات الحرارة (م)
بنى غامق	من ٥٢٠°	إلى ٥٨٠°
بنى مائل للاحمرار	من ٥٨٠°	إلى ٦٥٠°
أحمر غامق	من ٦٥٠°	إلى ٧٥٠°
أحمر قان	من ٧٥٠°	إلى ٧٨٠°
أحمر قرمزي	من ٧٨٠°	إلى ٨٠٠°
قرمزي فاتح	من ٨٠٠°	إلى ٨٣٠°

٨٨٠	»	٨٣٠	»	أحمر فاتح
١٠٥٠	»	٨٨٠	»	برتقالي
١١٥٠	»	١٠٥٠	»	أصفر غامق
١٢٥٠	»	١١٥٠	»	أصفر فاتح
١٣٥٠	»	١٢٥٠	»	أبيض

ولتفادي الحوادث في أعمال الحدادة يراعى اتباع ما يلي :

قبل البدء في العمل تأكد من :

- * احكام تثبيت يد المطرقة في الرأس .
- * ثبات وضع السندان .
- * سلامة تدعيم زهرة الطرق وقوالب التشكيل .
- * اختيار الملاقط المناسبة .
- * ارتداء الملابس الواقية .

الفصل الرابع

وصل المعادن

أولا - التوصيل بالمسامير الملولة (المقلوطة) :

تستخدم المسامير الملولة في توصيل المكونات المعدنية التي تقتضى طبيعة وظائفها أن تكون قابلة للفك دون أن يلحق الأجزاء الموصلة أو عناصر التوصيل أى تلف .

١ - اختيار أنواع المسامير والعدد اللازمة :

 
 
بما أن المكونات والمكونات والأجهزة والأدوات تختلف في أشكالها ووظائفها ، فمن الطبيعي إذن أن تختلف أنواع المسامير كذلك . ويستتبع ذلك استعمال عدد مختلفة لربط وفك هذه المسامير . ومن ذلك يتضح أن كل شئ يتوقف على سلامة اختيار :

أ : أنواع المسامير المستعملة .

ب : العدد المستخدمة .

(١) أنواع المسامير المستعملة :


تستخدم أنواع المسامير الملولة التالية في توصيل المكونات المختلفة ، وتتميز أسنان لولائها بدقة الخطوة .



مسامير مشقوقة الرأس :

شكل ٢٢٥ : مسمار ملولب رأس غاطس

 
شكل ٢٢٤ : مسمار ملولب مخ طاسة



شكل ٢٢٨ : مسمار ملولب
رأس نصف دائرى .




شكل ٢٢٧ : مسمار ملولب
رأس مخوش (مخ غاطس)

 شكل ٢٢٦ : مسمار
ملولب ذو رأس أسطوانى
(مخ مفك)



مسامير غير مشقوقة الرأس :

  شكل ٢٢٩ : مسمار ملولب رأس مسدس

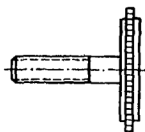

شكل ٢٣٠ : معيار ملولب شكل ٢٣١ : معيار ملولب شكل ٢٣٢ : معيار ملولب
 برأس مبسط رأس مخروطي (مترز) مجنح الرأس يربط باليد (معيار
 قلاووظ بصامولة).


(ب) العدد المستخدمة :

تشتمل قائمة العدد المستخدمة في ربط وفك وصلات المسامير الملولبة على المفك والمفتاح .
 وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتناسب مقاس العدة المستعملة مع مقاس المسامير أو الصامولة .
 وقد ينتج عن استعمال العدة غير المناسبة لإتلاف شقبي (مشقبي) المسامير .



شكل ٢٣٣ : كيفية استخدام المفك

 ١ - طريقة صحيحة . ٢ - طريقة غير صحيحة .



أما فيما يتعلق بالمفاتيح فمن الضروري أن تتلاءم مقاسات فكوكها مع مقاسات المسامير .
 وتضبط المفاتيح الانضباطية (ذات الفك المتحرك) بحيث تستوعب المسامير المطلوب ربطها .
 ويجب أن يكون طول المفتاح مناسباً حتى يمكن ربط المسامير بسهولة بواسطة القوة المستخدمة .
 ولا يسمح باستخدام وصلات امتدادية (كالمواسير) لإطالة المفتاح ، لأن ذلك قد يتسبب في كسر
 المسامير بسبب زيادة القوة المبذولة في هذه الحالة نتيجة زيادة طول الذراع .



شكل ٢٣٤ : المفك



شكل ٢٣٥ : مفتاح ربط ثابت
 الزاوية (مفتاح بلدي مفرد)



شكل ٢٣٦ : مفتاح ربط ثابت
 مزدوج (مفتاح بلدي مجوز)



شكل ٢٣٧ : مفتاح ربط
 انضباطي (مفتاح فرنساوي)



شكل ٢٣٨ : مفتاح ربط
 صندوق (مفتاح صندوق)


٢ - وصلات المسامير الملولة الشائعة الاستعمال :

هناك عدة طرق لتوصيل المكونات المختلفة بواسطة المسامير الملولة . وبعض وصلات المسامير شائع الاستعمال على نطاق واسع . ويظهر البعض منها في الأشكال التالية ، وهي نوعان :


أ : وصلات خالية من وسائل الزنق . ب : وصلات مزودة بوسائل الزنق .

(١) الوصلات الخالية من وسائل الزنق :


وصلات المسامير الملولة التي تتصل فيها عناصر التوصيل - أى المسامير الملولة والمسامير ذات الصواميل ، والصواميل - بالمكونات الموصولة اتصالا مباشرا ؛ تعرف باسم الوصلات الخالية من وسائل الزنق .

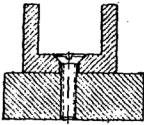

شكل ٢٤١ : التوصيل بالمسمار الملولب ذى الرأس المخوش (الفاطس) .

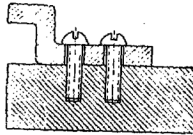

شكل ٢٤٠ : التوصيل بالمسمار الملولب ذى الرأس نصف الدائرى

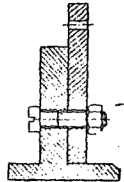

شكل ٢٣٩ : التوصيل بالمسمار الملولب ذى الرأس الأسطوانى والصامولة

(ب) الوصلات المزودة بوسائل الزنق :


وصلات المسامير الملولة المزودة بصواميل إضافية ، أو ورد مسننة ، أو حلقات يائية (ورد سوستة) يطلق عليها اسم الوصلات المزودة بوسائل الزنق . ومن وسائل الزنق المعروفة الصمولة البرجية ذات التيلة المشقوقة . وتنفذ التيلة خلال ثقب بالمسمار ، بحيث تتوافق ؛ الأطراف البارزة من التيلة فى التجويفات الموجودة بالصمولة البرجية . ويعم استخدام وسائل الزنق هذه فى توصيلات مجموعة القيادة الخاصة بالسيارات .


شكل ٢٤٢ : الصامولة البرجية ذات التيلة

١ - مسمار ملولب مزود بثقب لدخول التيلة

٢ - تيلة مشقوقة

٣ - صامولة برجية

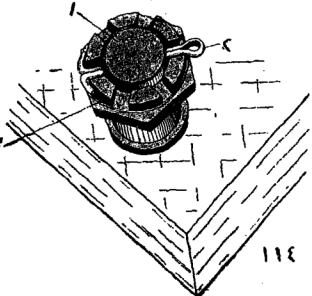

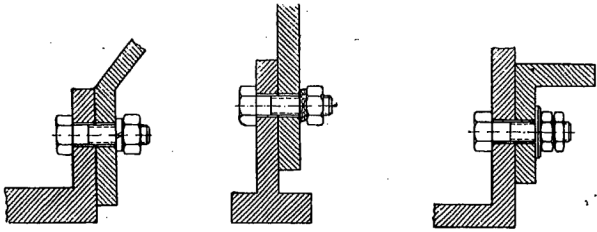

شكل ٢٤٥ : التوصيل بالمسار
الملولب ذى الرأس المسدس
والصمولة والحلقة الياوية
(السوستة)

شكل ٢٤٤ : التوصيل
بالمسار الملولب ذى الرأس
المسدس والصمولة والحلقة
المسنة (الوردة المقلوطة) .

شكل ٢٤٣ : التوصيل
بالمسار الملولب ذى الرأس
المسدس والصمولة وصمولة
الزرق

ثانياً - التوصيل بمسامير البرشام :

تستخدم مسامير البرشام لوصل الأجزاء التى تقتضى طبيعة عملها اتصالها بصفة مستديمة ، أى أن تكون غير قابلة للفك . ويجب أن نفرق بين وصلات البرشام الثابتة ووصلات البرشام غير الثابتة . فى الأولى تكون الأجزاء الموصولة وثيقة الاتصال ببعضها البعض . أما فى الثانية فيجب أن تكون الأجزاء الموصولة حرة الحركة بعد برشمتها ، كما هو الحال فى البرشامة المفصلية التى يدور حولها مقبض الملقط .

١ - كيفية اختيار أنواع مسامير البرشام والعدد اللازمة :

يتقرر اختيار أنواع مسامير البرشام تبعاً لشكل ووظيفة المكونات أو المكونات أو الأجهزة أو الأدوات المستخدمة فى توصيل أجزائها . كما يتقرر نوع العدد المستعملة تبعاً لنوع مسامير البرشام . وجعل ذلك فلاختيار يشمل :


أ : نوع مسامير البرشام .

ب : العدد اللازمة .


(١) أنواع مسامير البرشام :

يحدد البائع أنواع مسامير البرشام التجارية تبعاً لطول المسار وقطره وشكل رأسه . ويتم اختيار شكل الرأس بناء على الغرض المطلوب من الشغلة . أما اختيار قطر المسار فيتوقف على سمك ومتانة الأجزاء المطلوب توصيلها . فى حين يجب أن يكون طول المسار مناظراً لسمك المكونات المراد وصلها .

 
شكل ٢٤٦ : مسمار برشام برأس نصف كروي . يستعمل هذا النوع في الأعمال التي تتطلب قوة تحمل عالية ، وهذا ينطبق على الإنشاءات المصنوعة من الصلب .




شكل ٢٤٧ : مسمار برشام برأس مخوش (غاطس) ويستعمل هذا النوع في الوصلات التي يراد الاحتفاظ بسطحها أملس لا بروز فيه .

 

شكل ٢٤٨ : مسمار برشام للأضغال الرقيقة . يستعمل في توصيل الألواح المعدنية الرقيقة التي لا يسمح سمكها بعمل التخويش .

 

شكل ٢٤٩ : مسمار برشام مخ طاسة ، ويستعمل في توصيل أجزاء السلاسل الثابتة والمتحركة المصنوعة من الصلب والتي تتعرض فيها أسنان القلاووظ للإنفلات .

 

(ب) العدد اللازمة :


يجب أن نفرق بين البرشمة على البارد والبرشمة على الساخن . فالبرشمة على الساخن تتطلب تسخين رأس مسمار البرشام ، حتى يحمر قبل برشته . وتستعمل البرشمة على الساخن مع مسامير البرشام التي يزيد قطرها على ٨ مم . وتحتاج هذه الطريقة إلى استخدام الملاقط ليتسنى بواسطتها التقاط مسامير البرشام المسخنة ، بالإضافة إلى العدد المستخدمة في البرشمة على البارد ، والتي سيأتي ذكرها . وتستخدم العدد التالية في البرشمة على البارد .



شكل ٢٥١



شكل ٢٥٢

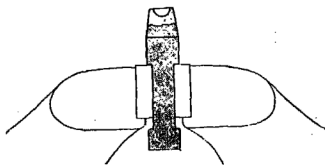

شكل ٢٥٠

شكل ٢٥٠ : بلص قاعدة لتشكيل رأس مسمار برشام نصف كروي . ويثبت البلص في المنجلة لاستقبال رأس مسمار البرشام المشكل مقدماً .

شكل ٢٥١ : مسطحة لرأس مسمار البرشام (بلص شفاط) . لهذا البلص تجويف يمكن لبروز مسمار البرشام أن يتخلله .

شكل ٢٥٢ : لقمة إطباقية (لتشكيل مسمار برشام مدور الرأس) . لهذا النوع تجويف في الجزء الأسفل منه يتناسب مع رأس مسمار البرشام المطلوب . وله رأس مدور لمنع المطرقة من الانزلاق أثناء الطرق عليه .

٢ - حساب قطر مسمار البرشام والثقب :
تخمس مقاسات مسمار البرشام طبقاً لتخانات المكونات المراد وصلها .

(١) حساب مقاسات مسمار البرشام :
حساب مقاسات مسمار البرشام يعنى تحديد قطر مسمار البرشام وطوله .

* حساب قطر مسمار البرشام :

إذا كان المطلوب ، مثلاً ، برشة لوحين من الصلب سمك أحدهما ١٥ م والآخـر ٥ م ،
فإن السمك الكلى للوصلة يكون ٢٠ م ، ولترمز له بالحرف س . والمعتاد بصفة عامة ألا يقل
قطر مسمار البرشام عن $\frac{1}{4}$ السمك الكلى للوصلة أى أن :

$$\frac{\text{السمك الكلى للوصلة}}{4} = \text{قطر مسمار البرشام}$$

$$\text{أى : } ق_m = \frac{س}{4}$$

فإذا كان السمك الكلى للوصلة ٢٠ م ، فإن قطر مسمار البرشام يكون :

$$ق_m = \frac{20}{4} = 5 \text{ م}$$

وعند حساب طول مسمار البرشام ، نجد أنه إذا تساوى الطول الكلى لمسمار البرشام مع
السمك الكلى للوصلة؛ فعنى ذلك إنه لن يكون هناك بروز يكفى لتشكيل رأس مسمار البرشام . وبناء
عليه يجب أن يزيد طول مسمار البرشام عن السمك الكلى للوصلة . ويتوقف مقدار الطول الفعلى
لمسمار البرشام على :

* نوع الرأس الذى سيجرى تشكيله (رأس كروى أو رأس غاطس ، مثلاً) .

* قطر مسمار البرشام .

ونحصل على طول جسم مسمار البرشام بإضافة تسامح للرأس الذى سيشكل إلى السمك الكلى
لـلوصلة، أى أن :

طول جسم مسمار البرشام = السمك الكلى للوصلة + تسامح الرأس

$$\text{أو } ل_j = س + ت$$

ولنتناول الآن تحديد التسامح اللازم لعمل رأس نصف كروى لمسار برشام ، وهو يساوى ١,٥ مرة قطر مسار البرشام $ق_م$

$$ت = ق_م \times ١,٥$$

فإذا فرضنا أن قطر مسار البرشام يساوى ، مثلا ، ٥ م

$$ت = ٥ \times ١,٥ = ٧,٥ م$$

وعلى ذلك فإن الطول الكلى لجسم مسار البرشام :

$$ل_ج = ٢٠ + ٧,٥ = ٢٧,٥ م$$

ويجرى حساب التسامح اللازم لعمل رأس غاطس لمسار برشام ، بطريقة تقريبية على الوجه التالى :

$$ت = ق_م \times ٠,٥$$

وبمعنى آخر يجب أن نضيف نصف قطر مسار البرشام إلى السمك الكلى للوصلة . وفى هذا المثال ، يعنى ذلك أن :

$$ل_ج = ٢٠ + ٢,٥ = ٢٢,٥ م$$

(ب) جداول مسامير البرشام :

مسمار البرشام ذو الرأس البارز المستعمل في الإنشاءات المعدنية

قطر مسمار البرشام (ق)	١٠	١٢	١٦	٢٠	٢٢	٢٤	٢٧	٣٠	٣٦
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

طول مسمار البرشامة (ل)

سمك الوصلة (س)	١٠	١٢	١٦	٢٠	٢٢	٢٤	٢٧	٣٠	٣٦
٢٨	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٢٦	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٢٢	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
١٨	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٢٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٢٢	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٢٨	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٣٢	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٣٦	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٤٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٤٤	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٥٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٥٦	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٦٢	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٧٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٨٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
٩٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢
١٠٠	٢٦	٢٨	٣٢	٤٠	٤٨	٥٠	٥٢	٥٨	٦٢

مسمار البرشام ذو الرأس الغاطس المستعمل في الإنشاءات المعدنية

قطر مسمار البرشام (ق)									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

طول مسمار البرشام (ل)


سمك الوصلة (س)														

قطر الثقب اللازم لمسمار برشام قطره من ١ مم إلى ١٠ مم

قطر مسمار البرشام (م)	١	١,٤	١,٧	٢	٢,٣	٢,٦	٣	٣,٥	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
قطر الثقب (م)	١,١	١,٥	١,٨	٢,٢	٢,٥	٢,٨	٣,٢	٣,٧	٤,٣	٥,٣	٦,٤	٧,٤	٨,٤	٩,٥	١١

٣ - كيفية استخدام أدوات البرشمة :

تصلح أدوات البرشمة المبنية في أشكال ٢٥٠ - ٢٥١ في عمل وصلات مسامير البرشام التي لها رؤوس بارزة . وبعد الانتهاء من عمل الثقوب وإزالة الرأش ، يولج جسم مسمار البرشام في الثقب خلال الجزئين المراد وصلهما ، بحيث يستقر الرأس الجاهز فوق قاعدة البرشمة المثبتة بإحكام بواسطة المنجلة أو أية وسيلة أخرى .

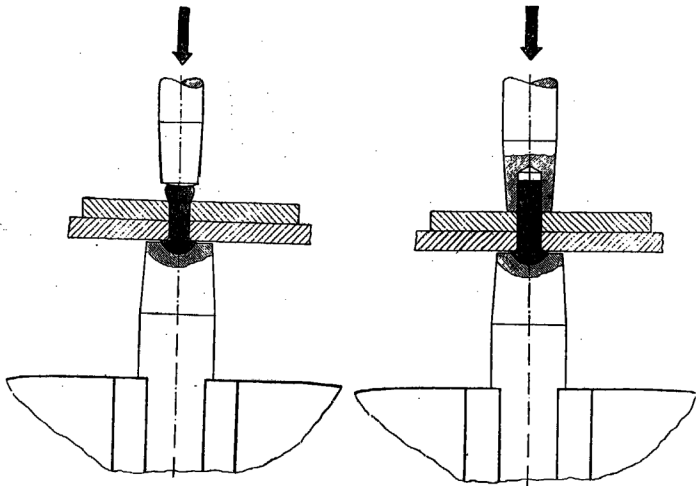


شكل ٢٥٣ : ضم الأجزاء الموصولة بشفط
شكل ٢٥٤ : فلتحة مسمار البرشام لتشكيل الرأس

وتوضع مسطحة البرشام (البلس الشفاط) فوق الجزء العلوى البارز من مسمار البرشام .
وبطرقات متتالية قوية من المطرقة على رأس المسطحة يتصل اتصالاً وثيقاً كل من الرأس الجاهز
والجزءين المراد وصلهما . وهذه العملية الأولى تسمى سحب مسمار البرشام .

وبمجرد سحب مسمار البرشام يطرق فوق رأسه البارز عدة طرقات فى اتجاه محوره الطولى
بواسطة المطرقة . وبذلك يتفطخ جسم مسمار البرشام ، وهذه العملية تسمى فلتحة مسمار البرشام .

وبعد عملية الفلتحة ، يتم تدوير رأس المسمار البرشام بتسليط الطرقات فى اتجاه مائل على
المحور من جميع الجهات . وهذه العملية تسمى التشكيل الأولى لرأس مسمار البرشام .

وتتم آخر مراحل البرشمة باستخدام لقمة البرشمة الإطباقية (بلس الدوران) لتشكيل رأس
مسمار البرشام وتشغيله نهائياً بالاستدارة المطلوبة ، وذلك بالطرق على البلس فى اتجاه المحور
الطولى لمسار البرشام .

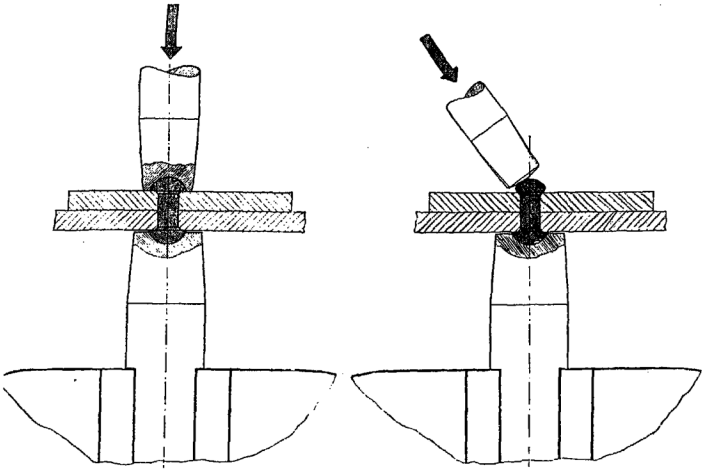


شكل ٢٥٥ : كيفية إعداد رأس مسبار البرشام لعملية التدوير
شكل ٢٥٦ : إنهاء تدوير رأس البرشام .

ولا تستعمل لقمة البرشمة أو بلص القاعدة ، عند تشكيل رأس مسبار البرشام الفاطس ، ويكتفى غالبا في هذه الحالة باستخدام لوحة البرشمة البسيطة بدلا من بلص القاعدة ؛ أما رأس مسبار البرشام فيشكل بواسطة الشاكوش .


٤ - عرض للترتيبات المعتادة في وصلات مسامير البرشام الثابتة :

إن طريقة ترتيب مسامير البرشام تتوقف إلى حد بعيد على وظيفة الشغلة المراد برشمتها . فانشاء الصهاريج مثلا يحتاج إلى نوع من الوصلات المبرشمة محكمة ضد تسرب السوائل وتتميز بكثرة عدد مسامير البرشام وصغر أقطارها . ومن الناحية الأخرى ، نجد أن بناء المراحل التي تشتغل تحت ضغوط عالية ، يحتاج إلى وصلات تكون في نفس الوقت محكمة ضد تسرب السوائل وبالغة الصلابة . وتتميز مثل هذه الترتيبات بكثرة عدد مسامير البرشام وكبر أقطارها . وتتطلب جميع أعمال البرشمة المراعاة الدقيقة للتعليمات الواردة بالرسومات التنفيذية .


وفي الأشكال التالية بعض الطرق السائدة عمليا لترتيبات مسامير البرشام .

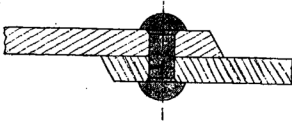

شكل ٢٥٧ : وصلة تراكيبية مبرشمة
في صف واحد

 

شكل ٢٥٨ : وصلة تقابلية مبرشمة
في صف واحد

 

شكل ٢٥٩ : وصلة مبرشمة في
صفين مرتبين خلافاً

ويمكن تفادى الكثير من الحوادث المحتملة الوقوع أثناء عمليات البرشمة بمزاولة التعليمات الآتية : قبل البدء في عملية البرشمة ، تأكد أن :

- * يد المطرقة مثبتة في الرأس بإحكام .
- * بلص القاعدة مرتكز بثبات .
- * ثقوب البرشام نظيفة وخالية من الراتش .
- * طول جسم سمار البرشام المستعمل هو الطول الصحيح .

ثالثاً - التوصيل بلحام السمكرة :

لحام السمكرة طريقة لإنتاج وصلات دائمة بالشغلات المعدنية . ونحصل على هذه الوصلات بإضافة مادة رابطة قصديرية وهى فى حالة منصهرة بين طرفى الشغلة المراد وصلهما ، فتتغلغل فى الحيزات السطحية بينهما ، وتوصلهما معا بعد تجمدها .

١ - أدوات لحام السمكرة وملحقاتها :

تجرى معظم لحامات السمكرة الشائعة الاستعمال باستخدام كاوية اللحام ذات الرأس النحاسى أو الحديدى . وتنقسم أدوات اللحام إلى :

- أ : أدوات لحام غير مزودة بمصدر للحرارة .
- ب : أدوات لحام مزودة بمصدر للحرارة .
- ج : ملحقات أدوات اللحام .

(أ) أدوات اللحام غير المزودة بمصدر للحرارة :


السمة الشائعة لهذا النوع من أدوات لحام السمكرة أن رأس كاوية اللحام مصنوع من النحاس الأحمر ، وعند ما يكون ساخنا فإنه يصهر المادة الرابطة . وكاوية اللحام غير المزودة بمصدر للحرارة تسخن عادة على نار وقودها الخشب أو الفحم أو الغاز . ومن عيوبها أنها تبرد بسرعة ، وهذا يعنى أنها لا تسمح باللحام إلا خلال فترات قصيرة فقط ؛ ويجب تكرار تسخين الكاوية بعد كل فترة . ويتوقف شكل رأس كاوية اللحام على نوع العمل المطلوب أدائه ، وهى نوعان : الأول على شكل بلطة صغيرة ، والثانى مدبب الطرف .

شكل ٢٦٠ : كاوية لحام ذات رأس

نحاسى على شكل بلطة صغيرة .

١ - رأس كاوية اللحام النحاسية .

٢ - المقبض .

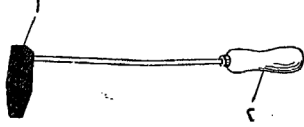

شكل ٢٦١ : كاوية اللحام ذات الرأس

النحاسى المدبب



(ب) أدوات اللحام المزودة بمصدر للحرارة :

تعتبر أدوات لحام السمكرة المزودة بمصدر للحرارة من أفضل الوسائل المستخدمة فى عمليات لحام السمكرة . فهى على عكس سابقتها لا تحتاج إلى تسخين بين فترة وأخرى .

 
وتنقسم أدوات اللحام ذات التسخين المباشر إلى عدة أنواع أهمها : الكاوية التى تسخن كهربائيا ، والكاوية التى تسخن بالغاز ، والكاوية التى تسخن بالوقود السائل . ومن أبرز عيوب هذه الكاويات ، وخاصة الكاويات التى تسخن بالغاز أو الوقود السائل ، أنها ثقيلة الوزن .

(ج) ملحقات أدوات لحام السمكرة :


من ملحقات عدد لحام السمكرة : حامل الكاوية - سبيكة لحام السمكرة - مساعدات لحام السمكرة .

* حامل كاوية اللحام :


يحدث كثيرا أن يضطر الصانع لإيقاف عملية اللحام لسبب أو لآخر ، وفى هذه الحالة يحتاج لوضع الكاوية على حامل تستند إليه وهى مازالت ساخنة ، ويحول بينهما وبين إشعال النار فى خشب التربة ، كما أنه يقلل نسبة الحرارة المتبددة .



- شكل ٢٦٢ : كاوية تسخن بالكهرباء
- ١ - رأس الكاوية .
 - ٢ - خرطوشة التسخين (ملف التسخين)
 - ٣ - المقبض .
 - ٤ - كبل متبوع القدرة (كبل التغذية)

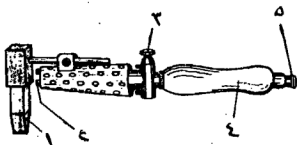

 - شكل ٢٦٣ : كاوية تسخن بالغاز
- ١ - رأس الكاوية .
 - ٢ - الفونيات .
 - ٣ - مسمار ضبط الغاز .
 - ٤ - المقبض .
 - ٥ - مسمار ربط المقبض .



- شكل ٢٦٤ : كاوية تسخن بالوقود السائل (الكبروسين)
- ١ - رأس الكاوية .
 - ٢ - الفونيات .
 - ٣ - مسمار ضبط الوقود .
 - ٤ - مقبض مصمم ليكون خزاناً للوقود .
 - ٥ - فتحة الخزان .

* سبيكة لحام السمكرة :

تتكون سبيكة لحام السمكرة عادة من القصدير والرصاص ، وتتوقف النسبة المثوية للقصدير والرصاص على طبيعة لحام السمكرة ونوع المواد المراد لحامها . فوصلات لحام السمكرة المستعملة في الصهاريج والأوعية تحتاج إلى نسبة مثوية عالية من القصدير ، وبخاصة عند لحام الأوعية التي تستخدم لحفظ الأطعمة .


* مساعدات لحام السمكرة :

تعمل مساعدات لحام السمكرة على إزالة القشور الرقيقة من الأكاسيد التي تتكون على سطح المعدن بعد تسخينه . وتسبب هذه القشور في إيقاف تدفق السبيكة المنصهرة على سطح المعدن الساخن . ومن أمثلة مساعدات لحام السمكرة : حمض المورياتيك - السوائل المساعدة - المعاجين المساعدة - الراتنج (القلوية) . ويمكن تحضير السوائل المساعدة للحام السمكرة بالطريقة الآتية :

ضع حمض المورياتيك في وعاء لا يتأثر بذلك الحمض ، ثم أضف إليه قطعاً صغيرة من شرائح الزنك فتفاعل معه وتلوث فيه مع تكون فقاعات غازية . وبعد برهة يتوقف تكون



شكل ٢٦٥ : حامل كاوية
الحام مصنوع من الصاج .

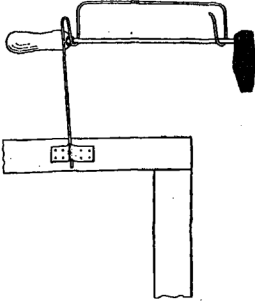

شكل ٢٦٦ : حامل كاوية الحام مصنوع من السلك .

الفقايع ، وعندئذ يكون السائل جاهزا للاستعمال . أما المكونات الرئيسية في المعجون المساعد للحام السمكرة فهي القلفونية وأملاج الأمونيا . ومن السهل إضافة هذا المعجون إلى سطح المعدن المراد لحامه ، وعيبه الوحيد هو صعوبة تنظيف مكان الحام الذي سبق طلاؤه بهذا المعجون . فعند ترك هذا المعجون على الموضع الملحوم قد يحدث تفاعل كيميائي بينهما ، تكون نتيجته تآكل المعدن وتحلله . ويفضل استعمال القلفونية بحالتها الصلبة أو اللزجة في عمل الوصلات الكهربائية بلحام السمكرة ، وهي على عكس المواد المساعدة الذكر ليس لها تأثيرات جانبية تضر بالخواص الكهربائية للمواد الملحومة .

٢ - كيفية استخدام كاوية الحام :

عند استخدام أدوات لحام السمكرة فن الضروري تكرار سلسلة من العمليات بالترتيب الآتي :

- أ : قصدة رأس الكاوية .
- ب : تنظيف موضع الحام ووضع المادة المساعدة .
- ج : تثبيت الأجزاء المراد وصلها .
- د : عمل وصلات صغيرة متقطعة .

(١) قصدة رأس الكاوية :



تكون على رأس الكاوية عند تسخينها قشرة رقيقة من الأكسيد تمنع تقبلها لسيكة لحام السمكرة . لذلك يجب التخلص منها بسرعة بواسطة المبرد ، ثم يمرر طرف الكاوية بعد تسخينه في ملح النشادر (كلوريد النشادر) مباشرة ، أو يغمر في المادة المساعدة السائلة . وبعد ذلك

يمر على سبيكة لحام السمكرة ، بحيث تلتصق السبيكة بطرف رأس الكاوية وتغطيه . ويمكن إزالة بقايا المواد المساعدة بسهولة باستخدام قطعة مبللة من القماش .

(ب) تنظيف موضع اللحام ووضع المادة المساعدة :

يراعى ضرورة الاعتناء بتنظيف أسطح المعادن المدة للتوصيل بلحام السمكرة . ويستخدم المبرد أو المكشطة اليدوية فى بعض الأحيان لهذا الغرض . ويمكن أيضا استخدام الورق الحالك (الصنفرة) أو قطعة قاش . وبعد معالجة الأسطح المعدنية بهذه الكيفية ، يجب عدم لمسها باليد حتى لا يعوق العرق سهولة تدفق سبيكة السمكرة .

وتغطى حوافى المعدن المدة للحام بعد تنظيفها بإحدى مواد اللحام المساعدة الصلبة أو السائلة . ويراعى الاقتصاد فى استخدام هذه المواد لأن المهم ليس هو الكمية المستعملة ، بل العامل الحاسم هو التوزيع المنتظم للمادة المساعدة على موضع لحام السمكرة . ويجب الانتباه الشديد عند استخدام حمض المورياتيك كمادة مساعدة لحام السمكرة ، لأن تداوله بأعمال قد يضر بالجلد والعينين .

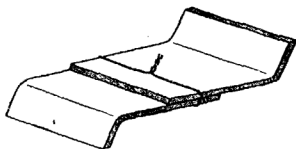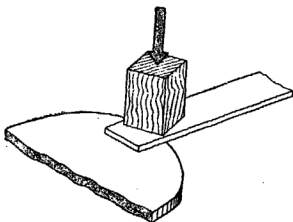

شكل ٢٦٨ : تثبيت الأجزاء يقطعة من الخشب
تمهيداً للحام السمكرة .

شكل ٢٦٧ : ربط الأجزاء بالسلك تمهيداً للحام
السمكرة

 

(ج) تثبيت الأجزاء المراد وصلها :

فى كثير من الحالات تثبت قطع المعادن فى المنجلة لتشغيلها ، إلا أن ذلك غير ممكن فى أشغال لحام السمكرة بسبب الفقد الكبير فى الحرارة عندئذ . لذلك يفضل تثبيتها بواسطة قطعة من الخشب أو السلك .

(د) عمل وصلات صغيرة متقطعة (لدغات) :

هناك مرحلتان لإنتاج وصلة لحام سمكرة طويلة ، إحداهما عمل وصلات صغيرة متقطعة ، والأخرى إنجاز وصلة لحام السمكرة .

في المرحلة الأولى يوصلن معا الجزآن المراد لحامهما بواسطة (لدغات) على مسافات متباعدة مع ملاحظة بقاءهما في الموضع الصحيح أثناء ذلك . ونبدأ بتسخين الكاوية ثم تمريرها على سبيكة اللحام ، وتوضع بعد ذلك على المواضع المراد وصلها باللدغ حتى تتدفق سبيكة السمكرة عليها ، مع مراعاة أن يكون قد سبق تنظيفها وطلاؤها بالمادة المساعدة . ويراعى أن تكون سبيكة السمكرة في حالة سيولة تامة ، وإلا فإنها لن تغفل في السطح الداخلى للمعدن ، مما يعنى أن لا تكون الوصلة بمتانة كافية . ويحدث ذلك في حالة عدم تسخين طرف كاوية اللحام بالقدر الكافي .

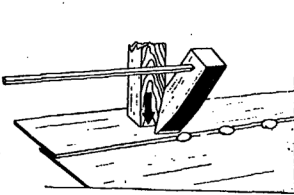

شكل ٢٦٩ :

١ - وصلة لحام سمكرة صحيحة ، وفيها تغفلت سبيكة السمكرة في سطح الشغلة .

٢ - وصلة لحام سمكرة بكاوية باردة ، وهي وصلة ضعيفة قابلة للانفصال تحت تأثير أقل ثقل .

شكل ٢٧٠ : لحامات لدغ

ولإنجاز وصلة لحام السمكرة نتبع نفس الخطوات السابقة ، وذلك في المسافات بين مواضع اللدغات . ويلاحظ إعادة صهر سبيكة السمكرة بتلك النقاط ضمانا للحصول على وصلة ملساء .

٣ - سبائك القصدير والرصاص واستعمالها :

الاستعمالات	النسبة المئوية		اسم السبيكة
	القصدير	الرصاص	
سمكرة أشغال السباكة غير الدقيقة في المباني .	٧٠	٣٠	سبيكة القصدير والرصاص ٣٠
سمكرة ألواح الزنك أو الصاج المجلقن .	٦٧	٣٣	سبيكة القصدير والرصاص ٣٣
سمكرة ألواح النحاس الأصفر السميكة والصفيح .	٦٠	٤٠	سبيكة القصدير والرصاص ٤٠
سمكرة ألواح النحاس الأصفر الرقيقة والصفيح .	٥٠	٥٠	سبيكة القصدير والرصاص ٥٠
سمكرة المعادن التي تنصهر بسرعة والوصلات الكهربائية .	٤٠	٦٠	سبيكة القصدير والرصاص ٦٠
سمكرة أوعية الأطعمة المحفوظة .	١٠	٩٠	سبيكة القصدير والرصاص ٩٠

square anvil قرنة السندان المربعة
 square clamp قامطة مربعة
 square file مبرد مربع المقطع
 square thread سن لولب (قلاووظ) مربع
 square wrench مفتاح ربط مربع
 stress إجهاد
 stud جاويط
 surface gauge محدد استواء (زهرة الشنكار)
 surface plate زهرة استواء (زهرة استبدال)
 swage block زهرة طرق (زهرة تشكيل)
 tang سيلان (ما يدخل من الأداة في المقبض)
 tap ذكر اللولب (القلاووظ)
 taper sleeve جلبة مستتة (مسلوبة)
 taper tap ذكر لولب مستدق (مسلوب)
 tap wrench مفتاح ربط ذكر اللولب (بوجي)
 template طبعة (ضبعة)
 tensile strength مقاومة الشد
 thread سن اللولب
 threaded bolt مسبار ملولب
 threading die لقمة لولية
 thread profile جانبية سن اللولب
 thread rib عصب السن
 three-jaw chuck ظرف ذو ثلاث لقم

throat حلق
 tong ملقظ (لقط)
 tool steel صلب عدة (فولاذ سريع القطع)
 toothed washer حلقة مسننة (وردة مقلوطة)
 trapezoidal شبه منحرف
 trainagular file مبرد مستطيل المقطع
 truss head رأس محدد
 T - slot شقبة (مشقبية) على شكل حرف T
 under - cut قطع منخفض
 upsetting فلطحة (الكبس)
 vernier ورنية
 vice منجلة
 vice jaw فك المتبلة
 wall clamp قامطة حائط (قفيز)
 wall hook خطاف حائط (كائة)
 wedge سفين (إسفين)
 whitworth thread سن لولب طراز « ويتورث »
 wire gauge محدد قياس الأسلاك
 workpiece شغلة
 wrench مفتاح ربط

ratched drill	مثقاب بسقاطة	shaft	عمود إدارة
reading error (parallex)		shank	ساق
	خطأ الاختلاف المنظري	sheet metal	لوح صاج
rectangular file	مبرد مستطيل المقطع	shovel	مجرفة (جاروف أو كوريك)
reference edge	حافة إسناد	shim	رفادة (تحشية)
ridge	متن (أعلى الظهر)	single-cut	مفرد القطعية
rivet	مسار برشام	single edged	ذو حد واحد
rivet forming die		single raw	صف مفرد
	لقمة تشكيل البرشام (بلص)	slag	خبث (جلبخ)
riveting tong	ملقط (لقط) برشام	sledge hammer	مرزبة
rivet joint	وصلة برشام	sleeve	جلبة
rivet set	مسطحة لرأس البرشام	sliding caliper	
roasting residue	أكاسيد قشرية		عدة قياس فكية منزقة (قدمة)
round anvil horn	قرنة السندان المربعة	slight tap	ذكر لولبة داخلية
round file		slitting saw	منشار جند
	مبرد مستدير المقطع (ذيل الفار)	slotted screw	مسار ملولب مشقوب
round nose plier	زردية مدورة الفكين	smooth	أملس
		snap die	لقمة إطباقية
saw	منشار	snap gauge	محدد قياس إطباق
saw rerf	خدش منشار	solder	سبيكة لحام سمكرة
saw sharpining vice	منجلة سن المناشير	soldering	لحام سمكرة
score	خدش	soldering hammer	مطرقة لحام سمكرة
scraper	مكشطة يدوية (راشكتة)	soldering paste	معجون مساعد للحام السمكرة
scratch gauge	محددش (شنكار)	soldering rosin	
screw	مسار ملولب (قلاووظ)		قلفونية لحام سمكرة (راتنج متخلف من تقطير التربينينا)
screw driver	مفك	spanner	مفتاح ربط
screw slot	شق اللولب (مشقبة القلاووظ)	spiral drill	مثقب (بطة) حلزونية
scriber	مخطاط (شوكة علام)	spring ring	بلى حلقى (سوستة على شكل حلقة)
seam	خط لحام		
setting clamp	قائمة ضبط		

hinge	مفصلة	movable	متحرك (مفصل)
hole cutting shears	مقص ثقب	multilipped	متعدد الحواف
holder - on	بلص قاعدة	muriatic acid	حامض المورياتيک
hollow chisel	أجنة مجوفة	nail	مسار عادى
hook	خطاف	needle file	مبرد إبرى (لسان عصفور)
jaw	فك	nominal length	الطول الاعتيارى
jig	دليل تشغيل	non-slotted	غير مشقوب (مشقوق)
joining	وصل . توصيل	notch	ثلمة (خدش)
joint	وصلة	nut	صامولة
lap joint	وصلة تراكبية	offsetting	المطسحة (لكصب)
lateral grip	كلاية (قبضة) جانبية	over-cut	قطع علوى
lense head	رأس محدب (مخ طاسة)	pad	لينة
lever	رافعه	perforation	تخريم
lip angle	زاوية الشفة	pillar drilling machine	مكنة ثقب قاعدية (مثقاب شجرة)
loosening wedge	سفين قلقلة (خابور)	pivoted	ارتكازى
lozenge file	مبرد مقطعه على شكل معين	plane spanner	مفتاح ربط ثابت الزاوية (مفتاح بلدى)
lubricant	مادة تزييت أو تشحيم	planishing hammer	مطرقة تسطیح
lug	عروة	plate gauge	محدد قياس الألواح
mallet	ميتدة (دقماق)	plate shearts	مقص ألواح
marking	علام	plug tap	ذكر لولبة (نصف سليية)
measuring	قياس	poker	محراك النار (بشكور)
mesh	شبيكة	pressure spring	زنبرك ضاغط (سوسة)
metallurgical	ميتالورجى (فلزى)	protractor	منقلة
milled file	مبرد عام الأغراض	punch	ذئابة (سنبك)
mitre square	زاوية نصف قائمة (للتخطيط على ٩٠°)	quenching tank	خزان تسقية
mould	قالب	rack	جريدة مسنة

double - cut	مزدوج القطعة	frictional heat	حرارة احتكاكية
double edged	ذو حدين	gauge	محدد قياس
double ended	يستعمل من الطرفين (بمقاسين)	gear case	علبة مستنات (تروس)
draw-filing	برد مستعرض	grinding wheel	عجلة تجليخ (حجر جلخ)
drawing cut	آثار المبرد	gripping plate	لوحة قبض (تثبيت)
drill	مشقب (بئطه)	grooving chisel	أجنة تحزيز (دفرة)
drill drift	سنبك ثقب (زينة تحريم)	guide slot	شقب المرشد (مشقبة الدليل)
drill head	رأس المشقاب	half - round	نصف دائري
drilling machine table	منصدة الثقب (الصينية)	half - round screw	مسمار ملولب برأس نصف دائري
drilling punch	سنبك تثقيب	hammer head screw	مسمار ملولب برأس مبطل
drill spindle	عمود دوران المشقاب	hand file	مبرد يدوي
feed	حركة التغذية	hand hack saw	منشار معادن يدوي (منشار حدأدى)
female thread	لولب داخلي (قلاووظ أنثى)	handle	مقبض (نصاب)
file	مبرد	hand plate shears	مقص صاج يدوي
file axis	محور المبرد	hatchet	بليطة (بلطة صغيرة)
file stroke	جندة المبرد (المشوار)	hearth	مجمرة
flap	سدلة (قلابه)	heating cartridge	خرطوشة تسخين (حيز التسخين)
flat chisel	أجنة تحديد (مبطة)	heel	عقب (كعب)
flat file	مبرد مبطل	height gauge	محدد قياس الارتفاعات
folding rule	مسطرة تنطوى ذات وصل	helical groove	مجرى لولبية (حلزونية)
forge	كير (كور)	helve	مقبض (نصاب)
forge coal	فحم الحدادة	hexagon	سدس
forge coke	فحم الكوك	high speed steel	صلب سريع القطع
forging	التشكيل بالحدادة		
forging furnace	فرن للتشكيل بالحدادة		
fret saw	منشار زخارف (أركت)		

center square	زاوية تحديد مراكز	counter-bore	أداة تخویش أسطوانی
chanfered edge	حد مشطوب (مشطوف)	counter nut	صمولة زنق
charcoal	فحم نباتی	countersink	لقمة تخویش مخروطی (علی المائل)
chip	جذاذة (رایش)	countersunk	غاطس
chip breaker	مجری قطع الرایش	countersunk screw	سمار ملولب برأس مخوش
chisel	أجنتة	cross bill type jaw	فك مستعرض طراز « بیل »
chuck	ظرف	crossed teeth	أسنان متعارضة (مفلجة)
chuck body	بدن الظرف	crossing file	مبرد مستدق مزدوج التعمیر (مجوز مسلوب)
chuck collet	ظرف زنق	cross-pane sledge	مرزبة بناریج مستعرض
chucking square	زاوية زنق	cross stroke filing	برد متقاطع (فی اتجاهین متضادین)
chuck jaw	فك الظرف	cut file	مبرد قطعية
chucking worm	مسنة دودية زانقة	cut spacing	فاصل القطعية
clamp	قائمة	cutting distance	مسافة القطع
clamp dog	قلاية قسط	cutting dege	حد القطع
clamping ring	حلقة قائمة	cutting face	وجه القطع
clasp	محبس (مشبك)	cutting lip	شفة القطع
clearance	خلوص	cutting speed	سرعة القطع
coke	فحم الكوك	cutting time	زمن القطع
cold-rolled	مدرفل علی البارد	cut width	عرض القطع
collet	جلبة	depth gauge	محدد قیاس (قدمة) أعماق
combustion	احتراق	die forging	التشکیل بالحدادة فی قالب
component	مكون	die stock	كفة لقمة اللولبة
compression	انضغاط	divider	فرجار تقسیم
concave	مقعر		
cone shank	ساق مخروطية		
convex	محدب		
coolant	سائل تبرید		
copper bit	رأس كاوية اللحام		
cotter pin	تيلة مشقوفة		

المصطلحات الفنية

المصطلحات الواردة بين قوسين هي الشائعة في لغة
الصنعة بجمهورية مصر العربية (المترجم)

abrasive paper	ورق حاك (صنفرة)	bottom die	لقمة لولية مقعرة (لقمة قلاووظ أنثى)
adjustable	انضباطى	bottoming tap	ذكر لولية (قلاووظ) عدل
alloy	سبيكة	bottom swage	قالب الطرق السفلى (بلس قاعد)
ammoniac salt	أملاح الأمونيا (النشادر)	box spanner	مفتاح ربط صندوق (مفتاح صندوق)
angle	زاوية	bracket	كتيفة (كابولى)
angular	زاوى	breast drill	مثقاب صدر يدوى
annealing	تلدين (تخمير)	brittle	قصيف
anvil	سندان	buckled	منبج
apparatus	جهاز	burr	رائش (رايش)
axe	بلطة	butt chisel	أجنة تناكب (غليظة الطرف)
base plate	لوح القاعدة	button head	رأس مستدير (نصف كروى)
beam compass	فرجار ذو عاتق (برجل شكرة)	butt joint	وصلة تقابلية
bench	نفسد (تزجة)	buttress thread	سن لولوى كتنى
bench shears	مقص فضلى (للتزجة)	calibrated	معاير
bending radius	نصف قطر الانحناء	cape chisel	أجنة تخديد
blacksmith	حداد	castle nut	صمولة برجية
blower	نافخ (منفاخ)		
blade	نصل (سلاح)		
bolt	سمار ملولب (مقلوظ) بصامولة		
bore	القطر الداخلى للثقب		

مطالع الأعراس التجارية

سلسلة الأسس التكنولوجية

- ١ - الكيمياء الصناعية
- ٢ - أشغال الخشب (التجارة) .
- ٣ - الالكترونيات
- ٤ - المخرطة
- ٥ - الأمان الصناعي
- ٦ - براد التجميع
- ٧ - هندسة الموتوسيكلات .
- ٨ - النظائر في البحث والصناعة .
- ٩ - تشكيل المعادن بدون قطع .
- ١٠ - الأساسيات الكهر بائية ج ١
- ١١ - الأساسيات الكهر بائية ج ٢
- ١٢ - الجداول الفنية (-)
- ١٣ - الرسم الفني (-)
- ١٤ - اللحام بالغاز ج ١ (-)
- ١٥ - اللحام بالغاز ج ٢ (-)
- ١٦ - اللحام بالغاز ج ٣ (×)
- ١٧ - أشغال المعادن (×)
- ١٨ - هندسة الجرارات (×)
- ١٩ - التركيبات الكهر بائية (+ ×)
- ٢٠ - هندسة السيارات (+ ×)
- ٢١ - أشغال قطع المعادن (+ ×)
- (-) نقد وسيعاد طبعه
- (+) طبعة ثانية
- (×) تحت الطبع ويصدر تباعا

